

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ৰেডিবেন্স প্যাকেজিং এন্ড একসেমরিজ লি:
ঠিকানা	South Bagber, Kashimpu, Gazipur
কারখানার কোড	GZP 278
কালার কোড	

ল্যায়নের ধর	স্যার্যনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন পর্ববেষ্ফণের তারিখ:		
. পর্ববেষ্ষণ	*		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	oor Load Plan		
১.১. কাৰ্যক্ৰ	1		
কাৰ্শক্ৰম	The factory owner has been instructed to prepare vetting. Once it is submitted by the factory owner factory owner should arrange displaying the application and shall adhere to i	r, it will be duly vetted. The roved load plan for each floor on	
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্বক্রম			
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নয়		
চুড়ান্ত সময়সীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল		
মন্তব্য	CVV1: 05-Mar-2019 No load plan has been found 14-Oct-2019 Load plan has been prepared but n manager has been assigned. Load plan must be CVV3: 19-Aug-2020 Load plan has been prepare not posted on floors. No load manager has been been found.	ot posted on floors. No load supported by the design report.	

২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন প্রয়বেক্স	Load intensity
ক্যাপ	
আহ(ডম ক্যাটাগরি	
১ ১ কাৰ্য্যক	CT

কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 60 psf (3.0 kN/m2). Also empty the stair and landing removing the cartoon boxes and other goods.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV1: 05-Mar-2019 Engage quilified structural engineer to verify loading on 1st floor at building-1 as well as stair lobby at building-2 1st floor. CVV2: 14-Oct-2019 Loading intensity has been found below 60 psf (3.0 kN/m2) on floors. CVV3: 19-Aug-2020 Loading intensity has been found below 60psf (3 KN/m2) on floors.

৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ড	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ আইটেম	
[क)।ह।हा	

কাৰ্যক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ত	
সময়সীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	m -
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	CVV1: 05-Mar-2019 The longitudinal profile of a beam has been found irregular. The factory engineer is to provide an analytical confirmation of the serviceability of the beam. CVV2: 14-Oct-2019 No analytical confirmation has been found of the serviceability of the beam. CVV3: 19-Aug-2020 No design report or analysis has been found on site for the serviceability of the beam.

৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Horizontal and Vertical Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাশক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	অবিলয়ে
সম্বসীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	07-07-7940
অবস্থা	শুৰু হৰ্মান
মন্তব্য	CVV1: 05-Mar-2019 Horizontal extention has been found during inspection used as generator building. The factory engineer is to provide an analyical confirmation of this extension. CVV2: 14-Oct-2019 No analytical confirmation has been found for horizontal extension. CVV3: 19-Aug-2020 Horizontal extension has been done but no analytical confirmation has been found for the horizontal extension.

*৬. পর্যবে*ষ্ডণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	No as-built architectural and structural drawings was found on site.
ক্যাপ	
আহডেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to prepare as-built architectural and structural drawing.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV2: 14-Oct-2019 As built drawing has been prepared but not submitted to DIFE for approval. CVV3: 19-Aug-2020 As built drawing has been prepared but not submitted to DIFE for approval. Some mismatches have been found with the prepared as built drawings.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Dampness has been found on stair at building-2 and generator room side wall.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Under the guidance of a qualified structural engineer address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	02-02-2010
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হয়নি
অবস্থা	
মন্তব্য	CVV2: 14-Oct-2019 No corrective acction has been taken on this type of maintainance issue. CVV3: 19-Aug-2020 No corrective acction has been taken on this type of maintainance issue.

٩.	পর্য	বেষ্ড	ণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Exposed rebar has been found on roof at building-2.
ক্যাপ্	
আই(টম	
ক্যাভাগার	

৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Apply protective coating on the exposed rebar or any other action plan to prevent corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্নথানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	CVV2: 14-Oct-2019 No corrective acction has been taken on this type of maintainance issue. CVV3: 19-Aug-2020 Exposed rebar on roof top has been painted.

পরিদর্শন Rust on Steel column পর্শবেষ্ষ্যণ	
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যাটাগরি	

0.0. 1114	
	Under guidence of qualified engineer adress all areas which needed maintainance
কাৰ্শক্ৰম	by correcting the concerned issue. Also a maintainance program should be developed which help to adress the areas need maintainance at times.
সুপারিশের	'
ভূখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	02-02-2290
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	O4* < 11*1
	CVV2: 14-Oct-2019 No corrective acction has been taken on this type of
<u> মন্তব্য</u>	maintainance issue. CVV3: 19-Aug-2020 No corrective acction has been taken on
	this type of maintainance issue.