



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	এস সুলতানা গার্মেন্টস লি:
ঠিকানা	415, Shaheenbagh, Tejgaon, Dhaka
কারখানার কোড	DHK504
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	High Over stress has been found in central column (B3) corner (A1) and edge column (A2)
কাগজ আইটেম	
কাটামনি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Overstress area should not be used for storage.
সূচনালিপি উৎস	
কর্মশালার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অধীক্ষক	প্রবাহা মল
চূড়ান্ত সমসংীমা	০১-০১-১১৭০
সম্মোখিত সমসংীমা	০১-০১-১১৭০
অধীক্ষিত অনুমা	
মন্তব্য	[Remarks from DIFE about the process]

১.২. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in area identified above.
সূচনালিপি উৎস	
কর্মশালার কার্যক্রম	
অধীক্ষক	
চূড়ান্ত সমসংীমা	-
সম্মোখিত সমসংীমা	-
অধীক্ষিত অনুমা	
মন্তব্য	

১.৩. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Verify insitu concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সূচনালিপি উৎস	
কর্মশালার কার্যক্রম	
অধীক্ষক	
চূড়ান্ত সমসংীমা	-
সম্মোখিত সমসংীমা	-
অধীক্ষিত অনুমা	
মন্তব্য	

১.৪. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	A Detail Engineering Assessment of Factory to be commenced, see attached Scope
সূচনালিপি উৎস	
কর্মশালার কার্যক্রম	
অধীক্ষক	
চূড়ান্ত সমসংীমা	-
সম্মোখিত সমসংীমা	-
অধীক্ষিত অনুমা	
মন্তব্য	

১.৫. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Detail Engineering Assessment to be completed.
সূচনালিপি উৎস	
কর্মশালার কার্যক্রম	
অধীক্ষক	
চূড়ান্ত সমসংীমা	-
সম্মোখিত সমসংীমা	০১-০১-১১৭০
অধীক্ষিত অনুমা	
মন্তব্য	

১.৬. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সূচনালিপি উৎস	
কর্মশালার কার্যক্রম	
অধীক্ষক	
চূড়ান্ত সমসংীমা	-
সম্মোখিত সমসংীমা	-
অধীক্ষিত অনুমা	
মন্তব্য	

১.৭. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Continue to implement load plan
সূচনালিপি উৎস	
কর্মশালার কার্যক্রম	
অধীক্ষক	
চূড়ান্ত সমসংীমা	-
সম্মোখিত সমসংীমা	০১-০১-১১৭০
অধীক্ষিত অনুমা	
মন্তব্য	

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	A non-engineered emergency steel stair found at south (front) side of the building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to assess the structural integrity of the existing staircase to take the anticipated loadings due to emergency condition.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Proper maintenance or remedial work must be taken for the steel fire escape stair case.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non-engineered shed was found over RCC and round steel column.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building Engineer to review the adequacy of the steel roof structure and to ensure that it is designed to resist code specified live and wind loads.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to check the capacity and stability of the shed and make any necessary alterations.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of documents such as approval plan, soil test report, structural design drawing, floor load plan, material test report were not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Full design documents should be prepared under the part of DEA
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	