গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর



_"শ্রমজীবী মালুষের অধিকার, বিষম্যহীল বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

<u>ক্যাপ পর্ববেষ্ণলের তথ্য</u>

কারখানার নাম	ম্যাককর সোয়েটার লি:	
ঠকানা	202, Mollartek (6Th & 7Th Floor),	
চারখানার কোড	DHK370	
চালার কোড		
ুল্যারনের ধরণ: ব <u>ৈ</u>	নতিক মলাশেন	পর্যবেষ্ষণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ণণ নির্নার (বিষ্ ১. পর্যবেষ্ণণ		
	point frame earthing of generator instead o	f two 🛛 Combustible materials stored
পর্শবেষ্ষণ in gene	erator room	
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্শক্ৰম		
	emove Combustible materials from generate	or room Encure double corthing of
	erator frame	
ু		
অ্থ্যসুত্র তিথ্যসুত্র		
। ৩ গণু <u>এ</u> কারখানার		
। কাৰ্যজন । কাৰ্যজন		
অগ্রাধিকার প্রযোগ	ন্য নথ	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত		
vg@l@ সময়সীমা [_]		
সংশ্যাধিত্র		
ग\(" 149 ग्रुमयुत्रीमा ° ^{\(\)} -	0 <i>2-</i> 2 <i>2</i> 90	
। অগ্রগতির ।		
। অবস্থা অবস্থা		
মন্তব্য		

২. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	Access to substation not easy I Partition wall not extended up to the ceiling Panel body & door not earthed. Panel door damaged/does not close fully I No clear identification mark on distribution panel
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰ্ণি	à

কাৰ্শজ্ঞম	I Provide easy access to the substation Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the Substation room. Ensure earthing of panel body & door with fitted condition. Provide clear identification mark on distribution panel.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমশ্রসীমা	o7-07-79do
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

୭.	প্যবেষ্ষণ	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	\square Substation room used for storage of combustible material/junk \square No instruction for first aid to electrical shock \square Non-conductor mat not provided/ insufficient \square Connection without lug
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্শক্রম

কাৰ্শক্ৰম	I Remove combustible materials from substation. Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide rubber mat in front of the panel Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসত্র	
<u>৩ চণুব</u> কার্ঝানার কার্বজ্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o 7 - o 7 - 7 9 d o
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন	Socket loose/broken Body & door not earthed Visible burn marks No clear
পর্শবেষ্ষণ	identification mark on distribution panel 🛛 Installed on wooden board
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Bepair broken/loose socket Provide earthing to body & door. I Identify cause of burning inside distribution box and take remedial measures Provide clear identification mark on distribution board. I Install MDB/SDB/SB or MCB on metal board.
সুপারিশের	
তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	o 7 - o 7 - 7 9 d o
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন 📙 No instruction for first aid to electrical shock 🛛 Combustible material/junk ins	ide/near
পর্শবেষ্ষণ 🛛 Connection without lug	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

1

৬.১. কাৰ্বজন

কাৰ্শক্ৰম	\square Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock \square Remove combustible material/junk \square Ensure well-dressed cabling with lugs
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যনার কার্শ্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য লয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	o?-o?-??do
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ষণ

		Connections without lug Undressed messy wiring/cables Cable ends not properly soldered or crimped
Ī	ক্যাপ্	

আইটেম ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্শক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	\square Ensure secured connections with lug \square Replace undressed messy wiring/cables \square Properly solder cable ends
সুপারিশের	
ত্তথ্যসুত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাশিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত্ত সমর্যসীমা	07-07-7910
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৭. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ] Improper electrical extension power cord	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

	Restrict use of electric extension cord
<u> প</u> ারিশের	
গ্যসুত্র 🔰	
চার্ খানার	
চাৰ্শক্ৰম 🔰	
ম্গ্রাধিকার	প্রব্যোজ্য নয়
যুডান্ত নিমর্যসীমা	-
াংশোধিত্ত নিমরসীমা	07-07-7960
মগ্রগতির	
মবস্থা	

৮. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণণ 🛛 Lightning protection system not available					
ক্যাপ আইটেম					
ক্যাটাগরি					
৮.১. কাৰ্শক্ৰু	ሻ				
কাৰ্শক্ৰম	Provide appropriate Lightning protection system.				
সুপারিশের					
তথ্যসূত্র					
কার্খানার					
কাৰ্শজ্ৰম					
অগ্রাধিকার	৬ মাস				
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_				
সংশোধিত্ত সময়সীমা	o?-o?-??do				
অগ্রগতির					
অবস্থা					
মন্তব্য					