

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	বি. ব্রাদার্স গার্মেন্ট্স কোং লিমিটেড (ইউনিট-২)
ঠিকানা	Barabo, Tarabo, Rupganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY036
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্যবেষ্ষণ	
পরিদর্শন প্রবিদর্শন Inadequate horizontal separation. Inadequate horizontal separation. Inadequate horizontal separation. Inadequate horizontal separation. Inadequate ক্যাপ সাইটেম	ate vertical separation.
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Produce drawings to demonstrate how oc different floors.	cupancy separation will be achieved for
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোজ্য লয় চূড়ান্ত্	
স্টারসীমা স্প্রাথিত সংশোধিত সমরসীমা ^{১১ – ১১ – ১১} ৭ ০	
অগ্রগতির অবস্থা	
There was inadequate horizontal separation গুড়ব্য 09–11–2020: Inadequate horizontal & vertice factory.	

कार्य	পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	গুলি 🛘 Inadequate horizontal separation. 🖟 Inadequate vertical separation.
্বিপান আইটেম অমান্ত্ৰাবি	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগবি	न वि

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	☐ Separate different occupancy in different floors with fire-rated assembly according to the Guidelines
সুপারি(শর	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-07-7940
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুক হ্রানি
অবস্থা	
	Separate different occupancy in different floors with fire-rated assembly according
মন্তব্য	to the Guidelines were not found. 09-11-2020: Fire-rated assembly has not been
	found for different occupancy in different floors to during the inspection.

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls
পর্ববেষ্ষণ	(including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

୭.১. কার্যক্রম	
কাৰ্শক্ৰম	Produce drawings and show methods to demonstrate how prevention of smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stairways) will be ensured with fire-rated assembly according to the Guidelines.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্খানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	The fire resistance rating of some of the walls were not equivalent to the protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls (including stairways). 09–11–2020: Smoke & fire propagation protection has not been found void between floors and interior walls (including stairways) so fire smoke will travels all occupancy.

পরিদর্শন Protection against propagation of fire through voids between floors and interior walls প্রব্যেষ্ট্রণ (including stairways) not equivalent to the fire resistance rating of the wall.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

Prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls কাৰ্যক্ৰম (including stair) with fire-rated assembly according to the Guidelines সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্বসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Some of the walls were able to prevent smoke and fire propagation through voids between floors and interior walls (including stair) with fire-rated assembly মন্তব্য according to the Guidelines. 09-11-2020: Fire rated separation has not been found between floors and interior walls (including stair).

৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন প্রব্যেশ্ব ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	No action needed at present
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রবোগ্য নর
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হুর্যনি
অবস্থা	O4 5 4161
মন্ত ব্য	Ceiling heights were less than specified for Industrial building. 09–11–2020: Ceiling
	height has been found less than specified of some area in the factory.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Ceiling height less than specified for Industrial building
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	i e

.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide drawings to arrange doorways at the floor as per the Guidelines and produce the plan for construction of these doorways.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Exit access doors are not side-swinging type. 09-11-2020: The factory has not been provided any drawing as per the guidelines for arrange doorway at the floor to construction yet.

৭. পুৰ্ব্বেশ্বণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Exit access doors are not side-swinging type. Exit corridor and passageways effective widths are less than the minimum. Exit corridors/aisles/passageways are obstructed	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		

.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Doors on all escape routes to open in the direction of travel Ensure width of doorways in each floor according to the occupant load as per the Guidelines. Internal retrofitting needed to create safe passage, corridors and exits as per the guideline	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি	
মন্তব্য	Doors on all escape routes were not opening in the direction of travel. 09-11-2020: All escape routes of the factory has not been open at direction of travel.	

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Exit access doors are not side-swinging type. Exit corridor and passageways effective widths are less than the minimum. Exit corridors/aisles/passageways are obstructed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Keep aisles, corridors and passageways on escape routes free of any obstructions that could hinder free movement. Relocate work benches, temporary storage in such a way that corridors, passageways and aisles are at least 1.0 m wide on all escape routes.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	·
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Some exit corridors and passageways effective widths are less than the minimum. Some of the exit corridors/ aisles/ passageways are obstructed. 09-11-2020: Some area of the factory has been found aisles path obstructed with work benches, temporary storage.

রিদর্শন গ্রেক্সন O	penings not protected by enclosures of required fire resistance rating
1প	
ইটেম াটাগরি	
<u>'</u>	
১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Ensure prevention of fire and smoke propagation through vertical shafts by providing fire rated enclosures around the openings along with seals in shafts and ducts at floor separations.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
শগ্রগতির শবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
ন ন্তব্য	Some of the openings were not protected by enclosures of required fire resistance rating 09–11–2020: Inadequate horizontal & vertical separation has been found in

১০. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন	Openings not protected by enclosures of required fire resistance rating	7
্যাপ্ ক্যাপূ		-
আইটেম ক্যাটাগরি		

০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate how stairways are to be made of adequate dimensions and appropriate specifications and to be converted into firerated enclosures equipped with Firerated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রবোজ্য নর
চুড়ান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Some of the interior staircase were not protected through firerated enclosures. There were some open grills in walls between staircase and floor spaces. 09–11–2020: During inspection of the factory has not been provided any drawing as per the DIFE guidelines for fire-rated enclosures yet.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ	Interior staircase not protected through firerated enclosures Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Height of Exit Doorway less than required No Auto door closer Clear head room less than required Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰম Convert all interior stairways into firerated enclosures equipped with Fire-rated side swinging doors opening in the direction of travel at each floor. I The ground floor exits should be enclosed so as to ensure safe pathway for escape from the premises. Provide continuous smoke-proof fire protected pathway along all the stairways from roof to the final exit. Provide stairways of adequate dimensions কাৰ্যক্ৰম and of appropriate specifications according to the Guidelines as required for the occupancy load. Remove all collapsible security gates and roller shutters from all exit stairway access doors. Are Remove Sliding doors from all Final Exits. Where sliding doors are provided at final exits, these shall not be relied on for means of exit. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোজ্য লয় চডান্ড *স*মশ্বসীমা সংশোধিত 02-02-2290 *স*মশৃসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Some of the ground floor exits were not enclosed. Sum of Riser height and Tread depth is not within limits in some cases. Riser & Trade tolerance of a flight not within limit in some cases. Number of Handrails less than required. Height of Exit মন্তব্য Doorway less than required. No Auto door closer. Clear head room less than required. 09-11-2020: Interior staircase has not been fire protected and found collapsible security gates, sliding doors. All staircase is not smoke and fire protected.

 পরিদর্শন	Interior staircase not protected through firerated enclosures Open grills in walls between staircase and floor spaces. The ground floor exits not enclosed Sum of Riser height and Tread depth is not within limits Riser & Trade tolerance of a flight not within limit Number of Handrails less than required Stairway door not Fire Door Height of Exit Doorway less than required No Auto door closer Clear head room less than required Obstruction in Stairway
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Remove obstructions from stairways
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রাধিকার</u>	প্রবোগ্য ন্য
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সমর্মীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	There was no obstruction found in Stairway. 09–11–2020: Obstruction has been found in the some staircase.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	No Fire Door I Improperly illuminated exit sign I Tortuous and obstructed travel path Absence of proper separation using fire rated walls and doors I Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide easily identifiable escape routes, clear and free of obstruction. Provide clearly visible illuminated exit sign to indicate exit from storage area. Provide cover on naked light.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	No Fire Door was found. There were improperly illuminated exit sign. Tortuous and obstructed travel path. Absence of proper separation using fire rated walls and doors. Width of Passageway less than required 09–11–2020: The factory has not been provided fire-rated doors and found improperly illuminated exit sign, Some areas passageways of width less than required.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	No Fire Door I Improperly illuminated exit sign I Tortuous and obstructed travel path Absence of proper separation using fire rated walls and doors I Width of Passageway less than required
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কাৰ্যক্ষম | Provide adequate number and type of illuminated exit signs so that exits can be seen from all corridors and evacuation paths. | Provide English and Bangla Exit instructions where necessary. | Post directional signs at appropriate locations | সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম | অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ | চুড়ান্ত সমরসীমা | সংশোধিত সমরসীমা | ত ১০০১০১০৭০

অগ্রগতির

অবস্থা

মন্তব্য

চলমাল

Though exit signs are provided in the required location but it is not illuminated all time & some of the locations only english exit signs are posted. 09-11-2020: During the inspection has not been found in some areas illuminated exit signs and only. All areas have found posted English & Bangla signs.

১৫. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ | Exit sign missing | Exit signs not illuminated at all times | Means of exits not signposted | Exit signs not clearly visible | Directional signs missing | No Bangla and প্ৰ্যবেষ্ণ্ডণ | English Exit instructions in case of emergency | No Bangla signs for stairs | Means of Escape lack Emergency Lighting ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যত্ৰ	9 9
কাৰ্শক্ৰম	Provide new Emergency Lighting system that meets the specified emergency lighting requirements of the Guidelines
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
শগ্রগতির শবস্থা	চলমাল
মন্ত ব্য	No emergency light is found in the required location. 09–11–2020: Emergency light has not been found all over the factory.

৬. পর্ববেষ	প্ৰ
পরিদর্শন	
পর্ববেষ্ণণ	Training of the Trainers not performed
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונאן	
১৬.১. ক	ৰ্ক্তম
 কাৰ্যক্ৰম	Provide training to the Trainers
সুপারিণ	র
তথ্যসূত্র	
কারখান কার্যক্রম	
	মর প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সী	
সংশোধি সমশ্বসী	11 02-02-29 do
অগ্রগতি অবস্থা	ৰ শুক হৰ্যনি
মন্তব্য	Training of the Trainers not performed 09-11-2020: Training of the Trainers system has not been performed.

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন 🛮 । ব্যবেষ্ডণ	Non–standard Cylinder color 🛘 Cylinder fault
্যাপ াইটেম যাটাগরি	
গুলান্। ৭.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্শক্ৰম	Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines. Provide fire extinguishers that meet the requirements of the Guidelines.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্যথানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ত	প্র্যোগ্য নয়
সম্প্রসীমা সংশোধিত	
সম্বসীমা অগ্রগতির	07-07-7940
অবস্থা	চলমান Some of the fire extinguishers were non-standard and doesn't meet the
মন্তব্য	requirements of the Guidelines 09–11–2020: Some areas of fire extinguishers have been found non–standard and without proper monitoring

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Non-standard Cylinder color [Cylinder fault
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১৮.১. কার্যত	व्या
কাৰ্যক্ৰম	Ensure regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কার্খানার	[]
কাৰ্যক্ৰম	
1 +	ব্বথোগ্য নয়
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	<u> </u>
<u>অবস্থা</u>	
মন্ত ব্য	Regular monitoring and maintenance of extinguishers, including inspection and expiry/re-service labels were ensured 09-11-2020: Some areas of fire extinguishers have been found non-standard and without proper monitoring.

. পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন শবেষ্কণ	on standard stand pipe and hose
্যাপ 1াইটেম	
গাইডেশ গাটাগরি	
৯.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide standard Standpipe & Hose system that complies with the Guidelines requirements
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	Non standard stand pipe and hose were found. 09–11–2020: All over the factory has been found non–standard standpipe and hosepipe. All over the factory has been found non–standard standpipe and hosepipe.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o fire pump present
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যত্ৰ	म
কাৰ্যক্ৰম	Provide Fire pump with specifications to meet the Guidelines requirements
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	No fire pump was present. 09–11–2020: Dedicated fire pump hs not been found.

২১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণনা	
ক্যাপ আইটেম্	
হ১.১. কাৰ্যক্ৰম	
Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure	
কাৰ্যক্ৰম and door for the boiler room সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রয়েগ্য নর	
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা ^{০১–০১–১১৭০}	
অগ্রগতির অবস্থা	
Boiler room is in progress to be properly segregated from the rest of the occupancy 09–11–2020: Design drawing of DIFE guideline has not been found and boilers not fire protected.	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	piler room is not properly segregated from the rest of the occupancy
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	ন্ম
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire rated enclosure and door for the boiler room.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	· ·
কাৰ্যক্ৰম	
 	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Fire rated enclosure and door for the boiler room is in progress. 09–11–2020: Design drawing of DIFE guideline has not been found and boilers not fire protected.

	NC ALL NC	Transformer room walls less than 4hr fire resistance \(\bar{\pi} \) No door in Transformer room \(\bar{\pi} \) separating wall between Switchgears and Transformer \(\bar{\pi} \) Silica gel is in poor ndition. \(\bar{\pi} \) No smoke detector
ত	গ্যাপ গাইটেম গ্যাটাগরি	
२	৩.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
	কাৰ্শক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure and door for the Transformer room as per guide lines. Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. Replace the silica gel
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্যক্রম	
	$\overline{}$	প্রবোজ্য নর
	চুডান্ত সময়সীমা	_
	সংশোধিত সমশ্বসীমা	07-07-790
	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যানি
	মন্তব্য	No separation wall is provided between the transformer & substation room. Transformer silica gel is damaged & also the beater oil cup in empty. 09–11–2020: Design drawing of DIFE guideline has not been found and the transformer room no fire separation with other electrical equipment. No smoke detector found.

পরিদর্শন পরিদর্শন No separating wall between Switchgears and Transformer
তি Silica gel is in poor condition.
No smoke detector
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide fire rated enclosure and door for the Transformer room as per guide lines কাৰ্যক্ৰম Install appropriate detectors. সুপারিশের তখ্যসূত্র — কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা No fire door & no smoke detector is provided in the transformer room. 09-11-মন্তব্য 2020: Design drawing of DIFE guideline has not been found and the transformer room no fire separation with other electrical equipment. No smoke detector found.

পরিদর্শন প্রবিষ্কণ পরিদর্শন প্রবিষ্কণ পরিদর্শন প্রবিষ্কেণ পরিদর্শন ভ্রমান বিষ্কেণ স্থাবেষ্ক্রণ ভ্রমান ভ্ন

আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	\square Provide fire rated enclosure and door for the Generator room \square Install appropriate detectors.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u> অগ্রাখিকার</u>	প্রব্যোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-229
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	Combustible materials oil is stored inside the generator room. 09–11–2020: Design drawing of DIFE guideline has not been found and the generator room & substation room no fire separation with other electrical equipment. No smoke detector found.

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to presence of non Fire-rated Door No detector in generator room No firefighting equipment is present in the generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কাৰ্যত্ৰ	৬.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্শক্ৰম	Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure and door for the Substation room. Ensure earthing of panel body & door with fitted condition.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থানার কার্যক্রম			
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্র্যোগ্য নয়		
চুডান্ড সমশ্বসীমা	-		
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940		
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি		
মন্তব্য	17-08-2020: No enough illumination is present in the substation room. Distribution is not grounded. 09-11-2020: Design drawing of DIFE guideline has not been found and the generator room & substation room no fire separation with other electrical equipment. No smoke detector found.		

۲ ۲	. প্রথবেষ্ক্রণ	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ	on–standard alarm system
;	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
_		
ŀ	২৭.১. কাৰ্যজ্ৰ	8
	কাৰ্বক্ৰম	Provide design drawings for the fire detection and alarm system in accordance with the Guideline requirements and hazard situation, (with appropriate specifications and drawings) showing how they will be implemented along with implementation plan.
	সুপারিশের তখ্যসূত্র	
	কার্থানার কার্বক্রম	
	অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নয়
	চূডান্ত সমশ্মীমা	
	সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
	অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
	মন্তব্য	Proper distribution of detectors is still in progresss 09–11–2020: Design drawing of DIFE guideline has not been found for automatic fire detection and fire alarm system.
		jsystem.

২৮. পর্ববেক্ষণ		
পরিদর্শন Non–standard alarm system		
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		

কাৰ্যক্ৰম	Install the fire detection and alarm systems in accordance with the Guideline requirements and hazard situation (based on appropriate specifications and drawings).
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চূডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্যাণি
মন্তব্য	Providing standard Alarm system is still jn progress. 09–11–2020: Design drawing of DIFE guideline has not been found for automatic fire detection and fire alarm system.