

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	জ্বা ফ্যাশন
ঠিকানা	Nafila Complex, Unique Bus Stand, Gazirchat, Ashulia
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 293
কালার কোড	

য়েলের ধরণ	: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
<b>1</b> ৰ্যবেষ্ডণ		
রিদর্শন ধ্বেষ্ডণ	gh overstress has been found in edge & corner co	olumn.
্যাপ াইটেম গাটাগরি		
১. কাৰ্যক্ৰম	ı	
কাৰ্যক্ৰম	Factory Engineer to review design, loads and col	umns stresses in the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সময়সীমা	-	
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o b − २ o २ ?	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

#### ২. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	igh overstress has been found in edge & corner column.		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
২.১. কাৰ্যক্ৰ	২.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Areas of overstress should not to be used for storage or any other purpose without proper engineering calculation by Factory Engineer.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্শ্বীনার কার্শক্রম			
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	৬ সপ্তাহ		
সম্প্রসীমা	_		
সংশোধিত সময়সীমা	o७-o৮-२o२२		
অগ্রগতির অবস্থা			
<u> </u>			

. পর্যবেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Hi	igh overstress has been found in edge & corner column.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্যক্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Verify in-situ concrete stresses either by 100mm dia. Cores or existing cylinder strength data.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থ্যানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

# ৪. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	gh overstress has been found in edge & corner column.	
ক্যাপ		
আই(টম ক্যাট্রাপ্রবি		
ক্যাটাগরি		
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	T	]
কাৰ্যক্ৰম	Detail Engineering Assessment to be completed.	
সুপারিশের		
<u>ভূখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম	) 7000	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	ভ শঙাং	
সম্বসীমা সম্বসীমা	-	
সংশোধিত	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹	
সময়সীমা	39 30 1311	
অগ্রগতির		
অবস্থা মন্তব্য		
נו שו-ן		

পর্ববেষ্ফণ	
রিদর্শন র্শবেষ্কণ Hi	igh overstress has been found in edge & corner column.
ন্যাপ াাইটেম ন্যাটাগরি	
.১. কাৰ্যক্ৰয়	ম
কাৰ্যক্ৰম	Produce and actively manage a loading plan for al floors within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity supported by DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ – o ৮ – २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

# ৬. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন No	o load plan or load marking was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	Under the guidance of a structural engineer prepare and post load plan at each elevated floor. Load consideration should be taken from DEA/design report. Provide signage or the appropriate markings at all areas used for storage to indicate the acceptable loading limits detailed in the Load plan.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o&-ob-2o22
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৭. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন   পর্ববেষ্কণ	o load plan or load marking was found during the visit.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	Ţ
কাৰ্যক্ৰম	Continue to implement load plan, assign load manager to implement and maintain load according to floor load plan supported by DEA.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্খানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সম্যাসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	o ७ − o ৮ − २ o २ २
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

# ৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No Approval plan, architectural, structural drawing, soil test report was available on প্ৰবিষ্কৃণ site during inspection. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৮.১. কাৰ্যক্ৰম Engage a qualified structural engineer to prepare as-built structural and কাৰ্যক্ৰম architectural drawing and soil test report as a part of the DEA. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্বসীমা সংশোধিত 0 & - 0 b - 2 0 2 2 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১. পর্ববেষ্ণ্ডণ		
পরিদর্শন No Approval plan, architectural, structural drawing, soil test report was available on পর্যবেষ্ণ্য site during inspection.		
ক্যাপ		
অাইটেম		
ব্যব্যক্তিশ ক্যা <b>টা</b> পরি		
[Y/I0]414		
v i <del>refere</del>		
৯.১. কাৰ্শক্ৰম		
After preparing the required design documents, apply for approval to the	]	
appropriate authority.	4	
সুপারিশের		
তথ্যসূত্র	4	
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস	7	
চুডান্ড	1	
x x x x x x x x x x x x x x x x x x		
সংশ্যাধিত্র	1	
অগ্রগতির	7	
অবস্থা		

### ১০. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

ক্যাপ্ ক্যাপ্	xposed rebar at roof
আইটেম  ক্যাটাগরি	
17151 11 1	
১০.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্শক্ৰম	Apply protective coating or any other measures to prevent corossion. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o № – o ₽ – ₹ o ₹ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

### ১১. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Dampness has been observed on exterior wall and toilet zone interior wall at different পর্ববেষ্ণণ floor level. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Under guidance from a gualified engineer, address all areas of needed maintenance by correcting the concerned issues. Also, a maintenance program কাৰ্যক্ৰম should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 06-06-5055 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা

#### ১২. পর্যবেষ্ণণ

<u> মন্তব্য</u>

_		
-	ারিদর্শন	Sinage of water logging and vegetation has been observed on roof top of the building.
۶	াশবেক্ষণ	
[	চ্যাপ	
∣ব	শাইটেম	
₹	চ্যাটাগরি	
3	,২.১. কা	ৰ্জম
Г		
	কাৰ্ <u>শ</u> ক্ৰম	Under the guidance of qualified a structural engineer maintain proper drainage and slope so that no accumulation of water happens at the roof. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the areas need maintenance at times and repair them as soon as possible.
	সুপারিশে	ৰ
	ভখ্যসূত্র	
	কারখান	াৰ
	কাৰ্যক্ৰম	

**অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

চুডান্ত

## ১৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

Adequately anchor and brace all non-structural elements to resist lateral forces. Also, a maintenance program should be developed, which will help to address the কাৰ্যক্ৰম areas need maintenance at times and repair them as soon as possible. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সম্বসীমা সংশোধিত 06-06-5055 সমশ্বসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

#### ১৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	por steel detailing of roof top room and adjacent stair for roof top.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি  ১৪.১. কার্য্য	
20.2. 411	Pel
কাৰ্যক্ৰম	Engage a qualified structural engineer to analytically confirm the stability of the structure giving proper concentration on the connections.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o७-o৮-२०२२
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

১৫. পর্যবেষ্ণণ
পরিদর্শন   Steel stair has been observed on east side of the building which is connected to the পর্যবেষ্ণণ building as emergency exit.
ক্যাপ
আইটেম  ক্যাটাগরি
১৫.১. কার্বক্রম
Engage a qualified structural engineer to analytically confirm the stability of the structure giving proper concentration on the connections.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ড   _     সমশ্যীমা
সংশোধিত সমস্সীমা <sup>৩৬–০৮–২০২২</sup>
অগ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য