

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

1	জিএস এম এপারেলস লি:
ঠিকানা	Jamgora, Baipail, Ashulia
কারখানার কোড	<b>DHK</b> 239
কালার কোড	

ল্যামনের ধরণ: বৈদ্যুতিক মূল্যামন পর্যবেষ্ডণের তা	
. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফ্রণ not provided 🏿 Dirt in transformer room	quate cross ventilation for the Horn Gap not properly aligned or
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাণবি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যজ্জম    Ensure illumination and cross ventilation in th quality silica gel [] Maintain aligned Horn Gap []	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
আ্থাধিকার প্রযোজ্য নয় চূড়ান্তসময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা <sup>০১ – ০১ – ১১ ৭ ০</sup>	
অগ্রগতির অবস্থা সলব্য	
্যান্তব্য 	

### ২. পর্ববেষ্ণণ

1/11/2/19 pr	The generator room is not properly segregated from the rest of the occupancy due to resence of non Fire-rated Door I No firefighting equipment provided as required by e Guidelines. I No earth fault protection provided
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	e duidellies. Il No carar tadic protection provided
২.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	☐ Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated door for the Generator room. ☐ Provide firefighting equipment as required by the Guidelines. ☐ Provide over current and earth fault protection
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7910
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি

୭. প্ৰব্ৰেষ্ণ্ৰণ
পরিদর্শন 🛮 No cover on the cable trench 🖟 Combustible/junk materials inside generator room
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্যজ্জম Provide cover on the cable trench   Remove Combustible/junk materials from generator room
সুপারিশের তখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
আ্থাধিকাৰ প্রযোজ্য ন্য চূড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত সমরসীমা <sup>৩১–৩১–১১</sup> ৭০
<b>অগ্রগতির</b> <b>অবস্থা</b>
মন্তব্য

## ৪. পর্যবেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	☐ The substation room is not properly segregated from the rest of the occupancy ☐ No SLD/clear identification mark on distribution panel ☐ No earthing at all required electrical points
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Produce design drawings to demonstrate the incorporation of fire rated enclosure from floor to ceiling and an approved fire rated self-closing swing door for the কাৰ্যক্ৰম Substation room. I Provide clear identification mark on distribution panel and relevant SLD [] Ensure earthing for all required electrical points সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *ने*भेशनीमा সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> চলমান অবস্থা

### 

<b>১.১.</b> কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম	Ensure illumination and ventilation to substation and substation equipment Provide instructions for first aid and artificial respiration from exposure to electrical shock. Provide cover on the cable trench	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্বক্রম		
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য		

#### ৬. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পরিদর্শন 🛮 No SLD/clear identification mark for MDB/DB/SDB 🖟 MDB/DB/SDB body and door পর্যবেষ্ণ্যন not earthed 🖟 MDB does not have duplicate earth leads
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
17)101 11:1
৬.১. কাৰ্যক্ৰম
Provide clear identification mark on MDB/DB/SDB and provide SLD    Provide earthing to body and door of MDB/DB/SDB.    Provide duplicate earth leads for MDB.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কার্থানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমর্মীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা <sup>১১ – ১১ – ১১</sup> ৭ ০
অগ্রগতির অবস্থা
<u>মন্তব্য</u>
ন. পর্ববেষ্ক্রণ
পরিদর্শন 🛮 No instruction for first aid to electrical shock
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
רוויוטונץ

### ৭.১. কাৰ্যক্ৰম Provide instructions for first aid from exposure to electrical shock কাৰ্যক্ৰম সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্থানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** চলছে চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> চলমান অবস্থা মন্তব্য

### ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Undressed messy wiring/cables	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৮.১. কাৰ্যক্রঃ	ন	
কার্যক্রম সুপারিশের তথ্যসূত্র	Replace undressed messy wiring/cables	
কারখানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার		
চুড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত	- Tele	
সম্বসীমা অগ্রগতির	০১–০১–১১৭০ শুরু হর্মনি	
অবস্থা মন্তব্য		

১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Lightning protection system not available [] Earthing/lightning pits are not identified
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৯.১. কাৰ্যক্ৰ	<del>게</del>
কাৰ্যক্ৰম	Provide appropriate lightning protection system. Take necessary measures for identifiable lightning pits
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থানার কার্থক্রম	
অগ্রা <u>খি</u> কার	৬ মাস
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	