

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমতীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

## ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ফ্যাশন কম্পোজিট প্ৰডাক্টম লিঃ
ঠিকানা	SATABDI BHABAN, 2ND & 3RD FLOOR, 19, MAIN ROAD, MIRPUR-10, DHAKA
কারখানার কোড	DHK204
কালার কোড	

মূল্যারনের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যারন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্যবেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ষণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম The factory owner has been instructed to prepar vetting. Once it is submitted by the factory owner factory owner should arrange displaying the app the wall in a visible loaction and shall adhere to	er, it will be duly vetted. The roved load plan for each floor on
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম We have not taken action but it will be implemen	nted within final timeline.
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
চূড়ান্ত সমশ্বসীমা ১৫-১২-২০১৭	
সংশোধিত সমশ্রসীমা ০৭–০৮–২০২২	
<b>অগ্রগতির</b> <b>অবস্থা</b>	
On Visit Date 16.11.2020: Not contact any DIFE ethey has no interest to do remediation work becafactory from this building within 3 month. On 10. found. 24.05.21 Visit observation: Floor load plan	ause of they are trying to shift the 02.2021: Floor load plan was not

#### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Load intensity
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The consultants strongly recommed storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf (2.0 kN/m2)
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> থিকার	<u>ি মাস</u>
চূডান্ত সময়সীমা	76-75-507d
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>\\</i> -\$<-\$<-\$
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Visit Date 16.11.2020: Required drawing & desing not found. Not contact any DIFE enlisted Consulting firm yet. And they has no interest to do remediation work because of they are trying to shift the factory from this building within 3 month. On 10.02.2021: No overload found during inspection day. 24.05.21 Visit observation: No overload found during inspection day.

### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Distress in Primary Structural Element
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	i i

কাৰ্শক্ৰম	The owner or user of the building should be vigilant about development of any distress, particularly in primary structural elements such as columns, beams and slabs. If crack appear, propagate and widen, detail assessment and adoption of the remedial measures may become necessary.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	26-25-5029
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>\\</i> - \\$ 2 - \$ 0 \$ ₹
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On Visit Date 16.11.2020: There is no distress in primary structural element. On 10.02.2021: No distress in primary structural Element. 24.05.21 Visit observation: Distress in primary structural element has not been found but a breakable emergency steel stair has been found on this factory.

#### ৪. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Future Structural Modification/Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	Г

••• ।।।	
কাৰ্যক্ৰম	The usage of the building may continue at the present level of loading provided that the loading recommendation as mentioned earlier are followed. For any kind of future structural modification, vertical extension or change in usage pattern should be made unless DEA is done and approval obtained from DEA experts/appropriate authority.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	<i>26−25−507</i> d
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>७</i> −%₹−₹०₹₹
<u>অগ্রগতির</u>	Tramifores
<u>অবস্থা</u>	সংশোধিত
মন্তব্য	On Visit Date 16.11.2020: Required drawing & desing not found. Not contact any DIFE enlisted Consulting firm yet. And they has no interest to do remediation work because of they are trying to shift the factory from this building within 3 month. On 10.02.2021: No extension found during inspection day. 24.05.21 Visit observation: No extension found during inspection day.

### ধ. পর্যবেষ্

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Inadequate Factor of Safety
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The factor of safety for this building has been found to be low 1.68 for some of the inner column(s) with the existing gravity load, it is recommende to have a detail engineering assessment (DEA) of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	we have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	76-75-5071
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>9</i> −%₹−₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	On Visit Date 16.11.2020: Required drawing & desing not found. Not contact any DIFE enlisted Consulting firm yet. And they has no interest to do remediation work because of they are trying to shift the factory from this building within 3 month. On 10.02.2021: DEA work is not started yet. 24.05.21 Visit observation: DEA work is not started yet.

### ৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Dampness & Cracks
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	The building needs some repair and maintenance work. The deteriorated platers and the cracks appeared must be repaired. Proper measures should be taken to eradicate dampness.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	অবিলয়ে
চুডান্ড সময়সীমা	26-25-2099
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	On Visit Date 16.11.2020: Dampness has found in east corner of the 2nd and 3rd floor partition wall. They has not taken action. On 10.02.2021: Dampness has been found in several areas of different floor of this building. 24.05.21 Visit observation: Dampness has been found in several areas of different floor and also found in stair case.

### ৭. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	As-built Drawings
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	İ

কাৰ্শক্ৰম	As built structural and Architechtural drawings to be prepared for the building. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.				
সুপারিশের তখ্যসূত্র					
কার্থানার কার্বক্রম	We have not taken action but it will be implemented within final timeline.				
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস				
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	76-75-507d				
সংশোধিত সমশ্রসীমা	₹ <i>७</i> − <i>५</i> ₹−₹०₹₹				
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি				
মন্তব্য	On Visit Date 16.11.2020: Required drawing & desing not found. Not contact any DIFE enlisted Consulting firm yet. And they has no interest to do remediation work because of they are trying to shift the factory from this building within 3 month. On 10.02.2021: As-built drawing was not found on site. 24.05.21 Visit observation: As-built drawing was not found on site.				

### ৮. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Soil Investigation Report
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Soil investigation should be done as soil boring report is not available to check the foundation adequacy.					
সুপারিশের তখ্যসূত্র						
কার্থানার কার্বক্রম	we have not taken action but it will be implemented within final timeline.					
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস					
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	26-25-2029					
সংশোধিত সময়সীমা	₹ <i>७</i> −%₹−₹०₹₹					
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বনি					
মন্তব্য	On Visit Date 16.11.2020: Required drawing & desing not found. Not contact any DIFE enlisted Consulting firm yet. And they has no interest to do remediation work because of they are trying to shift the factory from this building within 3 month. On 10.02.2021: Soil Investigation report was not found on site. 24.05.21 Visit observation: Soil Investigation report was not found on site.					