



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী শান্তিপূর্বক সম্পর্কের জন্য,  
বিবরণীয় বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	টেক্স এপিয়া লিমিটেড
ঠিকানা	Shibu Market, Sastapur, Fatullah
কারখালার কোড	NRY269
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: <b>অঙ্গী মূল্যায়ন</b>	পর্যবেক্ষণের তারিখ: <b>—</b>
-----------------------------------------	------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors. In all production floors, some aisles are found obstructed by tables & cable items.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	দ্রব্যাচ্যু লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	—
সংশ্লাধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 (CVV-01) : Removing all temporary items from all escape routes, aisles and passageway is in progress.

২. পর্যবেক্ষণ
---------------

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors in egress route. The exit doors in the egress route are wooden doors and collapsible security gate and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 (CVV-01) : Factory management has replaced all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel.

### ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All doors in egress route. The exit doors in the egress route are inward swing wooden door and collapsible security gate with locking arrangement so there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 (CVV-01) : Factory management has removed all locking device from all egress doors. All exit doors are open-able from the side they serve without the use of a key.

### ৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both Staircases. Handrail is not provided on both side of the staircase.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has provided handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors. Wooden doors are installed, which are without self closing type at evacuation route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has installed outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.

#### ৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All stairs The factory building is high raised ( 7 storied ) and the stairs are connected with all production floors without fire rated self-closing doors. Fire rated entry lobby is not provided to stair to separate from the area of incidence.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৬. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has prepared design for installation of fire rating smoke proof enclosure. 2 hours fire rating doors for exit are less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby.

#### ৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location—All stairs The factory building is high raised ( 7 storied ) and the stairs are connected with all production floors without fire rated self-closing doors. Fire rated entry lobby is not provided to stair to separate from the area of incidence.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has installed smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.

## ৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Adjacent to both staircases at ground floor. Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at generator, boiler and substation room, which has unprotected openings at both staircases.
কাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator,boiler & substation room, which located at the adjacent to the final evacuation route.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 (CVV-01) : Factory management has prepared proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator,boiler & substation room, which located at the adjacent to the final evacuation route.

## ৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Adjacent to both staircases at ground floor. Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at generator, boiler and substation room, which has unprotected openings at both staircases.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator,boiler & substation room, which located at the adjacent to the final evacuation route.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অণ্ডাখিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has provided 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator,boiler & substation room, which located at the adjacent to the final evacuation route.

#### ১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors. Aisle marks are provided but it's not in appropriate way. In some places aisles marks is not found and some places it become faded.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১০.৯. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. – Signage should be uniform.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধ্যাধিকার	প্রযোজ্য নথি
চূড়ান্ত সময়সীমা	–
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 (CVV-01) : Providing aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways, overhead signage fixed at ceiling level is in progress. – Illuminating exit sign to be posted above the exit door, – making it clearly visible at all time, – Providing directional signs wherever necessary, – Marking all exit doors clearly for easy identification, – Making Signage to be uniform is in progress.

#### ১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has illuminated all the egress paths with emergency lighting with power back-up supply.

#### ১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Both staircases. Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has illuminated the stairway with emergency lighting with power back-up supply.

#### ১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has produced design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.

#### ১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has installed automatic detection system with automatic fire alarm.

#### ১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- South Exit The manual activation points are not appropriately spaced. They have installed it only one side exit.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৪-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশ্লাধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has installed Manual activation call point at all exit routes.

#### ১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- All floors. The quantity of smoke detectors are insufficient for the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৪-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Providing adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building is in progress.

#### ১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dedicated fire pump is not available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৭. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Preparing proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply is in progress.

#### ১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dedicated fire pump is not available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যক্রম কার্যক্রম	
অধার্থিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Installation of dedicated fire pump with alternate backup power supply is in progress.

#### ১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Diameter of hose pipe 1 inch, which is not fulfilled the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has replaced existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline.

#### ২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The hose was not functional during audit, so the performance of hose ( water pressure ) could not checked.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has installed Stand pipe supplying first aid hose with minimum pressure of 200 KPa.

#### ২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Overhead water tank capacity is 8000 liter and underground water tank capacity is 10000 liter. Water tank is used for fire fight & domestic purpose.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has prepared plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.

#### ২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Overhead water tank capacity is 8000 liter and underground water tank capacity is 10000 liter. Water tank is used for fire fight & domestic purpose.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management has provided dedicated storage tank for firefighting operation.

#### ২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no fire lift.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management did not prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.

#### ২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has no fire lift.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হবলি
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Factory management did not install fire lifts equipped with approved intercommunication ( including two way voice communications ) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.

## ২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor Fire Command Station is not provided at Ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটগরি	

## ২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলগাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 (CVV-01) : Completion of full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor is in progress.

## ২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor Fire Command Station is not provided at Ground floor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ ঘাস
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০৩-০৯-২০২৩
অঞ্চলিক অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 (CVV-01) : Providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor is in progress.

#### ২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Factory building. P.A. system is not available in the factory building.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	A suitable public address system should be provided for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.
মুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখনার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	১৪-০৬-২০২২
অঞ্চলিক অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 (CVV-01) : Factory management has provided a suitable public address system for communicating to all floors as well as facilities to receive messages from all floors.

#### ২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location- Ground floor The factory has no boiler license and capacity of boiler is 100 kg.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৪-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Obtaining the boiler license from the proper issuing authority is in progress.

#### ২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory does not have boiler operator license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাধিত সময়সীমা	১৪-০৬-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলচাল
মন্তব্য	Observation from visit date 08-03-2021 ( CVV-01 ) : Obtaining the boiler operator license from the proper issuing authority is in progress.