



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	তোহা নিট ক্যাশন লিঃ		
ঠিকানা	A/7, BSCIC I/A, Shasangoan, Fatullah, Narayanganj		
কারখানার কোড	NRY272		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কঠামোগত মূল্যায়ন</a>		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Column over stress has been found to be moderate in edge column B/1.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory Engineer to review design, loads and columns stresses in the area identified above.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	[Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?]
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 08-Nov-2020: They had submitted As Built Structural Drawing, As Built Architectural and Load plan Drawing. No design documents and DEA report have been found on site. CVV2: 29-03-2021: They had submitted As Built Structural Drawing, As Built Architectural and Load plan Drawing. No design documents and DEA report have been found on site.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Verify in situ concrete stresses either by 100mm dia. cores or existing cylinder strength data for [the identified columns] or [100mm dia. cores from 4 columns].
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 08-Nov-2020: Core cutting has been observed in ground floor but no report has been found on site. CVV2: 29-03-2021: Core cutting has been observed in ground floor but no report has been found on site.

#### ১.৩. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Produce and actively manage a loading plan for all floor plates within the factory giving consideration to floor capacity and column capacity.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 08-Nov-2020: No load plan has been observed. CVV2: 29-03-2021: No load plan has been observed. No initiative has been observed.

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness and sign of water ponding has been found on the Northern portion of the roof due to lack of proper sloping and drainage system. Source of water is rain water. Dampness in toilet of 1st floor has been found due to leakage of pipes.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remedial action to be undertaken to prevent the seepage of water from pipes and other sources.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 08-Nov-2020: Dampness and sign of water ponding has been found on the Northern portion of the roof due to lack of proper sloping and drainage system. No action has been taken yet. CVV2: 29-03-2021: Dampness and sign of water ponding has been found on the Northern portion of the roof due to lack of proper sloping and drainage system. No action has been taken yet.

### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Proper slope and water proofing materials should be applied on roof top.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	CVV1: 08-Nov-2020: Proper slope and water proofing materials are not applied on roof top yet. CVV2: 29-03-2021: Proper slope and water proofing materials are not applied on roof top yet.

## ৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Design documents such as full set of structural design drawing, floor load plan are not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Engage a qualified structural engineer to prepare structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	CVV1: 08-Nov-2020: They had submitted As Built Structural Drawing, As Built Architectural and Load plan Drawing. No design documents and DEA report have been found on site. CVV2: 29-03-2021: They had submitted As Built Structural Drawing, As Built Architectural and Load plan Drawing. No design documents and DEA report have been found on site.