

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	<u>জে</u> মকো এ্যাপাৰেলম লিমিটেড
ঠিকানা	47/8, B.B Road, Azahar Super Market, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY273
কালার কোড	

পরিদর্শন Location – Finishing and Sewing section. Evacuation pathways were blocked by colum ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
পর্ববেষ্ণনা Location – Finishing and Sewing Section. Evacuation pathways were blocked by colum ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
আইটেম ক্যাটাগবি ১.১. কাৰ্যক্ৰম
১.১. কাৰ্যক্ৰম
কাৰ্শক্ৰম Rearrange the evacuation pathway to ensure the minimum width.
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র
কার্যানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়
চূড়ান্ত সমশ্যসীমা
সংশোধিত সমশ্বসীমা
অগ্রগতির অবস্থা
১ হ০০৩–2020 (CVV-1): Evacuation pathways have been rearranged in the factory So no obstruction is found due to column. But the evacuation pathways are found obstructed by temporary obstructions like table, benches etc. Location: 4th (Finishing) and 5th (Cutting) floor.

পরিদর্শন Location – Every Section All evacuation pathways were not free of temporary items, like প্রবংশ্বজ্ঞণ garments, table and finished goods. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য ন্য
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	07-07-79-0
সময়সীমা	03-03-3010
<u>অগ্রগতির</u>	চলমান
অবস্থা	
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): A few evacuation pathways are found obstructed by temporary items like garments, table finished goods etc. Location: 3rd to 5th floor.

৩. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন Location - 1st floor Travel distance from any location of the floor to the nearest প্রবিষ্কণ emergency exit is 26 meter, so it doesn t meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in a way not to exceed the maximum travel distance
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	28-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of fire protective construction with evacuation layout for submitting at DIFE.

পৰিদৰ্শন | Location – 1st floor Travel distance from any location of the floor to the nearest পৰ্শবেষ্ণন emergency exit is 26 meter, so it doesn to meet the requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	0@-0%-202@
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হয়নি
অবস্থা	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
घ्रस्टा	22-09-2020 (CVV-1): Travel distance is found about 30 meter at 2nd floor
<u>মন্তব্য</u>	(south side, fabric store) where only one exit is used.

৫. পর্যবেষ্ষণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – All doors on egress route The exit doors in the egress route were sliding, wooden sewing door and collapsible security gate and do not open in the direction of the travel.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কাৰ্যক্ৰম

1 1	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): All the exit doors in the egress route are found sliding, wooden sewing door and collapsible security gate which are not open in the direction of the travel.

All doors on egress route The egress route exit doors are sliding, wooden sewing door and collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able কাৰ্যক্ৰম from the side they serve without the use of a key. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-08-5055 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): All the exit doors are found with locking devices during the মন্তব্য visit. Location: All doors on egress route.

প্রিদর্শন Location – Both Stairs. Handrail was not provide at stair – 1, Only one side handrail was প্র্যবেষ্ণ্য provided in stair – 2. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Handrail is not found at stair-1 of 6th floor. Only one side handrails are found at both of the stair from ground to 5th floor.

Location – Both stairway The exit doors in the egress route are sliding and collapsible type security gates, which were without self closing type at evacuation route. However প্ৰ্যবেষ্ণ Staiway – 2 at 4th floor, which was adjacent with production area with out fire separation.

ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. And at 4th floor, opening কাৰ্যক্ৰম stairway area need be enclose with 2 hour fire rated separation. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants) সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চডান্ড সংশোধিত \$8-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Non-rated sliding, wooden sewing door and collapsible security gate are found at both of the exit stairway adjacent to production/market মন্তব্য area from ground to 6th floor. Also opening and penetration are found in rated wall of both of the exit stairway adjacent to production area.

১. পৰ্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location – Final stair exit – 1 At ground floor, stair – 1 was finished at market shop and the পর্যবেষ্ণণ route to final exit via unprotected passage way (market places) to outside. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 2 hour fire কাৰ্যক্ৰম rating separated corridor with 1.5 hrs fire rated door at ground floor. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 28-08-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design মন্তব্য and drawing of fire protective construction with evacuation layout for submitting at DIFE.

১০. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন Location– Final stair exit–1 At ground floor, stair–1 was finished at market shop and the পর্শবেষ্কণ route to final exit via unprotected passage way (market places) to outside.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to any designated refuge area which requires 2 hour fire rated construction with 1.5 hrs fire rated door at ground
	floor for fire separated corridor.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	0 @ - 0 % - 5 0 5 @
<u> </u>	
অগ্রগতির	শুরু হ্র্যনি
<u>অবস্থা</u>	
	22-09-2020 (CVV-1): Stair-1 has finished inside of the market area at ground
মন্ত ব্য	floor and the route leading from stair-1 to final exit has passed through
	unprotected passageway/corridor.

১১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location– 1st floor, godown Large storage area is available in 1st floor of the factory পর্ববেষ্কণ building and directly connected with staircase

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for entry lobby of 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated door in the stair access from the store
সুপারিশের	
ভি খ্য সূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমর্মীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of fire protective construction with evacuation layout for submitting at DIFE.

পরিদর্শন Location– 1st floor, godown Large storage area is available in 1st floor of the factory পর্যবেষ্কণ building and directly connected with staircase ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম Within 6 Months, Provide entry lobby of 4 hrs fire rated barrier with 2 hrs fire rated কাৰ্যক্ৰম door in the stair access from the store সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 09-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Large fabric store is available in 2nd floor (south side) of the factory building and directly connected with staircase without any fire মন্তব্য separation. Also the storages on 3rd floor are not separated with fire rated construction and opening protective from adjacent production areas. Location: 2nd and 3rd floor.

১৩. পর্ববেষ	দ্ৰণ
	Location – Finishing area, 4th floor Unprotected 2 nos. boiler (water capacity 90 kg and 50 kg) was adjacent with finishing and inspection section.
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগ্রিব	

	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
কাৰ্যক্ৰম	2 hours fire rated door at 4th floor boiler room, which located at the adjacent to
171 1927	production area.
সুপারিশের	production dred.
ু ৷৷৷শং ৷শ তথাসত্ৰ	
<u>্র্বুন্</u> কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রা</u> খিকার	৬ সম্ভাহ
<u> চুড়ান্ত</u>	
সময়সীমা	-
সংশোধিত	10 61 2622
সময়সীমা	?8-0P-5055
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	 연위 원제에
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design
	and drawing of fire protective construction with evacuation layout for submitting a
	DIFE.

পরিদর্শন	Location – Finishing area, 4th floor Unprotected 2 nos. boiler (water capacity 90 kg and
	50 kg) was adjacent with finishing and inspection section.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at bom, which located at the adjacent to production area.
VV-1): 2 nos. boilers have been found without fire rated
opening protective which adjacent production area and stair-1

~ ~~	Leasting and the and the floor Aide modification with a many aviding the contraction of
	Location – 3rd, 4th and 5th floor Aisle marking with arrow guiding & exit signage is not
পর্যবেষ্ফণ	provided properly at 3rd, 4th and 5th floor operational area as well as exit doors.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification. –Signage should be uniform
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
ম ন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Aisle marking with arrow guiding are found on 3rd, 4th and 5th floor, however some of them are faded. Aisle marking with arrow guiding are not found on 2nd floor. Illuminated exit sign are not found at both exits of 2nd floor and exit-2 of 4th floor. In other floors (3rd, 4th and 5th floor), exit signs are found at both exits but some of those are not operational. Directional signs are no found where required. Exit doors are found without any designation.

১৬. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location– 5th floor, Operational area Insufficient Emergency lighting was provided at পর্শবেষ্ণগ 5th floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back–up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	78-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Emergency lighting are found inadequate at 4th and 5th floor during the visit.

১৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location - Stair - 2 Emergency lighting was not provided at stair - 2 (south side)
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	Supply & mammade Se a minimal of to tax for Sean way.
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	78-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Emergency lighting has been provided at stair-2 but considering the whole premises, emergency lighting found inadequate during the visit.

পরিদর্শন Location – 4th floor The factory has not implemented automatic detection system, only প্রবেষ্ণন stand alone type smoke detector system implemented.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	28-04-5055
সমশ্রসীমা	28-08-6044
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of centralized automatic fire detection and alarm system for submitting at DIFE.

১৯. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location – 4th floor The factory has not implemented automatic detection system, only পৰ্যবেষ্ণন stand alone type smoke detector system implemented.
ক্যাপ
আইটেম

১৯.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

10.0. TI 14.1	
Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)	
৬ মাস	
_	
09-05-2029	
শুৰু হয়নি	
22-09-2020 (CVV-1): Centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed yet. Only stand alone detectors and manual fire alarm call point have been found during the visit.	

পরিদর্শন Location – 4th floor Insufficient number of stand alone type smoke detectors were প্রবেষ্ণন provided in the factory.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	28-0P-5055
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	
	22-09-2020 (CVV-1): Centralized automatic fire detection and alarm system has
<u> মন্তব্য</u>	not been installed yet. Only stand alone detectors and manual fire alarm call point
	have been found during the visit.

২১. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন The factory has not provision of periodic checking of alarm call point, alarm & detection পৰ্যবেষ্ণন system.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system
	periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
ਹਰਤਾ	22-09-2020 (CVV-1): Documents regarding periodic checking of alarm call
মন্ত ব্য	point, alarm and detection system are not found during the visit.
	11 / 3

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ	o dedicated fire pump is available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যা টা গরি	
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	্ম ম
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design and drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water

পরিদর্শন প্রব্বেজ্ঞন নির্বাচন কালে কিন্তুল কালে কিন্তুল কালে কালে কিন্তুল কালে কালে কিন্তুল কালে কালে কিন্তুল কালে কিন্তু	৩. পর্ববেষ্ফণ		
আইটেম ক্যাটাগনি হত.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম	HNI	o dedicated fire pump is available for fire fighting.	
কাৰ্যক্ষম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. সুপানিশেন ভখ্যসুত্ৰ কান্যশানান কাৰ্যক্ষম অগ্ৰাধিকান ৬ মাস চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিজ সম্বসীমা অগ্ৰণ্ডিন অব্যথ্য ত্ৰ-০১-২০২৩ সম্বসী অগ্ৰণ্ডান ত্ৰ-০১-২০২৩ সম্বস্থা ত্ৰ-০১-২০২৩ সম্বসী সম্বস্থা ত্ৰ-০১-২০২৩ সম্বসী সম্বস্থা ত্ৰ-০১-২০২৩ সম্বসী সম্বস্থা ত্ৰ-০১-২০২৩ সম্বস্থা সম্বস্থা ত্ৰ-০১-২০২৩ সম্বস্থা	আইটেম্		
সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম অগ্রাধিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা অগ্রাভির অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to install dedicated মন্তব্য fire pump. Only a centrifugal pump is used to fill up the overhead tanks which are	২৩.১. কার্যত	<u> </u>	
কাৰ্যজন কাৰ্যজন ভ্ৰাম্বিকাৰ ৬ মাস চূড়ান্ত সম্ব্যসীমা সংশোধিত সম্ব্যসীমা অঞ্জান্তিৰ অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to install dedicated মন্তব্য fire pump. Only a centrifugal pump is used to fill up the overhead tanks which are	সুপারিশের]
চুড়ান্ত সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা অঞ্জাতিব অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to install dedicated মন্তব্য fire pump. Only a centrifugal pump is used to fill up the overhead tanks which are	কার্থানার কার্যক্রম		1
সম্বাদীমা অগ্রগতিব অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to install dedicated fire pump. Only a centrifugal pump is used to fill up the overhead tanks which are	চুড়ান্ত সময়সীমা	-	
অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to install dedicated দান্তব্য fire pump. Only a centrifugal pump is used to fill up the overhead tanks which are	সমশ্রসীমা	09-01-2029	
মন্তব্য fire pump. Only a centrifugal pump is used to fill up the overhead tanks which are	1		-
	<u>মন্তব্য</u>	fire pump. Only a centrifugal pump is used to fill up the overhead tanks which are	

২৪. পর্যবেষ্ণণ

reservoir for submitting at DIFE.

পরিদর্শন Location— 3rd, 4th and 5th floor The factory has 1no. hose pipe for fire fighting system পর্যবেষ্ণণ in each floor. However hose pipe was not operational. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	Provide sufficient number of operational hose pipe with respect to area and travel
কাৰ্যক্ৰম	distance as per RMG guideline.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 @ - 0 \$ - 2 0 2 @
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Standard standpipe and hose system has not been installed yet. Only 25mm and 40mm diameter hose pipes have been found during the visit.

২৫. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন There was no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it পৰ্যবেষ্ণন was functional or not.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
บลวา	22-09-2020 (CVV-1): Documents regarding periodic checking of hose
ম ন্তব্য	performance are not found during the visit.
	-

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – Roof Factory has (1000*2) 2,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
কাৰ্যক্ৰম	firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের	
ভূখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	28-0P-5055
<u>সমশ্রসীমা</u>	
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	
	22-09-2020 (CVV-1): Factory has not taken any action yet to prepare design
মন্তব্য	and drawing of standpipe and hose system with dedicated fire pump and water
	reservoir for submitting at DIFE.

२१.	প্ৰথ(বঞ্চ	୍ୟ
প্র প্র	রিদর্শন র্নবে স্ফ ণ	Location – Roof Factory has (1000*2) 2,000 liter overhead water capacity which was connected to hose for fire uses to supply water during peak demand period which was not sufficient.
ক্য আ ক্য	াপ ইটেম াটাগরি	

৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 - 0 - 2 0 2 9
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Standard standpipe and hose system with dedicated water reservoir has not been installed yet. Factory has (1000*2) 2,000 liter overhead water tanks which is connected to existing fire hoses for firefighting, but not sufficient.

পরিদর্শন Location – 4th floor Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not পর্যবেষ্ণন provided at the exit – 2 location.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রশোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্র্যনি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Additional fire fighting equipment like sand & water buckets have not been provided at both of the exit location. Location: 2nd to 5th floor.

২৯. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location – 3rd floor Electrical board was installed on combustible material (wood).
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the
কাৰ্যক্ৰম	lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	20 20 00 P
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Wooden electrical board is found in the factory which is not as per standard. Location: 3rd, 4th and 5th floor.

শ্বিদর্শন _{Ra}	ack-up power supply not provided for the alarm system
<u> 1</u> ৰ্যবেষ্ষণ	ick-up power supply not provided for the diarm system
ग्रा्थ्	
<u>শাইটেম</u>	
চ্যাটাগরি	
<u> ৩</u> ০.১. কাৰ্যত্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.
সুপারিশের	Tower buckup supply should be provided for the didn't system.
ভ্খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
<u>চুডান্ড</u>	_
সম্প্রমীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	?8-0P-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Centralized automatic fire detection and alarm system has
(rem	not been installed yet. So backup power is not available.

৩১. পর্যবেষ্কণ পরিদর্শন Location–Generator Room, roof top Visual alarm system was not available at generator পর্ববেষ্ণণ room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$8-0B-2022 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Visual alarm system is not available at generator room as মন্তব্য centralized automatic fire detection and alarm system has not been installed yet.

৩২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন ভাষা ক্রাপ আইটেম ক্যান্ত্র ক্যান্ত্র বিষয় বিষয

৩২.১. কাৰ্যক্ৰম Implement to a single fire safety management system with approvals from all কাৰ্যক্ৰম tenants in the factory building. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত \$8-0B-2022 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুৰু হয়নি অবস্থা 22-09-2020 (CVV-1): Single fire safety management system has not been মন্তব্য implemented yet.

<u>৩৩. পর্ববেষ্ণন</u> পরিদর্শন Location– 4th floor The factory has 2nos. Boiler (Capacity–90 kg and 50 kg), however পর্ববেষ্কন boiler license was not available. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
মন্তব্য	22-09-2020 (CVV-1): Boiler license in not available in the factory during the visit.

৩৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Factory has not boiler operator license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাশ্জ্রম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	78-0F-3033
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি 22-09-2020 (CVV-1): Boiler operator license in not available in the factory