

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	টিউনিক স্টাইল ওয়্যার লিমিটেড।
ঠিকানা	B 179-180, BSCIC Hosiery Shilpanagari, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY276
কালার কোড	

মুল্যায়নের ধরণ: 👊	र् <mark>शि भून्यासन</mark>	পর্ববেষ্ফণের তারিখ:
্. পর্ববেষ্ফণ		
1/11/19/19 1	on–Ground, 2nd , 3rd & 4th Floor Minimu & 0.45 meter at ground, 2nd , 3rd & 4th fi inimum requirement of width of evacuation	Claram manageraki, raji, rajini ala umana mank KujiKiji and
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
কাৰ্যক্ৰম The সুপাৰিশেৰ তথ্যসূত্ৰ	e minimum clear width of the pathway sh	ould be 0.9 meter
কার্থানার কার্বক্রম অগ্রাধিকার প্রযো	ाजा तरा	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	170 (1)	
সংশোধিত সমশ্রসীমা ০১-	-02-2290	
অগ্রগতির অবস্থা	5 श ्रानि	
মন্তব্য loca	Ith of aisles are found less than 0.9m in some and 4th floor respectively. Aisles are not ated 2nd and ground floor respectively. The damaged in all locations.	: marked in cutting section and store

পরিদর্শন Location-Ground, 2nd , 3rd & 4th Floor Evacuation pathways were obstructed by পর্যবেষ্ণণ sewing table, fabric item & finished goods at all floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-02-229
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্ননি
অবস্থা	
মন্তব্য	The Evacuation pathways have been found obstructed by sewing table, fabric item
1)	& finished goods at all floor.

৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in a way not to exceed the maximum travel distance or If the factory design to equip with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building the length of travel should not be exceed 60 meter.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	28-0F-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
บลวเ	The factory has not been submitted the design & drawing at DIFE for the update
<u>মন্তব্য</u>	after 13/12/2018.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Ground Floor At Ground floor, the maximum travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit was 30 meter, which didn't fulfill the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit or implement কাৰ্যক্ৰম with an automated fire alarm, portable fire-fighting system and appropriate standpipe and hose system through the entire building. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হ্য়ানি অবস্থা Store located at ground floor is provided with only one exit. Another exit of store is found closed. Maximum travel distance exceed 25m which do not fulfill the মন্তব্য requirement of RMG guideline. Observation from the visit on 16.03.2021: The collapsible security gate with locking device, rolling shutter & steel sliding-type doors has been found.

Q	় পর্ববেষ্ণ	
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	Location–All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with collapsible security gate, rolling shutter & steel sliding type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

וייויוטת	
.১. কাৰ্শক্ৰম	
কাৰ্বক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	28-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	The collapsible security gate with locking device, rolling shutter & steel sliding-type doors has been found.

৬. পর্যবেষ্ণণ Location-All exit doors at egress route All floors exit doors were provided with collapsible security gate, rolling shutter & steel sliding type doors installed with locking arrangement at egress route and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>শ্র্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
হূডান্ত সময়সীমা	-
নংশোধিত নমশ্রসীমা	\$8-0b-2022
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
ম ন্তব্য	The collapsible security gate with locking device, rolling shutter & steel sliding-type doors has been found.

৭. পর্যবেষ্ণণ	
শ্ববেক্ষণ	ocation–Stair 1 & Stair 2 Only one handrail was provided in the stair–1 & stair–2.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰয়	7
কাৰ্শক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড সমর্যসীমা	৬ শঙাং -
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$8-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
মন্তব্য	The stair-1 and stair-2 of both side handrails has not been provided yet.

প	রিদ	ৰ্শন
প	ৰ্থ<ে	ক্ষণ

Location – All Stairways Collapsible security gate, rolling shutter & steel sliding type doors were found at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs required fire rated self-closing doors.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side–swing, self closing, non–lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0₽-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u>মন্তব্য</u>	The collapsible security gate with locking device, rolling shutter & steel sliding–type doors has been found.

৯. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Location–Fabric & Finished Goods Store, Ground floor At ground floor, a large fabric & finished goods store was found without fire separation adjacent to the sample section & accessories store.
	accessories store.
ক্যাপ	

আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan for 1.5 hours fire rated door & 2 hours fire rated construction at ground floor fabric & finished goods store for separation for other operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	The factory has not been submitted the design & drawing at DIFE for the update after 13/12/2018.

পরিদর্শন পর

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Implement 2 hours fire walls and 1.5 hours fire rated self closing কাৰ্যক্ৰম doors in fabric & finished goods store. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 09-05-2029 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য The Fabric & Finished Goods Store has been found without fire separated.

১১. পর্ববেষ্ণ। পরিদর্শন Location–4th Floor Boiler was located adjacent to operational area at 4th floor without পর্যবেষ্ণ। fire rated construction and fire rated door. ক্যাপ আইটেম ক্যাভাগরি

	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with
কাৰ্যক্ৰম	2 hours fire rated doors at 4th floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0B-2022
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	The factory has not been submitted the design & drawing at DIFE for the update after 13/12/2018.

১২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location–4th Floor Boiler was located adjacent to operational area at 4th floor without পর্যবেষ্ণন fire rated construction and fire rated door.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 4th floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের	
ত্ত্থ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ ঘাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	0.00-0.3-2.0.2.00
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্মনি
অবস্থা	ान र गाप
মন্ত ব্য	The boiler room has been found without fire separated.

১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন All Floor Aisle marking with arrow guiding & directional changing signs were not provided on all evacuation pathways of the production floor. Exit signage was provided but not self-illuminated
ক্যাপ
আইটেম

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	 Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. Exit sign should be posted above the exit door, It should be clearly visible at all time, Provide directional signs wherever necessary. All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের	
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্র্যোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্য়নি
<u>ਹੁਵਾੜਾ</u>	The aisle mark (arrow guideline) has been found missing and damaged in all
<u>মন্তব্য</u>	locations.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back–up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্তব্য	No emergency lighting has been found at evacuation stairways and all floors.

১৫. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location–Stairways Evacuation stairways were not provided by emergency lighting.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
৬ মপ্তাহ
78-0F-5055
20-00-4044
শুৰু হয়নি
○ 7º < 1 º
No emergency lighting has been found at evacuation stairways and all floors.

পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm and control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-08-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা The factory has not been submitted the design & drawing at DIFE for the update মন্তব্য after 13/12/2018.

১৭. পর্যবেষ্ণণ ্যান্থৰ্শনা প্ৰব্যবিষ্ণ্যা ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm and কাৰ্যক্ৰম control panel. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Automatic detection system with fire alarm, call point, and control panel have not মন্তব্য been installed yet.

পরিদর্শন Location–Beside stair–1, Ground Floor Only one manual activation points were provided পর্ববেষ্ণন at ground floor beside stair–1. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Install Manual activation call point at all exit routes সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 28-0P-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Automatic detection system with fire alarm, call point, and control panel have not মন্তব্য been installed yet.

১৯. পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন Location–Stair 1 landing,4th Floor Only one fire alarm was provided at 4th floor stair 1 পর্ববেষ্ণন landing and which was not loudly covered at all floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৯.১. কাৰ্যত্ৰ	স্ম
কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems with control panel must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Automatic detection system with fire alarm, call point, and control panel have not been installed yet.

পরিদর্শন _{TI} পর্ববেষ্ফণ	here was no periodic checking of alarm call point & alarm system.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগরি ২০.১. কার্যত্র	
40.0. 41 AC	₽°T
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	থবোজ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্যনি
<u> মন্তব্য</u>	No checklist has been found for fire fighting equipment in the factory.

১. পর্ববেষ্ণণ	
মাধ্যমন্ত্র পর্যাবেজ্য । pi	ocation–All Floor Total 07 nos.ABC & 09 nos. CO2 type fire extinguishers were rovided for whole factory & not properly tagged, which was not sufficient with respect area as per RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	·
' ২১.১. কার্যত্র	ক্স
কাৰ্যক্ৰম	Provide fire extinguisher at all floor and to keep the record for re filling & properly tagged.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাাধকার চুডান্ত সমশ্রসীমা	্ব প্রোজ্য নর –
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	The insufficient and date-fail fire extinguisher has been found.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	28-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	The factory has not been submitted the design & drawing at DIFE for the update after 13/12/2018.

. পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	o dedicated fire pump was available for fire fighting.
্যাপ ই-ই-	
াাইটেম গ্যাটাগরি	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
৩.১. কাৰ্যত্ৰ	ন্স
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ভ খ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	0 9 - 0 % - 2 0 2 9
অগ্রগতির অগ্রগতির	
অবস্থা 🖳	শুৰু হ্ৰাণি
<u> মন্তব্য</u>	The dedicated fire pump has not been found.

পরিদর্শন Location-Terrace The water throw of jet was around 3 ft distance. Hose pipe water পর্যবেষ্ণণ pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাভাগনি

কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য The Standard stand-pipe system has not been found in the factory.

২৫. পর্ববেষ্ণণ শাস্থান্ত। পর্যবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and কাৰ্যক্ৰম properly tagged. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নর চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য No checklist has been found for fire fighting equipment in the factory.

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ <u>ড</u>	_
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	28-0B-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	The factory has not been submitted the design & drawing at DIFE for the update after 13/12/2018.

২৭. পৰ্যবেক্ষণ পরিদর্শন প্রবিদ্ধন বিষয়ন The factory has not sufficient water capacity (2 nos.PVC tank each capacity 1000 liter for fire & other uses & U.R.W.T capacity = 35000 liter (approx.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
বু পারিশের	
<u>ছখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	0 9 - 0 % - 2 0 2 9
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হয়নি
অবস্থা	<u> </u>
মন্তব্য	Insufficient 2nos PVC tanks have been found for the fire fighting.

পরিদর্শন Location-East south corner exit, All Floor Additional fire fighting equipment like sand & প্রব্বেষ্ণ্ডণ water buckets were not provided at the east-south exit at all floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or
easily accessible area for first phase fire fighting.
প্রব্যোগ্য নর
02-02-229
02-02-2010
Insufficient and damage fire fighting equipment (sand & water buckets) has been
found at the exit on all floors.

২৯. পর্যবেষ্ফণ

পৰিদৰ্শন Location–All Floor Wooden electrical distribution board was found at all floor and also পৰ্ববেষ্ণণ combustible materials are found near DB.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

	Change the all Wooden DB and combustible materials should keep away from
কাৰ্যক্ৰম	electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting
	covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সমশ্রসীমা	02-02-2990
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰাণি
অবস্থা	[
บลวา	Wooden electrical distribution board has been found and not got to good
মন্ত ব্য	housekeeping work in all the factory.

৩০. পর্ববেষ্ফণ

ারিদর্শন Tłবেষ্ডণ	he factory was not provided back-up power system for alarm system.	
ন্যাপ_		
<u> গাইটেম</u>		
গ্যাটাগরি		
০০.১. কার্যত	<u>ক্ষ</u>	
কাৰ্যক্ৰম	Power backup supply should be provided for fire alarm system.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কার্খানার	[
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	1 1/ ZISTE	
দুড়ান্ত চুড়ান্ত	9 7012	
সম্বসীমা সম্বসীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	28-0P-5055	
অগ্রগালা অগ্রগতির		
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি	
মন্তব্য	Emergency backup power for fire alarm has not been found.	

৩১. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন Location–Generator Room, Ground Floor Visual alarm system was not available at high পর্ববেক্ষণ noise area. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ৩১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Visual alarm should be placed at the generator room. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 28-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য The visual alarm system has not been found in the generator room.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	ocation–Ground Floor Ground floor was not covered in fire license.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩২.১. কার্যত	म्ब्र -
কাৰ্যক্ৰম	Obtain fire license with covered area from issuing authority
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	The fire license has been found updated but the ground floor not covered by the license.

র্থবেষ্ণণ	<u>୭৩. পর্ববেষ্</u> কণ
IND SIDDLE TIPE SAFETY MANAGEMENT SYSTEM WAS AVAILABLE AT THE TACTORY BUILDING	পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ
	ক্যাপ্
	আইটেম
গ্ৰিব	ক্যাটাগরি
্. কার্যক্রম	৩৩.১. কার্যত
tenants in the factory building.	কাৰ্যক্ৰম
ারিশের	সুপারিশের
	<u>ভিখ্যসূত্র</u>
i l	কার্খানার
	<u>কাৰ্যক্ৰম</u>
াধিকার ৬ সপ্তাহ	<u>অগ্রা</u> থিকার
	চুডান্ড সমশ্রসীমা
	সংশোধিত সময়সীমা
গ্রেকিব	অগ্রগতির
ା ଜୁନ୍ୟ ଏହା ତ୍ୟାଶ	অবস্থা
ব্য The Single fire safety management system has not been found in the building.	মন্তব্য

ক্যাপ আইটেম
ক্যাটাগরি
৩৪.১. কাৰ্বক্ৰম
কাৰ্যক্ৰম Obtain the boiler license from the proper issuing authority.
সুপারিশের ভিশ্যসত্র
কার্খানার কার্যক্রম
অ্থাশিকার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সময়সীমা
সংশোধিত ১৪-০৮-২০২২ সময়সীমা
অ গ্রগতির অবস্থা
মন্তব্য The boiler license & boiler operator license has not been available in the factorty.

১. পর্ববেষ্ফ	ৰ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Boiler operator license was not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטוניץ	
৩৫.১. কাৰ্	জিম
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	व
কার্থানা কার্যক্রম	त
	ৰ ৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীম	
অগ্রগতির অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	The boiler license & boiler operator license has not been available in the factorty.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Fire drill was conducted in the factory.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
দুপারিশের ছখ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u> শ্র্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
হুডান্ত শমশ্রসীমা	_
নংশোধিত নমশ্রসীমা	02-05-2990
মগ্রগতির মবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u>্বাব্বা</u> মন্তব্য	The factory has not been taken initiative for the fire drill.