

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তখ্য

	ইউনাইটেড ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড
ঠিকানা	32/31 Isha Khan Road, Killarpool, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY281
কালার কোড	

্যার্নের ধরণ: অগ্নি সূল্যার্ন	পর্ববেষ্ফণের তারিখ: -
পর্ববেষ্ণন	
ারিদর্শন 1র্ববেষ্ফণ Location– 1st, 2nd and 3rd floor Evacuation pa	thways were blocked by building column.
চ্যাপ শাইটেম চ্যাটাপরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শজ্জম Rearrange the evacuation pathway to ensur	e the minimum width.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুডান্ত সমশ্বসীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা ৩১-০১-১৯৭০	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	cation- 1st, 2nd and 3rd floor Evacuation pathways were blocked by temporary items e-table and garments.
ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰম	
1.0. 111471	
	Remove all temporary items from all escape routes, aisles and passageway.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার ু	প্রব্যোগ্য নর
চুডান্ড	
प्रभावा	
সংশোধিত 🏻	
সমশ্रসীমা	07-07-7940
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ষণ পরিদর্শন Location- All exit door in egress route The exit doors in the egress route were sliding পৰ্যবেষ্ণনা and collapsible security gate and do not open in the direction of the travel. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি| ৩.১. কাৰ্যক্ৰম Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged কাৰ্যক্ৰম type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. সুপারিশের ভঁখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location– All exit door in egress route The egress route exit doors are sliding and collapsible security gate and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
<u>ক্যাটাগরি</u>	
8.5. का-	ৰ্থক্ষ
0.0. 11	
J. W. TI	
কাৰ্যক্ৰ	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able
	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
কাৰ্যক্ৰফ	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
কাৰ্যক্ৰফ সুপাৰিং	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
কাৰ্যক্ৰফ সুপারি(তথ্যসূত্ৰ	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. শ্ব
কাৰ্যক্রফ সুপারিং তখ্যসূত্র কার্থান	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.

চুডান্ড সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত		
गुरुता। १७ गुमुश्रीमा	\$8-0B-2022	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

Œ	<u>. পথ(বঞ্চ</u> ণ	1
	পরিদর্শন	
	পর্যারেক্সন	Location – Both stairs Only one side handrail was provided.
	ক্যাপ	
	আইটেম	
	ক্যাটাগরি	
	17101 1111	
	e.১. কাৰ্য	<u>জম</u>
	৫.১. কার্থ	<u>ক্</u> ম

কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from
	the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	10 (1 2/2)
সমশ্রসীমা	78-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৬. পর্ববেষ্ষণ

	ocation – All stairs Sliding & Collapsible security gate and wooden doors were stalled, which were not self closing type at evacuation route.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৬.১. কাৰ্যক্ৰ	স
কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side–swing, self closing, non–lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. (Also require fire rated door at the floor occupied by other tenants)
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সম্বসীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

৷. পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lc	ocation– Stair–2 Stair–2 was temporary blocked by aircondition box.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৭.১. কাৰ্যক্ৰম	1
কাৰ্যক্ৰম	Direct route of access to required exits should be provided through stairway which are maintained free of obstructions.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন

Location - Stair - 1 & Stair - 2 Stair - 1 was finished at ground floor near final exit gate, শান্ত্ৰণাৰ however generator was placed beside stair-1 landing position without any fire separation. And also stair-2 evacuation route is passing via non fire rated corridor.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম

- 11/0 \	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 4 hour fire
কাৰ্যক্ৰম	rating separated corridor at ground floor. Or prepare proper plan and design for additional stair that land directly to outside.
সুপারি(শর	,
<u>ভি</u> খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	78-0F-5055
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন

Location - Stair - 1 & Stair - 2 Stair - 1 was finished at ground floor near final exit gate, however generator was placed beside stair-1 landing position without any fire nowever generator was placed beside stail - landing position separation. And also stair-2 evacuation route is passing via non fire rated corridor.

ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 4 hour fire rated separation to generator and stairway. Or prepare additional stair that land directly to outside.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0.00-0.2-5.05.00
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location – Ground floor Final evacuation route of building is not protected from Generator which is located adjacent to stair –1 east side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to Stair-1 east side.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

	Location – Ground floor Final evacuation route of building is not protected from Generator which is located adjacent to stair – 1 east side final exit without proper fire separation.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কাৰ্যক্ৰ	১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to Stair-1 east side.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চুডান্ত সময়সীমা	৬ মাস	
সংশোধিত সময়সীমা	0.00-0.5-5.05.00	
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য		

১২. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location– 1st floor, store room Large storage area was at cutting section and adjacent প্ৰবিষ্কৃণ to exit-1 (east side) without fire rated door. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১২.১. কার্যক্রম Provide 1.5 hours fire rated door at 1st floor, store room for separation for other কাৰ্যক্ৰম operational area. সুপারিশের ভথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-0P-5055 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা

১৩. পর্ববেষ্কণ

মন্তব্য

পরিদর্শন | Location – 3rd floor, boiler room 2 nos. boiler (water capacity 7 kg each) is situated at পর্ববেষ্কণ finishing section 3rd floor.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 3rd floor, finishing section.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	28-04-5055
সময়সীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্ত ব্য	

পৰিদৰ্শন Location – 3rd floor, boiler room 2 nos. boiler (water capacity 7 kg each) is situated at প্ৰ্যবেষ্ণণ finishing section 3rd floor.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাড়াগৰি

Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at কাৰ্যক্ৰম 3rd floor, finishing section. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৫. পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন | Location – 1st, 2nd and 3rd floor Aisle mark was not provided in the factory operational পর্যবেষ্ণন areas. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. - Illuminated কাৰ্যক্ৰম exit sign should be posted above the exit door, - It should be clearly visible at all time, - Provide directional signs wherever necessary. - All exit doors should be clearly marked for easy identification. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 05-05-5590 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location- 1st, 2nd and 3rd floor Emergency lighting is not provided for evacuation পর্যবেষ্ণণ pathway. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৬.১. কাৰ্যক্ৰম The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-কাৰ্যক্ৰম up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-09-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

I (Q	প্রথ	न अप्रत
0 .	110	1-0-1

পরিদর্শন Location – 1st, 2nd and 3rd floor Evacuation stairways are not provided emergency পর্ববেষ্ণন lighting. ক্যাপ

ন্যান আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	28-04-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location– 1st, 2nd and 3rd floor The factory has not implemented automatic detection পৰ্যবেষ্ণনা system, only stand alone type smoke detector system has implemented. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with কাৰ্যক্ৰম automatic fire alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants) সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$8-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা

১৯. পর্যবেষ্ণণ		
পরিদর্শন Location – 1st, 2nd and 3rd floor The factory has not implemented automatic detection পর্যবেষ্ণণ system, only stand alone type smoke detector system has implemented.		
ক্যাপ আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
১৯.১. কার্যক্রম		
Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. (Also needs to cover the floors occupied by other tenants)		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার ৬ মাস		
চূড়ান্ত সম্প্ৰসীমা		
সংশো ধিত সম্বসীমা		
অগ্রগতিব		
অবস্থা		
THE PARTY OF THE P		

২০. পর্যবেষ্কণ

মন্তব্য

পরিদর্শন Lo পর্ববেষ্কণ ex	cation- 1st, 2nd and 3rd floor The manual activation points was not instait-2.	alled beside
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	Install Manual activation call point at all exit routes	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রাধিকার</u>	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	-	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	78-0P-5055	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

৪১. পর্ববেক্ষণ	
পরিদর্শন Location- 1st, 2nd and 3rd floor Insufficent number of detectors are provided	in the
পর্ববেষ্ষণ factory.	
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যজ্জ Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory buildi	ng.
সুপারিশের	
ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	
<u>চুডান্ড</u> _	
प्रेमेश्रीमा	
সংশোধিত ১৪ – ০৮ – ২০২২	
[거짜쥐거짜	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পর্ববেষ্কণ re	ne factory has not implemented fire alarm, call point & detection system maintanance ports.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কাৰ্যত্ৰ	চম
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	প্রযোগ্য নর
সম্বসীমা সংশোধিত	
সমর্মীমা অগ্রগতির	07-07-7940
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

৩. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	dedicated fire pump was available for fire fighting.	
ক্যাপ আইটেম		
ক্যাটাগরি		
২৩.১. কার্যত্র	<u> </u>	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.	$\overline{1}$
সুপারিশের তথ্যসূত্র		1
কারখানার কার্বক্রম		1
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মপ্তাহ	╛
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0b-2022	
অগ্রগতির অবস্থা		1
মন্তব্য		

নিৰ্দৰ্শন No dedicated fire pump was available for fire fighting.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২৪.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.	
সুপারিশের ভিশ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অ্থাধিকার ৬ মাস	
চুড়ান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা ^{৩৩–০১–২০২৩}	
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

. পর্ববেষ্	ণ
শ্বিদর্শন শর্ববেষ্কণ	Standpipe and first aid hose pipe performance was not checked periodically.
ক্যাপ শাইটেম্	
ক্যাটাগরি	
≀ ৫. ১. কা	ৰ্কিম
কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশে তখ্যসূত্র	त्र
কার্থ্যন কার্থক্রম	ৰ
<u>অগ্রা</u> ধিক	র প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সী	π -
সংশোধি সময়সী	
অগ্রগতি অবস্থা	4
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Roof The factory has 1no. 2000 liter water reservoir for fire fighting system and domestic usases. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৬.১. ক	াৰ্বক্ৰম
l ——	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for
1 141 1000	firefighting operation.
সুপারিং	
1 1 5	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখা	নাৰ
কাৰ্যক্ৰম	
	কার ৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত	
সময়সী	মা [_]
সংশো	
1 1	. 1/0=0==1011
সমশ্রসী	
<u>অগ্রগতি</u>	চৰ
অবস্থা	
<u>মন্তব্য</u>	

২৭. পর্ববেষ্ণণ প্রিদর্শন Location – Roof The factory has 1no. 2000 liter water reservoir for fire fighting system প্ৰাৰ্থ-শৰ্ম and domestic usases. This volume was not sufficient for peak demand when in emergency. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 09-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

২৮. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন Location– 1st, 2nd and 3rd floor, exit–2 Additional fire fighting equipment like sand & পৰ্যবেষ্ণ্য water buckets are not provided at the exit-2 at all floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

	ocation - 1st floor cutting section Socked tied with combustible material and
পর্শবেষ্ষণ cc	mbustible materials found near heat/ electrical uncover light at store
ক্যাপ্	
আই্টেম্	
ক্যাটাগরি	
২৯.১. কার্যত্র	ի վ
কাৰ্যক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	

৩০. পর্ববেষ্ষণ

১১ পর্যাবঙ্গন

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ Lc	ocation–Generator Room Visual alarm system was not available at gener	ator room.
ক্যাপ আইটেম		
আইটেশ ক্যাটাগরি		
		1
৩০.১. কার্যত্র	<u>ቅ</u>	-
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	1) 79075	
। <u>অন্যাসকার</u> চুড়ান্ত	ভ শঙাং	
। তুড়াঙ সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত	28-0F-5055	
সম্যুসীমা অগ্রগতির		
শুগ্রুগাভূন অবস্থা		
মন্তব্য		

৩১. পর্যবেষ্ণণ		
্যার্থশূল ai	round floor partially occupied by RNP Embroidery. automatic smoke detectors with utomatic fire alarm system is not provided for whole building. So single fire safety nanagement not exist.	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
৩১.১. কার্যত	ক্ষ	
কাৰ্যক্ৰম	Implement to a single fire safety management system with approvals from all tenants in the factory building.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
চুডান্ড	৬ সপ্তাহ -	
সম্বর্গনীমা সংশোধিত সম্বর্গনীমা	28-0₽-3055	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> মন্তব্য</u>		

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Factory has not conducted fire drill.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩২.১. ক	ৰ্বক্ৰম
	···
কাৰ্যক্ৰম	Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিণ	ার
ভ্খ্যসূত্র	
কারখাঁ	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিব	সুর প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড	
সমশ্রসী	
সংশোধি	
সময়সী	T
অগ্ৰগতি	ৰ
অবস্থা	
<u> </u>	