

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স অহনা নীট কম্পোজিট লিমিটেড
ঠিকানা	Post Office Road, Lalpur, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY010
কালার কোড	

্যাৰনেৰ ধৰণ: বৈছ্যুত্তক মূল্যাৰন প্ৰবিষ্ণণেৰ জাৰ্থ:		
. পর্ববেষ্ফণ		
পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন system.	gram was not available and the nowledge about overall electrical	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
১.১. কার্যক্রম		
1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ		
চূড়ান্ড সম্প্রসীমা		
সংশোধিত সম্যুমীমা		
অগ্রগতির অবস্থা		
মন্তব্য This Factory is Shifted by Chad Knit Composite compliance work.	& they don't started any	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – Office room. –Updated As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person didn have enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. কাৰ্যক্ৰম Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 28-09-5055 সময়সীমা অগ্রগতির

This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any

רישיווו	
	ocation – Facility – The factory using 145kW load from DPDC, approvals was observed
পর্ববেষ্ষণ fo	r the name of A R Composite & Processing Mills Ltd.
চ্যাপ	
শাইটেম	
~ ~ I	
চ্যাটাগরি	
».১. কাৰ্যক্ৰ [ু]	ম
	Necessity and capacity of the electrical substation shall be set by regulations in the
কাৰ্যক্ৰম	Electricity Act or by the relevant electrical utilities.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
	7, 7002
<u>অগ্রাখিকার</u>	তি বঙাই
<u> চুডান্ত</u>	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
<u>भूग भूग</u> भूग	28-0₽-3053
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any
মন্তবা	This ractory is similar by characteric composite & they don't started thy

৪. পর্ববেষ্ণণ

|মন্তব্য

অবস্থা

মন্তব্য

compliance work.

compliance work.

পরিদর্শন Location- Generator room, Ground floor - Adequate ventilation system was not পর্যবেষ্ণণ available in generator room. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide adequate ventilation arrangements for the generator room. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 09-05-2029 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

প্রিদর্শন Location - Generator room, Ground floor - Unwanted materials were stored inside প্রব্যক্ষণ generator room. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি (.১. কার্যক্রম | All unwanted materials should be removed from Generator room. মুপারিশের | তথ্যসত্র

সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাধিকার ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত সমরসীমা সংশোধিত সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

কাৰ্যক্ষম Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.

মুপারিশের
ভখ্যসূত্র
কারশানার
কার্যক্ষম
জ্ঞ্ঞাধিকার ৬ সপ্তাহ

চূড়ান্ড
সমরসীমা
সংশোধিজ
সমরসীমা
জ্ঞ্ঞাজির
জ্ব্যা

মন্তব্য

This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

প্রবিষ্ণন Location – Generator room, Ground floor – Fire extinguisher and smoke detector was প্রবিষ্কণ not available in generator room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৭.১. কার্যক্রম কাৰ্যক্ৰম Install smoke detection and provide firefighting equipment in the generator room. সুপারিশের ভিখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-04-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

পরিদর্শন Location – Generator room, Ground floor – Fire rated wall and fire door was not পর্যবেষ্ণন available in Generator room. It was located at entrance/exit of production building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৮.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide 4 hour fire rated walls all around the generator room on ground level. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2020 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

১. পৰ্শবেষ্ণণ পরিদর্শন Location– Generator room, Ground floor – Area of the generator room (375kVA & পর্শবেষ্কণ 150kVA) was 29m2, and there was provision to increase the room size. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰ	৯.১. কাৰ্বক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 78m2, or relocate the generator room.	
সুপারিশের ভখ্যসুত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ গাস	
চুডান্ড সমশ্রসীমা		
সংশোধিত সময়সীমা	09-01-2029	
অগ্রগতির অবস্থা		
<u> </u>	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.	

পরিদর্শন ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগরি

১০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of কাৰ্যক্ৰম maintenance. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

১১. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন Location– EXIT sign at EXIT door – EXIT signage was not provided with proper পর্যবেষ্ষণ illumination. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১.১. কাৰ্যক্ৰ	भ
কাৰ্যক্ৰম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign. 2. The source of illumination should be providing not less than 50 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্যসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

পরিদর্শন প্রব্যেশ্ব Location – MDB at 5th floor – Ammeter, Voltmeter was not in working condition at MDB. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Provide calibrated Ammeters and Voltmeters at main distribution board. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 09-05-2020 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

১৩. পর্যবেষ্ণণ পরিদর্শন | Location – Conference room, 1st floor – Suitable & non flammable supporting was not পর্যবেষ্ণণ provided on light fittings. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কার্বক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light fittings/fixtures.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্শক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

পৰিদৰ্শন Location - Lab room, Ground floor - Circuit breaker was mounted near chemical test পৰ্যবেষ্কণ table. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

১৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Relocate the open type switchboards in dry and ventilated areas, away from chemical fumes.
সুপারিশের তথ্যসত্র	
কার্খানার কার্থানার কার্থক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	১ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	20-09-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

১৫. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location - Facility - Insulated support was not provided for high overhead service পর্ববেষ্কণ entries. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide supports for main service line complete with adequate insulation.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সময়সীমা	
সংশোধিত	28-0P-3033
সমশ্বসামা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

পরিদর্শন পরিদর্শন প্রবিদর্শন পর্যবেষ্ণন পর্যবেষ্ণন ব্যাস আইটেম ক্যাঙ্গনি

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম The electrical panels to be of metal case and should be marked with <code>[]Danger 415</code> কাৰ্যক্ৰম Volts $\mathbb I$ and identified with proper phase marking and danger signage. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-08-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

১৭. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Location- COS at Maintenance room, Circuit breaker at Compressor room, Ground floor পর্শবেষ্ণণা – Switchboards & panel boards made by flammable materials. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি| ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Wooden switchboards & panel boards should be replaced by non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার**|৬ মাস চড়ান্ত <u> नेभग्रनी</u>भा

This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any

১৮. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

সংশোধিত

সমরসীমা অগ্রগতির অবস্থা 09-05-2029

compliance work.

পরিদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন বিদ্যালয় Location - Circuit breaker at Maintenance room, Ground floor, Circuit breaker at Generator room, Ground floor - Electrical connections was not properly secured with lugs.
ক্যাপ আইটেম ক্যাউ।গরি

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at circuit breaker. কাৰ্যক্ৰম Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 28-09-5055 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

১১. পৰ্যবেষ্ণ্য পরিদর্শন Location – Office room – Electrical SLD was not available in the factory. – Cables / পর্যবেষ্কণ wires and MCB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
ম ন্ডব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

পরিদর্শন Location – Open Circuit breaker at Maintenance room, Ground floor, DB at 1st floor – পর্যবেষ্কণ Looping, Bunching at MCCB/MCB & Bus bar terminal was observed in the panels.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাউাগরি

২০.১. কাৰ্যক্ৰম

	Avoid looping and bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual
কাৰ্যক্ৰম	circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সম্মুসীমা	
সংশোধিত	28-04-5055
সমশ্রসীমা	80 - 0 \ - \ \
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.
	compliance work.

২১. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location – All distribution board – Wiring diagram/ circuit list with proper current পৰ্শবেষ্ণ্যন ratings were not available on all distribution board. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাৰ্গৰি

২১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	78-0P-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

পৰিদৰ্শন Location – Near COS at Maintenance room, MDB at Compressor room, Ground floor – পৰ্যবেষ্ণণ Non standard cable joints observed in electrical circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

২২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around before placing the cable in the box.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	\$8-0b-2022
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

২৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location – MDB at Compressor room, Ground floor, DB at 1st floor – Common neutrals পর্যবেষ্কণ was observed for more than one circuit. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৩.১. কাৰ্যক্ৰম

Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than
one circuit shall not be permitted).
৬ মাস
09-03-3039
This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any
compliance work.

পরিদর্শন Location – Near Voltage Stabilizer & near MDB at Compressor room, Ground floor – পর্যবেষ্ণন Electrical wiring was not properly covered in conduit pipes. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide the wiring in PVC conduits or in metallic GI pipes. Ensure that all electrical wiring should be covered in proper conduit pipes.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসত্র</u>	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	0.00-0.00-0.00
<u>অগ্রগতির</u>	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

২৫. পর্ববেষ্কণ

পৰিদৰ্শন Location - COS at Maintenance room, Ground floor, MDB at Compressor room, Ground পৰ্যবেষ্ণণ floor, DB at 1st floor - Cable entry-exit point to the panel were not properly sealed.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

	Seal the cable entry–exit points of MDB/SDB's with non–flammable materials. In
কাশক্রম	addition: 1. Ensure that all panels / switchgears to be vermin / damp proof. 2.
	Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	0.00-0.2-5.0.5.00
সমশ্রসীমা	
অগ্রগতির	
অবস্থা	
ਪਕਤਾ	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any
<u> মন্তব্য</u>	compliance work.

২৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন পর

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator কাৰ্যক্ৰম body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ১ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 59-09-2022 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

পরিদর্শন Location– Main distribution board at Compressor room, Ground floor, DB at 1st floor – পর্যবেষ্কন Earth Continuity Conductor (ECC) was not found inside panel. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগনি

ואוייוטוייו	
৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সমশ্রসীমা	o ⊚ − o % − ₹ o ₹ ⊚
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

২৮. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location – Water pump at Ground floor, All Dyeing M/C at Ground floor, Hand cutter M/C at 1st floor – Separate earthing was not provided on most of the electrical equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) কাৰ্যক্ৰম and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. সুপারিশের ভ৾থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$8-0B-2022 সমশ্বসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any মন্তব্য compliance work.

3	৯. পর্ববেষ	চণ
	পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location – MDB at Compressor room, COS & PFI at Maintenance room, Ground floor, Boiler control panel at Boiler room, Ground floor, All dyeing M/C control panel at Ground floor, DB at 1st floor – Earthing was not provided to all distribution board for its body & door.
	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কাৰ্যত্ৰ	אין
কাৰ্শক্ৰম	Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্বক্রম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

পরিদর্শন Location– Roof top of the building – Lightning protection system was not installed at পর্ববেষ্ণন building roof top. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের	
ভ্খ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 19 - 0 15 - 2 0 2 19
অগ্রগতির অবস্থা	
ম ন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.

৩১. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location – Office room – Factory didn't conduct periodical inspection and testing for পর্ববেষ্কণ earth resistance, insulation resistance.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৩১.১. কাৰ্যক্ৰম

	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance,
কাৰ্যক্ৰম	operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.
সপারিশের	
ভি খ্য সত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রাধিকার</u>	চলছে
চূডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	02-03-3590
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any
1)	compliance work.

৩২. পর্ববেষ্ফণ

	Location – MDB at Compressor room, Ground floor – Proper cleanliness was not maintained at MDB in the factory.
ক্যাপ আইটেমু	manifed at 1195 in the ractory.
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Clean the substation properly. Maintain cleanliness in substation areas.
সুপারিশের	
<u>ভূখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	চল(ছ
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত	07-07-7940
<u>সমশ্রসীমা</u>	ο · ο ου I·
অগ্রগতি র	
অবস্থা	
মন্তব্য	This Factory is Shifted by Chad Knit Composite & they don't started any compliance work.