

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

| কারখানার নাম | ইউনাইটেড ফ্যাশন ওয়্যার লিমিটেড |
|--------------|---|
| ঠিকানা | 32/31 Isha Khan Road, Killarpool, Narayanganj |
| কারখানার কোড | NRY281 |
| কালার কোড | |

| ল্যায়নের ধরণ: ী | বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন | পর্ববেষ্ফণের তারিখ: |
|------------------------|--|---------------------|
| . পর্ববেষ্ফণ | | |
| | ation–Office room. '– Electrical Single Line Dia ory maintenance person had enough knowledg | |
| ১.১. কাৰ্যক্ৰম | | |
| কাৰ্যক্ৰম in | Provide updated SLD matching the existing in dicate exact positions of all points of switch b pproved by the engineer-in-charge. | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | |
| অগ্রাধিকার ৬ | মাস | |
| চুড়ান্ত সময়সীমা | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 9-0%-2029 | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | |
| <u>মন্তব্য</u> | | |
| | | |

পরিদর্শন Location–Office room '– As built Electrical Layout Drawings was not available but the পর্ববেষ্ণন factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. কাৰ্যক্ৰম Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge. |সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 **সমশ্বসী**মা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

৩. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম

| কাৰ্যক্ৰম | Provide adequate ventilation arrangements for indoor substation. |
|--------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভূথ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ড | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | 0 9 - 0 % - 2 0 2 9 |
| সমশ্রসীমা | 09-02-4049 |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |

| जाश | |
|---|---|
| াইটেম্ | |
| সাটাগৰি | |
| .১. কাৰ্যক্ৰম | 1 |
| | 4 |
| কাৰ্যক্ৰম All unwanted materials should be removed from the Generator room. | |
| সুপাৰিশেৰ | |
| ভ্গাসূত্র | |
| কার্শানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ | |
| <u>চুড়ান্ত</u> | |
| न्रभव्यत्रीमा - | |
| সংশোধিত ১৪-০৮-২০২২ | |
| <u>भभवत्रीमा</u> | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| | |
| পর্যবেষ্ণ্যণ | |

| পরিদর্শন Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor -Rubber mates were not পর্যবেষ্কণ provided infront of Distribution boards. |
|---|
| ক্যাপ আইটেম |
| ক্যাটাগরি |
| e.১. কাৰ্যক্ ৰ ম |
| |
| কাৰ্যক্ৰম Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels. |
| সুপারিশের |
| ্রত্থ্যসূত্র কার্থানার |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা |
| সংশো ধিত সময়সীমা ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মিন্তব্য |

| পরিদর্শন Location-Generator room at ground floor -Fire protection was not provided (Fire পর্যবেষ্ণন) extinguisher and smoke detector) in Generator room. |
|--|
| ক্যাপ |
| অ্বাইটেম |
| বাংডেপ ক্যাটাগরি |
| רורשונץ |
| |
| ৬.১. কার্যক্রম |
| Install smoke detection and provide firefighting equipment in the substation and |
| 1 1401414491 1 |
| generator room. |
| সুপারিশের |
| তিখ্যসূত্র |
| <u> </u> |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অ্থাধিকার ৬ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত |
| |
| সংশোধিত |
| |
| অগ্রগতির |
| অবস্যা |
| মন্তব্য |

| . পর্ববেষ্ণণ |
|---|
| পৰিদৰ্শন Location–Generator room at ground floor – Fire rated wall and fire door was not পৰ্শবেষ্ণণ available in Generator room . |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| |
| ৭.১. কার্বজ্ঞম |
| Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সম্যাসীমা |
| সংশোধিত সমরসীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |
| L |

| ক্যাপ আইটেম ক্যাটার্ফির |
|--|
| 1 , al |
| ক্যাটাগরি |
| ৮.১. কাৰ্যক্ৰম |
| 5.3. भारक्ष |
| কাৰ্শজ্জম Relocate generator set in a suitable location. |
| সুপারিশের |
| তিখ্যসূত্ৰ |
| কার্থানার |
| কাৰ্যজ্জম |
| ্বাম্প্রাম্পিকার ৬ সাস |
| চ্বুডান্ত _ |
| <u> </u> |
| সংশোধিত ৩০-০১-২০২৩ |
| 거씨러게 |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |

| ১. পৰ্যবেষ্ডণ | |
|-------------------------|--|
| | |
| পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ | Location–Generator room – Generator was installed in open place beside stair. |
| ক্যাপ | |
| আইটেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ৯.১. কার্যত | _চ ম |
| l | Madify Area of managed a record to made the military of Table 4.4. DMC Colidation |
| কাৰ্যক্ৰম | Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 24m2, or relocate the generator room. |
| সুপারিশে | न |
| ভূখ্যসূত্র | |
| কার্থানা | ब |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিক | ৰ ৬ মাস |
| চুডান্ত | |
| সম্মানীম | · |
| সংশো্রে | |
| সমশ্রসীম | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| | |

| পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন Location–Generator room – Proper working was not maintained around the Generator. |
|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| [Mark and |
| ১০.১. কাৰ্যক্ৰম |
| |
| Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance. |
| সুপারিশের |
| ভিশ্যসূত্র |
| কারখানার |
| বাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার ৬ মাস |
| চূড়ান্ত |
| সংশোধিত সমর্সীমা ^{০৩–০১–২০২৩} |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |

১১. পর্যবেষ্ণণ Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor -Segregation of different end পরিদর্শন used loads (lighting / plug loads / sewing machine load / fan load etc) were not পর্ববেষ্কণ maintained. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ১১.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Design to have proper segregation of different end used loads. 2. Wiring design কাৰ্যক্ৰম to have separate and distinct sub-circuits for power and heating system. 3. All DBs to be placed conveniently. 4. Wiring to be neat, tidy and located near ceiling. সুপারিশের ত্তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| পৰিদৰ্শন Location-Production floor -Dedicated circuits and fuse protection were not found for পৰ্যবেষ্ণণ sockets/plugs feeding for 15/20A sockets. |
|--|
| ক্যাপ আইটেম |
| ক্যাটাগরি |
| ১২.১. কার্যক্রম |
| কাৰ্যক্ৰম Individual Fuse protection should be provided to every 15/20 A socket. |
| সুপারিশের |
| ্রত্থ্যসূত্র কারখানার |
| কাৰ্যক্তম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত্ |
| স্থান্থ সংশোধিত |
| <mark>अभयभीभा १८८० ६ - २०२२</mark> |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| <u>মন্তব্য</u> |
| |

| . পৰ্যবেষ | |
|----------------------|--|
| . 11(17 | P1 |
| রিদর্শন বিবেষ্ডণ | Location-DB at 3rd floor -Exposed wire was found . |
| ্যাপ 1াইটেম | |
| <u>্যাটাগরি</u> | |
| ৩.১. কা | ৰ্বজন |
| কাৰ্যক্ৰম | insulated. |
| সুপারিণ তখ্যসূত্র | |
| কার্থান কার্যক্রম | |
| | সর ১ সপ্তাহ |
| চুড়ান্ত সময়সী | — ना |
| সংশোধি সময়সী | |
| অগ্রগতি অবস্থা | ৰ |
| মন্তব্য | |

| পরিদর্শন Location–Lighting tray at production floor –Flammable supporting was provided on light |
|--|
| পর্শবেষ্ণণ fittings. |
| ক্যাপ |
| আইটেম |
| ক্যাটাগরি |
| ויוויו ויווין דיווי ויווין דיוויין דיוויין דיוויין דיוויין דיוויין |
| ১৪.১. কাৰ্যক্ৰম |
| |
| Provide suitable & non-flammable protected supports and shades for hanged light |
| কাৰ্শক্ৰম fittings/fixtures. |
| সুপারিশের |
| |
| ত্থ্যসূত্র |
| কার্খানার |
| কাৰ্যক্ৰম |
| অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত |
| x\rightarrow |
| সংশোধিত |
| अम्बर्गीमा ६८ - ० ६ - २ ० २ २ अम्बर्गीमा |
| অগ্রগতির |
| অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |

| ৬. পর্যবেষ্ য |
|--|
| পৰিদৰ্শন Location–Pump at ground floor –Electrical installation was found within 2.5m of the পৰ্শবেষ্ণণ sources of water. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি |
| |
| ১৫.১. কার্যক্রম |
| Relocate switchboards away from gas stoves / sinks / washing area / laundry (> 2.5 m). |
| সুপারিশের ভখ্যসূত্র |
| কার্থানার কার্যক্রম |
| অ্থাধিকার ১ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সম্যাসীমা |
| সংশো ধিত ১০-০৭-২০২২ সম্বসীমা |
| অগ্রগতির অবস্থা |
| মন্তব্য |
| |

| م المحسون | anting. Coming output of august floor. Insulated assessed uses wet against a few bigh |
|----------------|---|
| | ocation–Service entry at ground floor –Insulated support was not provided for high |
| | verhead service entry. |
| ক্যাপ্ | |
| আইটেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| - | |
| ১৬.১. কাৰ্যত্ৰ | চম |
| | Describe a superior for manifest the second state with a describe to detail a |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide supports for main service line complete with adequate insulation. |
| সুপারিশের | |
| ত্থ্যসূত্র | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত | |
| <u> </u> | |
| সংশোধিত | |
| সময়সীমা | 28-0P-5055 |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |
| , - v | |
| | |

| ১৭. পর্ববেক্ষণ | |
|--|------------------------------|
| পরিদর্শন Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd flo পর্যবেষ্ণ্য was not provided near distribution panel. | or –Proper working clearance |
| | |
| <u> जा</u> श | |
| আই্টেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম | |
| | |
| Provide proper clearance of 0.8 – 1.0 m in front of a panels/switchboards. | II distribution |
| সুপারিশের | |
| ভিখ্যসূত্ৰ | |
| কারখানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ | |
| চ্ডুডান্ড _ | |
| प्रभेयत्रीमा | |
| সংশোধিত ১৪-০৮-২০২২ | |
| अभ्यतिमा १८०० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १० | |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| <u>মন্তব্য</u> | |

পরিদর্শন Location-DB at 1st floor, swicthboard at production floor -Switchboard and panel board পর্যবেষ্ণণ was made by flammable material. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি| ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Wooden switchboards / panel boards should be replaced by non-flammable কাৰ্যক্ৰম materials. 2. Prefer switchboards made of non-flammable materials. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

১৯. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor -Electrical connections was পর্যবেষ্ণণ not properly secured with lugs. ক্যাপ আই(টম |ক্যাটাগরি| ১৯.১. কাৰ্যক্ৰম Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at DBs. Ensure কাৰ্যক্ৰম that all the electrical connections are properly secured with lugs. সুপারিশের ভখ্যসূত্ৰ কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত 28-08-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| স্থাবেজ্ফল M | ocation-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor -Cables / wires and CB/MCCB were not selected with suitable rating for desired application (SLD was not vailable). |
|---------------------------------|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাইখনি | |
| ক্যাটাগরি | |
| ২০.১. কাৰ্যত্ৰ | ম |
| কাৰ্যক্ৰম | Select conductors and MCCB/MCB with adequate sizing without exceeding permissible current carrying capacity for insulation. |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | |
| কার্থানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার চুড়ান্ত | <u>১ সপ্তাহ</u> – |
| সমর্মীমা সংশোধিত সমর্মীমা | 28-0P-5055 |
| অগ্রগতির অবস্থা | |

২১. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor - Cross-circuiting (Bunch of পর্শবেষ্ফণ cable at MCCB/MCB or Bus bar terminal) was observed in the panels. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২১.১. কাৰ্যক্ৰম Avoid bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and কাৰ্যক্ৰম over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution boards. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত 28-09-5055 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

২২. পর্ববেষ্কণ

<u> মন্তব্য</u>

পরিদর্শন Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor - Wiring diagram & circuit list পর্যবেষ্কণ with proper current ratings wrere not available on distribution boards. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ২২.১. কাৰ্যক্ৰম Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, কাৰ্যক্ৰম marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases. সুপারিশের তখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সময়সীমা সংশোধিত \$8-0B-₹0₹₹ সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| | ocation-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor, Production floor -Non |
|-------------------|--|
| পর্যবেষ্ষণ st | andard cable joints were observed inside panel board. |
| ক্যাপ্ | |
| আইটেম্ | |
| ক্যাটাগরি | |
| | |
| ২৩.১. কার্যত্র | ब्र |
| | Dravida cable joints of percelain / DVC connectors with DID tape wound around |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide cable joints of porcelain / PVC connectors with PIB tape wound around |
| | before placing the cable in the box. |
| সুপারিশের | |
| <u>ভিখ্যসূত্র</u> | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ড | |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | 28-0P-5055 |
| সমশ্রসীমা | 28-08-4044 |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| <u> মন্তব্য</u> | |
| _ | |

২৪. পর্যবেষ্ণণ

২৩ পর্যবেষ্কর

পরিদর্শন Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor -Common neutrals were পর্যবেষ্ণণ observed for more than one circuit. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৪.১. কাৰ্যক্ৰম Each circuit should have a separate neutral (use of common neutral for more than কাৰ্যক্ৰম one circuit shall not be permitted). সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

| পরিদর্শন | Loc |
|-------------|-----|
| अर्राज्यस्य | roc |

২৫. পর্যবেষ্ষণ

cation-2nd floor -Openings were not properly sealed with appropriate degree of fire প্ৰশ্বেষ্ণ্ৰণ|resistance.

ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি

২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শক্ৰম | Seal the opening of wall at wiring passing through wall/roof/floor partitions. Ensure that all cable penetrations though walls should be adequately sealed with fire resistive elements. |
|----------------------|--|
| সুপারিশের | |
| <u>ত্</u> থ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| <u>কাৰ্যক্ৰম</u> | |
| <u>অগ্রাধিকার</u> | ৬ সপ্তাহ |
| চুডান্ত সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সমশ্রসীমা | 28-08-5055 |
| অগ্রগতির | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

পরিদর্শন |Location-DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor -Cable entry-exit point to the পর্যবেষ্ণণ panel was not properly sealed. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি| ২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Seal the cable entry-exit points of DBs with non-flammable materials. In addition কাৰ্যক্ৰম 1. Ensure that DB panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা_ মন্তব্য

| २१. | পর্যবেষ্ণ | ٦ |
|-----|-----------|---|
| | | |

পরিদর্শন পর্ববেষ্কন চocation–Generator – Earthing connection was not provided to the generator. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৭.১. কাৰ্যক্ৰম

| | Provide proper separate earthing/grounding to generator. Ensure that generator body frame to have two separate and distinct connections to the earth / ground. |
|-----------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ১ সপ্তাহ |
| চুডান্ড | _ |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | 20-04-3033 |
| সময়সীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণন ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

২৮.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্শজ্ঞম | 1. Provide the ECC to meet minimum cross–sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. |
|-----------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভ৾খ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চুডান্ত | _ |
| সময়সীমা | |
| সংশোধিত | 0.00 - 0.00 - 2.00 2.00 |
| সমশ্রসীমা | |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

২৯. পর্যবেষ্ষণ

পৰিদৰ্শন Location–Production floor –Separate earthing was not provided for most of electrical পৰ্যবেষ্কণ equipments.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

২৯.১. কাৰ্যক্ৰম

| কাৰ্যক্ৰম | Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth. |
|---------------------|--|
| সুপারিশের | |
| ভখ্যসূত্র | |
| কার্খানার | |
| কাৰ্যক্ৰম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সম্ভাহ |
| চুডান্ড সময়সীমা | _ |
| সংশোধিত সময়সীমা | 28-0P-5055 |
| <u>অগ্রগতির</u> | |
| অবস্থা | |
| মন্তব্য | |

| পৰ্যবেষ্ণণ al | ocation–DB at 1st floor, DB at 2nd floor, DB at 3rd floor –Earthing was not provided to l distribution board for its body $\&$ door. | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | | | |
| | | | | |
| ৩০.১. কাৰ্যক্ৰম | | | | |
| কাৰ্যক্ৰম | Provide adequate earthing to body and doors to all MDBs / DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential. | | | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | | | |
| কারখানার কার্যক্রম | | | | |
| <u>অগ্রা</u> ধিকার | ৬ সপ্তাহ | | | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | _ | | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 28-0P-5055 | | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | | | |
| মন্তব্য | | | | |

| Ð 5. | ১. পর্যবেষ্ষণ | | | | |
|------|----------------------|--|--|--|--|
| | Currier I | | | | |
| | রিদর্শন ব্যবেষ্ষণ | ocation–Roof top –Lightning protection system was not installed. | | | |
| | <u> </u> | | | | |
| | <u> ৷</u> | | | | |
| 4 | য়াটাগরি | | | | |
| | | | | | |
| 9 | <u>১.১. কার্ব</u> | ক্রম | | | |
| | কাৰ্যক্ৰম | Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building. | | | |
| | সুপারিশের | 1 | | | |
| | <u>ভখ্যসূত্র</u> | | | | |
| | কারখানা | ब । | | | |
| | কাৰ্যক্ৰম | | | | |
| | <u>অগ্রা</u> খিকা | র ৬ মাস | | | |
| | চুডান্ড সমশ্বসীমা | . – | | | |
| | সংশোধিত সমশ্বসীমা | | | | |
| | অগ্রগতির | | | | |
| | অবস্থা | | | | |
| | মন্ত ব্য | | | | |
| L | | | | | |

| পরিদর্শন Location-Office room -The factory did not conduct planned periodical inspections and পর্যবেষ্ণণ testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| ক্যাপ আইটেম | | | | | |
| ক্যাটাগরি | | | | | |
| ৩২.১. কার্শক্রম | | | | | |
| | | | | | |
| Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained. | | | | | |
| সুপারিশের ভিশ্যসূত্র | | | | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | | | | | |
| অগ্রাধিকার চলছে | | | | | |
| চ্যুড়াল্ড _ সম্বয়সীমা | | | | | |
| সংশোধিত সময়সীমা ^{১১–০১–১১৭০} | | | | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | | | | |
| মন্তব্য | | | | | |

| ৩. পর্ববেক্ষণ | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ Lc | ocation-DB at 1st floor -Overload or abnormal temperature sign was observed. | | | |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | | | | |
| | | | | |
| ৩৩.১. কার্য্য | <u> </u> | | | |
| কাৰ্যক্ৰম | 1. Disconnect the loads from cable of signs of overloading / abnormal temperature found. 2. Make necessary repairs to avoid further accidents. | | | |
| সুপারিশের তখ্যসূত্র | | | | |
| কার্থানার কার্যক্রম | | | | |
| অগ্রাধিকার | ১ সপ্তাহ | | | |
| চুডান্ত সমশ্রসীমা | _ | | | |
| সংশোধিত সময়সীমা | 20-04-5055 | | | |
| অগ্রগতির অবস্থা | | | | |
| মন্তব্য | | | | |