



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার,
বৈষম্যহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখানার নাম | আহসান অ্যাপারেলস লিমিটেড |
| ঠিকানা | M.S. Tower-2, Siddirgonj bus stand, Narayanganj |
| কারখানার কোড | NRYO11 |
| কালার কোড | |

মূল্যায়নের ধরণ: অগ্নি মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৬-০১-২০২৩


১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-At GF At ground floor, travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is measured 55 meter, which does not meets the requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|----------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in ground floor at east side to ensure the easy way to outside of building and travelling distance should not exceed 45 meter. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সমন্বয়সীমা | - |
| সংশোধিত সমন্বয়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On28/01/2021During the inspection of the factory has been found DIFE approval emergency evacuation plan. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022:The factory has received approval of fire separation and emergency evacuation drawings from DIFE. |

সংযুক্তিসমূহ (২)

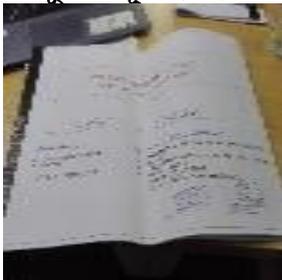

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-At GF At ground floor, travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is measured 55 meter, which does not meets the requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|---------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 The factory has been starting work another exit door that travelling distance does not exceed 45 meters. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: The factory has received approval of fire separation and emergency evacuation drawings from DIFE. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All exit doors on egress route From 1st floor to 4th floor the egress doors are found steel sliding and at ground floor there are found collapsible and rolling steel shutter doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 The factory has been starting work another exit door that travelling distance does not exceed 45 meters.. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: The factory has been starting work another exit door that travelling distance does not exceed 45 meters.. 26/01/2023: Fire door installation is ongoing. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



8. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All exit doors on egress route From 1st floor to 4th floor the egress doors are found steel sliding and at ground floor there are found collapsible, rolling steel shutter and steel sliding and swinging doors installed at egress route and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 The factory has not been replaced fire rated door by steel sliding, collapsible and rolling steel shutter doors. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: The factory has not been replaced fire rated door by steel sliding, collapsible and rolling steel shutter doors. 26/01/2023: Fire door installation is ongoing. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All stairs There are two stairs in the building.Handrail is provided only one side of those staircase. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On28/01/2021During the inspection of the factory has been provided handrail both side of the staircase. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022:During the inspection of the factory has been provided handrail both side of the staircase. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All stairways Steel Sliding type doors are installed at every floor of the factory building, which are without self-closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 1.5 hours fire rated doors in all stair way encloses. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 The factory has not been replaced fire rated door by steel sliding, collapsible and rolling steel shutter doors. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: The factory has not been replaced fire rated door by steel sliding, collapsible and rolling steel shutter doors. 26/01/2023: Same as previous visit. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



৭. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF and 4th floor of the factory building A cargo lift is provided in the factory building but the construction program is not completed yet. The wall for lift wells needs to be separation at GF near egress route and at 4th floor adjacent to the production area. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Produce proper design and plan for 2 hours fire separation for lift wells. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire separation plan. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has got approval fire separation drawing from DIFE. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF and 4th floor of the factory building A cargo lift is provided in the factory building but the construction program is not completed yet. The wall for lift wells needs to be separation at GF near egress route and at 4th floor adjacent to the production area. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Implement the design for 2 hours fire rated walls for lift wells |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire separation plan and will contract with a vendor for implementation. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has got approval fire separation drawing from DIFE. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location–GF Large storage areas (Empty cartoon godown & Yarn & finished goods godown) are found with non–rated steel rolling shutter door which is near to the final evacuation route at ground floor (north–west corner) stair of the factory building. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire separation plan. On 31/08/2022: Factory has got approval fire separation drawing from DIFE. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF Large storage areas (Empty cartoon godown & Yarn & finished goods godown) are found with non-rated steel rolling shutter door which is near to the final evacuation route at ground floor (north-west corner) stair of the factory building. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, Provide 2 hrs fire rated barrier with 1.5 hrs fire rated door for storage area. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire separation plan and will contract with a vendor for implementation. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has not started installation of fire separation work with fire rating material yet. 26/01/2023: Fire door installation is ongoing. |

সংযুক্তিসমূহ (২)



| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-1st floor Emergency lighting is insufficient at 1st floor for evacuation pathway. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found sufficient emergency lighting at 1st floor for evacuation pathway. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: During the inspection of the factory has been found sufficient emergency lighting at 1st floor for evacuation pathway. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system is implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire detection system. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has got approval fire alarm & detection system drawing from DIFE. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ | Location-All floors The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system is implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire detection system and will contract with a vendor for implementation. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has not started installation of fire alarm & detection system work yet. 26/01/2023: Design approved by DIFE. Material L/C opened and wiring work ongoing. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৪. পর্ববেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All floors Standalone smoke detectors are not sufficient for coverage at every floor of the factory building. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide adequate nos. of smoke detectors to cover the whole factory building. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found standalone smoke detectors recorded by maintaining the register not followed by approved design & drawing. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has not started installation of fire alarm & detection system work yet. 26/01/2023: Design approved by DIFE. Material L/C opened and wiring work ongoing. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | There is a no practice of periodic checking of alarm call point, fire alarm & detection to ensure whether it is functional or not and it is recorded by maintaining proper register. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On28/01/2021 During the inspection of the factory has been found standalone smoke detectors recorded by maintaining the register not followed by approved design & drawing.. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022:During the inspection, not found any check list alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly. 26/01/2023: Design approved by DIFE. Material L/C opened and wiring work ongoing. |

১৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All floors 04 nos. of CO2 type, 15 nos. of ABC type of fire extinguishers are provided & properly tagged at every floor of the factory building, which is not sufficient with respect to 12005 sft area as per RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide additional number of fire extinguishers at every floor and to keep the record for re filling & properly tagged. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found extinguishers recorded by maintaining the register not followed by approved design & drawing. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: During the inspection, found check list extinguishers at every floor and to keep the record for re filling & properly tagged. |

সংযুক্তিসমূহ (২)




| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৭.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire hydrant & standpipe system. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has got approval fire standpipe & hydrant system drawing from DIFE. |

সংযুক্তিসমূহ (১)

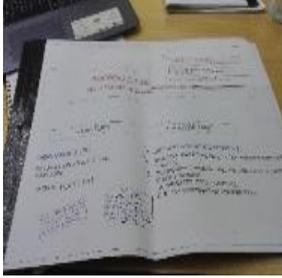

১৮. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | No dedicated fire pump is available for fire fighting. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৮.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | চলমান |
| মন্তব্য | On28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire hydrant & standpipe system and will contract with a vendor for implementation. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has not started installation of fire standpipe & hydrant system work yet. 26/01/2023: Design approved by DIFE. Material L/C opened. |

১৯. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-GF At GF, There is only one nos 1 inch diameter plastic hose is available, which is not fulfill the requirement with respect to 12,005 sft area and travel distance as per RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১৯.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire hydrant & standpipe system and will contract with a vendor for implementation. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has not started installation of fire standpipe & hydrant system work yet. 26/01/2023: Same as previous visit. |

২০. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-All floors There is 1 inch diameter plastic hose is available at every floor of the factory building, so it is not fulfill the requirement. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২০.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Replace existing 1 inch hose pipe with 1.5 inch hose pipe to meet the requirement of RMG guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On28/01/2021During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire hydrant & standpipe system. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022:Factory has not started installation of fire standpipe & hydrant system work yet. 26/01/2023: Same as previous visit. |

২১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Roof The water throw of jet is around 3 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On28/01/2021During the inspection of the factory has not been found required hose pipe pressure. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022:Factory has not started installation of fire standpipe & hydrant system work yet. 26/01/2023: Same as previous visit. |

২২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | There is no practice of periodic checking of hose performance to ensure whether it is functional or not and it is tagged properly. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found hose pipe recorded by maintaining the register not followed by approved design & drawing. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: During the inspection, not found any practice of periodic check list of hose performanc. 26/01/2023: Same as previous visit. |

২৩. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Roof Over head water tank capacity is only 5000 liter for firefighting. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৩.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire hydrant & standpipe system. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has got approval fire standpipe & hydrant system drawing from DIFE. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



২৪. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Location-Roof Over head water tank capacity is only 5000 liter for firefighting. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৪.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০৩-০১-২০২৩ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 During the inspection of the factory has been found DIFE approval fire hydrant & standpipe system and will contract with a vendor for implementation. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Factory has not started installation of fire standpipe & hydrant system work yet. 26/01/2023: Same as previous visit. |

২৫. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পৰ্যবেক্ষণ | Location- At GF storage area At GF storage area (Accessories store, Empty cartoon godown, Yarn & finished goods godown), combustible materials are found near heat/ electrical source. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৫.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 In the storage area lighting has been covered and wiring in conduits. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: In the storage area lighting has been covered and wiring in conduits. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



২৬. পর্যবেক্ষণ

| | |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | The available factory area is 60,025 sft but the fire license has covered only 36,000 sft area. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২৬.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Cover all units / floors in a valid fire license |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ১৪-০৮-২০২২ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | On 28/01/2021 Fire license of the factory has been covered by 70575 sft area. Observation from visit date 22-08-2021 (CVV-03) : Same as before On 31/08/2022: Fire license of the factory has been covered by 70575 sft area. |

সংযুক্তিসমূহ (১)

