

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমগীবী মানুষের অধিকার, বিষম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ভারডন অ্যাপারেলস লিমিটেড
ঠিকানা	Dewanbari, North Kashipur, Fatullah
কারখানার কোড	NRY284
কালার কোড	

্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন পর্ববেষ্ডণের তারিখ:		
১. পর্যবেষ্ণণ		
		oute of access to required exit was not Aisles are blocked by combustible
১.১. কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিশের তথ্যসূত্র	porary items from all escar	pe routes, aisles and passageway.

	Location-All doors on egress route The exit doors in the egress route are sliding /
পর্যবেষ্ণণ	collapsible security gate doors and doors are not opening in the direction of the travel.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	%9−%0−₹0%₩
সংশোধিত সমশ্রসীমা	28-0B-2022
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ৩. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location-All doors on egress route The egress route exit doors are collapsible security gate type and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তখ্যসত্র	
_	
কারখানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	2.⊚-2.0-5.07.₽
সংশোধিত সমশ্রসীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location-Stair exit (East side) & Stair exit (West side) Handrail was not provided on পর্যবেষ্ণন both side of the staircase, only one side is provided.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

	Descride handwaile on both side of each stairman with height of 0.000 magazined from
কাৰ্যক্ৰম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from
	the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
কাৰ্যক্ৰম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	2/⊚−2/0−2/02/b
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	28-04-5053
সমশ্বসীমা	28-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

### ৫. পর্যবেষ্ণণ

S	শরিদর্শন শর্ববেষ্ডণ	Location–Stair exit (East side) & Stair exit (West side) Collapsible security type doors were installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self–closing door.
7	চ্যাপ শাইটেম	

### ৫.১. কার্যক্রম

ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্বখানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	%®−%°0−%°%
সংশোধিত সময়সীমা	78-0P-5055
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

### ৬. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Location–Exterior stair (East side) Exterior stair was connected from ground floor to পর্যবেষ্ণন 2nd floor and adjacent to1st floor unprotected opening window.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ৬.১. কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Provide 1 hour fire rated construction at unprotected opening window, which is adjacent to external staircase.
সুপারিশের	
<u>ভিখ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্শক্রম	Corrective action has been taken
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0₽-₹0₹₹
অগ্রগতির	
অবস্থা মন্তব্য	

### ৭. পর্যবেষ্ণণ

পৰিদৰ্শন Location–Warehouse at GF Large storage (Warehouse) was situated nearby stair exit প্ৰ্যবেষ্ষ্য (West side).
ক্যাপ
আইটেম্

### ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

ক্যাটাগরি

しのはかが	Provide 1.5 hours fire rated door at Warehouse at GF for separation for other operational area.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্বখানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	7@-?o-50?P
সংশোধিত সমশ্রসীমা	28-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

পরিদর্শন Location–1st floor A boiler room was situated at 1st floor which is located adjacent to পর্ববেষ্ণন ironing section. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to ironing section
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	2/⊚-2°0-2°03/₽
সংশোধিত সময়সীমা	78-0P-5055
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	
মন্তব্য	

### ৯. পর্যবেষ্কণ

পরিদর্শন Location–1st floor A boiler room was situated at 1st floor which is located adjacent to পর্যবেষ্কণ ironing section.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ৯.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at 1st floor boiler room, which located at the adjacent to ironing section
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা	08-0@-20%9
সংশোধিত সমশ্রসীমা	0 @ - 0 % - 2 0 2 @
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

### ১০. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Location – Both stair at 1st & 2nd floor Exit signage is not provided at 2nd floor & first প্ৰবেষ্ণন floor operational area as well as exit doors. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের ভখাসত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Corrective action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রব্যোগ্য নর
চূড়ান্ত সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	
অবস্থা মন্তব্য	

### ১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–Stairways Emergency lighting system were not provided with back–up power পর্যবেষ্কণ supply.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ১১.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide back-up power supply with IPS or battery for emergency lighting
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Corrective action has been taken
কাৰ্যক্ৰম	Corrective action has been taken
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	02-03-3390
সমশ্রসীমা	02-02-2040
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	o, Any type of detectors are not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম্	
ক্যাটাগরি	
১২.১. কার্যত্র	,घ
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	\$@-\$o-\0\&
সংশোধিত সমশ্বসীমা	28-04-5055
<u>অগ্রগতির</u>	

রিদর্শন 📈	And the second debands are not required in the feature.
শ্বেক্ষণ	o, Any type of detectors are not provided in the factory.
্যাপ Iাইটেম	
।।২ডেশ ग্রাটাগরি	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
৩.১. কার্যত্র	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের	
<u>ভখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার  কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	08-0@-20%9
	0 @ - 0 % - 2 0 2 @
সংশোধিত সমশ্রসীমা	

### ১৪. পর্ববেষ্ণণ

অবস্থা মন্তব্য প্রদর্শন প্রবিশ্বন Location-Iron section first floor The extinguishers were not appropriately spaced.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

\$8.5. কার্যক্রম
Place the extinguisher near the path of exit travel & easily accessible
সুপারিশের
ভখ্যসূত্র
কার্যানার
কার্যক্রম
Corrective action has been taken
আ্রাধিকার প্রযোগ্য ন্য

সংশোধিত সমশ্বসীমা অগ্রগতির

অবস্থা মন্তব্য

চুড়ান্ত সময়সীমা

### ১৫. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন No dedicated fire pump is not available for fire fighting.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

### ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan tfor dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	\$\@−\$0−\$0\$\&
<u> अध्यअभाषा</u>	28-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্যন	fire fighting.
ক্যাপ আই্টেম্	
ক্যাটাগাব	
১৬.১. কাশক্রম	

# কাৰ্যক্তম Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply. সুপানিশেন তথ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্তম আমিকান ৬ মাস চূড়ান্ত সমগ্ৰসীমা সংশোধিত সমগ্ৰসীমা অঞ্জাতিন অঞ্জাতিন অব্যয় মন্তব্য

### ১৭. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location – GF floor Factory has no hose pipe at ground floor but others 1 nos has hose পর্ববেষ্ষণ for fireflighting. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as per RMG guideline.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	08-09-2019
সংশোধিত সমশ্রসীমা	0 9 - 0 % - 2 0 2 9
অগ্রগতির	
অবস্থা	
মন্তব্য	

Aবিদৰ্শন Aবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদৰ্শন প্ৰবিদ্ধন দুবাৰেন্দ্ৰ প্ৰবিদ্ধন দুবাৰেন্দ্ৰ প্ৰবিদ্ধন দুবাৰেন্দ্ৰ প্ৰবিদ্ধন দুবাৰেন্দ্ৰ প্ৰবিদ্ধন দুবাৰেন্দ্ৰ প্ৰবিদ্ধন দুবাৰেন্দ্ৰ প্ৰবিদ্ধন দুবাৰ দু

### ১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Replace existing 1 inch hose pipe replace with 1.5 inch hose pipe to meet the কাৰ্যক্ৰম requirement of RMG guideline. সুপারিশের <u>ভখ্যসূত্র</u> কারখানার Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত 39-30-2036 *मे*भेश्रमीभा সংশোধিত 28-07-5055 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

### ১৯. পৰ্যবেষ্ণ্ডণ প্ৰিদৰ্শন | Location–Roof of building The water throw of jet is around 7 ft distance. Hose pipe প্ৰ্যবেষ্ণ্ডণ water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline. ক্যাপ আইটেম ক্যাড়াগৰি

কাৰ্যক্ৰম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমর্মীমা	08-09-2059
সংশোধিত সময়সীমা	0.00-0.3-5.05.00
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
অবস্থা মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কাশক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	<i>2.</i> €−0 <i>9</i> −50 <i>9</i> €
সংশোধিত সমশ্রসীমা	02-02-2290
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

### ২১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-Roof There was 1500 ltr one tank water reserver for domestic and fire use,
পর্যবেষ্কণ	This volume was not sufficient for peak demand when in emergency.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

### ২১.১. কাৰ্যক্ৰম

I-CTI<1.95 XI I	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কাসক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সময়সীমা	\$@-\$o-\$o\$&
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

### ২২. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–Roof There was1500 ltr one tank water reserver for domestic and fire use, পর্যবেষ্ণণ This volume was not sufficient for peak demand when in emergency. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ২২.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড 960-80 *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 09-05-2020 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

## ২৩. পর্যবেষ্ণন পরিদর্শন Location–All exit Additional fire fighting equipment like sand & water buckets are not পর্যবেষ্ণন provided at the exit location. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

৩.১. কার্যক্রম		
কাৰ্যক্ৰম	Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or easily accessible area for first phase fire fighting.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	Corrective action has been taken	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ড সময়সীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
মন্তব্য		

পৰিদৰ্শন Location – Finishing section at first floor Combustible materials are found near heat/ পৰ্শবেষ্ণন electrical source due to un-operational process of factory. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

### ২৪.১. কার্যক্রম

কাৰ্বক্ৰম	Combustible materials should keep away from electrical appliances and all the lighting in storage area must have protecting covers and wiring must be in conduits.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	Corrective action has been taken
<u>কাশ্ৰুম</u>	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুড়ান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-790
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<b>মন্ত</b> ব্য	

### ২৫. পর্ববেষ্কণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Generator Room Visual alarm system was not available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

### ২৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	20-20-2038
সংশোধিত সময়সীমা	78-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

ারিদর্শন ার্থবেষ্কণ	nere was no valid fire license.	
<b>চ্যাপ</b>		
শাইটেম চ্যাটাগরি		
ואוויוטונאן		
৬.১. কার্যত	<u>क्ष</u>	1
কাৰ্যক্ৰম	Obtain fire license from issuing authority	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্ <u>র</u> ক্রম্ভালার		
কার্বখানার কার্বক্রম	Corrective action has been taken	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	_	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	28-0P-5055	
<u>অগ্রগতির</u>		
অবস্থা		
<u>মন্তব্য</u>		

### ২৭. পর্ববেষ্ফণ পরিদর্শন Ground floor partially occupied by S.I knitting & Food Shop. So single fire safety পর্যবেষ্কণ management not exist. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ২৭.১. কাৰ্যক্ৰম Implement to a single fire safety management system with approvals from all কাৰ্যক্ৰম tenants in the factory building. সুপারিশের <u>ভূখ্যসূত্র</u> কারখানার Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ত \$@-\$o-?o\$& *স*মশ্রসীমা সংশোধিত \$8-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Factory has not conduct fire drill regularly and no record found.
ক্যাপ	
<u> </u> আইটেম্	
ক্যাটাগরি	

## হ৮.১. কাৰ্ক্তম কাৰ্যক্তম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly. সুপানিশেন তুখ্যসূত্ৰ কাৰ্যনান কাৰ্যক্তম Not taken any action yet but they have agreed to complete within timeline অগ্রাধিকান প্রযোগ্য নয় চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা

অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য