

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ভিবজিওর নিট কম্পোজিট লিমিটেড
ঠিকানা	Uttarpara, Jalkuri, Siddirganj, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY285
কালার কোড	

ল্যারনের ধরণ: অগ্নি মূল্যারন	পর্ববেষ্ণ্যণের তারিখ: ২৫–০৮–২০২
. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্যবেষ্ক্রণ Conductivity and record of fire drill	
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যজ্জম plan and needs to kept the writt inspection of fire brigade whene	ill quarterly (4 times a year) under the fire safety en record of such drills for at least 3 years for the ver called for.
্রিপুণারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার প্রযোগ্য নয়	
চুড়ান্ত সম্বসীমা	
সংশো শিত সমরসীমা ^{০১–০১–১১৭০}	
্ <mark>ষ্প্রগতির</mark> অবস্থা	
মন্তব্য Conductivity of fire drill record h fire drill record has not been fou	as not been found. 25/08/2022: Conductivity of nd during the visit.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	esting and record of fire-fighting equipment
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্যক্ৰম সুপাৰিশেৰ তখ্যসূত্ৰ	Factory need to have proper testing plan & record of fire safety equipment.
কার্থানার কার্বক্রম	থেশেল্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2940
অগ্রগতির অবস্থা	শুক হথাল
মন্তব্য	Checklist & testing of fire-fighting equipment records has not been found. 25/08/2022: Checklist & testing of fire-fighting equipment records has not been found.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Visibility and uniformity of exit signs
ক্যাপ্	
<u>আহটেন</u>	
ক্যালানাৰ	

কাৰ্যক্ৰম	All required means of exit or exit access in buildings or areas requiring more than one exit shall be signposted. The signs shall be clearly visible at all times, where necessary supplemented by directional signs.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রবোজ্য নয়
চুডান্ত সময়সীমা	_
সংশোধিত সমরসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Exit signs visibility have not been found. 25/08/2022: Illuminated exit signs are not found.

সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন V	alidity and full area coverage of fire license
ক্যাপ্	
আইটেম ক্যাটাগরি	
ורוויוטונידן	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have valid fire license with coverage of full occupied area.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সম্যুসীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
মন্তব্য	Valid fire license with coverage has not been found yet. 25/08/2022: Fire license is not found in the factory during the factory.

৫. পর্ববেষ্ণণ	
	\neg
পরিদর্শন পর্যবেষ্ণণ	
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাপরি	
व ५ क्यांग्रहा	
৫.১. কার্যক্রম	
Fire manager/Director need to have safety training from proper authority & work of the factory should as far as possible be trained for use fire extinguisher.	er
সুপারিশের	\Box
ভিখ্যসূত্ৰ	
কারখানার	$\exists \bot$
কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার ৬ সপ্তাহ	$\exists \bot$
চুড়ান্ত সম্প্ৰসীমা	
সংশোধিত সম্বসীমা ^{১৪-০৮-২০২২}	\mathbb{I}
অগ্রগতির অবস্থা	
Fire safety training activity has not been conducted from BGMEA or Fire service	71
মন্তব্য and Civil Defense or others yet. 25/08/2022: No action taken yet by the factory management.	
Indiagement.	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Type of exit doors
ক্যাপ	
আখড়েশ ক্যাটাগরি	ī

	-
কাৰ্শক্ৰম	All the exit doors need to be replaced by side swinging so that unlockable doors can be opened easily in the direction of evacuation without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	0.00-0.7-5.05.00
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	
	With locking device collapsible gates & steel type door has been found at the
মন্ত ব্য	building. 25/08/2022: With locking device collapsible gates & steel type door has
	been found at the building.

সংযুক্তিসমূহ (২)





৭. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Adequacy of illuminated emergency light in floors and escape routes
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

I < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 <	Factory needs to be installed with adequate illuminated emergency lighting in
	floors & exits (Escape route).
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	78-04-5055
সমশ্রসীমা	28 - 0 R - 4 0 4 4
<u>অগ্রগতির</u>	Tairria.
অবস্থা	চলমান
	Tagged emergency light has been found during the inspection. 25/08/2022:
মন্তব্য	Emergency lights are found but not adequate for the passageway of the production
	area.

সংখুক্তিসমূহ (২)





পরিদর্শন Emergency backup power for critical fire safety system (signage, fire alarm & পর্যবেষ্ণন detection system, emergency lighting, AFD and Alarm systems etc.)
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৮.১. কার্যক্রম

কাশক্রম	Emergency back-up power needs to be connected for critical fire safety system and not less than 30 minutes in case of failure of power supply.
সুপারিশের	
ত্থ্যসত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	
সময়সীমা	78-0P-5055
<u>অগ্রগতির</u>	Transfer =
অবস্থা	সংশোধিত
	Backup power has been found for only signage. 25/08/2022: Back up power for
<u> মন্তব্য</u>	emergency lights is found during the visit.
$\overline{}$	

সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of fire department pre-plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম Fire department pre-plan needs to be developed. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত *স*মশ্র<u>শী</u>মা সংশোধিত 09-05-2020 সমশ্রসীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 24-09-2020 (CVV-01): Fire department pre-plan is not available in the factory. 20-12-20: Initiative of fire department pre-plan has not been taken yet by the মন্তব্য factory. Observation from the visit on 29.03.2021: Initiative has not been taken for fire department pre-plan yet. 25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

٥٠. '	পৰ্ববেষ্ণ	ৰ
প্রি পর্ব	রিদর্শন গ্রেষ্ডণ	Adequacy of centralized fire detection system
ক্য আ	াপ ইটেম	
<u>ক্য</u>	াটাগার	Sa VI
20	.১. কা ^ৰ	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on

_		
	চাৰ্যক্ৰম	Factory need to install centralized and automatic fire detection & alarm system on all occupied floors, including other tenanted floors of the building as per NTPA
L		Guideline.
7	<u>বু</u> পারিশের	
7	<u> তথ্যসূত্র</u>	
3	গৰ্ খানাৰ	
	<u> </u>	
ত	<u>মগ্রাধিকার</u>	৬ মাস
Įţ	ড়ান্ড	_
- ⊢	<u> মিশ্রসীমা</u>	
- 1	াংশোধিত	0.00 - 0.7 - 5 0 5 00
	<u> মিশ্রসীমা</u>	
ভ	মগ্রগতির	শুরু হ্রানি
ত	শবস্থা	
		The factory has not been installed centralized automatic fire detection system with
2	ন্ ডব্য	control panel, call point and alarm system yet. 25/08/2022: No action taken yet
		by the factory management.

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Installation of fire alarm system and call point
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্শক্ৰম	The factory need to install manually operated electrical fire alarm system and automatic fire alarm system with single or multiple call boxes on all occupied floors, including other tenanted floors of the building.
সুপারিশের	
<u>ত্থ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	0.00 - 0.7 - 5 0 5 00
সময়সীমা	
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	 전위 목위에
মন্তব্য	The factory has not been installed centralized automatic fire detection system with
শুক্তন্য	control panel, call point and alarm system yet.

১২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of control panel for automatic fire detection and alarm system
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

ে ১ কার্যক্রম

কাৰ্শক্ৰম	Factory needs to install control panel for centralized automatic smoke detection & fire alarm system according to NTPA Guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u> </u>	৬ মাস
হুডান্ত সময়সীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	0.9-0.2-5.05.9
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যানি
মন্ত ব্য	24-09-2020 (CVV-01): Centralized fire alarm and detection system is not installed yet in the factory. So, control panel is not available in the factory. 20-12-20:Centralized automatic fire detection system with control panel, call point and alarm system has not been installed yet. Observation from the visit on 29.03.2021: The factory has not been installed centralized automatic fire detection system with control panel, call point and alarm system yet. 25/08/2022:No action taken yet by the factory management.

). পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ A১	vailability of standpipe system
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
১৩.১. কার্যত	চম
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to install proper standpipe system with having at least 75 mm dia of riser.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রাধিকার</u> চুডান্ত	৬ মাস
সম্বসীমা সংশোধিত	
সম্যুসীমা অগ্রগতির	0.0-0.7-5.05.0
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি Non–standard hosepipe system has been found throughout the factory.
মন্তব্য	25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

১৪. পর্ববেষ্ণণ ্যান্ত্রশাণ | পর্ববেষ্ক্রণ | Adequate number of hoses ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ১৪.১. কার্যক্রম Factory need to be installed by 1 riser per 1000 sqm of floor area with at least 38 কাৰ্যক্ৰম mm dia of hoses সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত 09-05-209 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা Non-standard & inadequate hose pipe system has been found in the factory. মন্তব্য 25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Maximum throw of hose pressure at the highest point
ক্যাপ আইটেম	
িক / ক	

কাৰ্যক্ৰম	Factory need to ensure the minimum pressure for standpipes supplying a 50mm or larger hose shall be at least 300 Kpa. For standpipe supplying first aid hose (38mm nominal) may have a minimum pressure of 200 Kpa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্থক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	0.00-0.5-2.0.2.00
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	Non-standard & inadequate hose pipe system has been found in the factory. 25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

১৬. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of Siamese connection for fire department
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

১৬.১. কাৰ্যক্ৰম

Factory needs to be installed with Siamese connection for to the standpipe system located outside the building and accessible to the fire department connection.
৬ মাস
0 0 - 0 % - 2 0 2 0
শুরু হর্ননি
Siamese connection has not been found for the fire department. 25/08/2022: No
action taken yet by the factory management.

পরিদর্শন পর্শবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Factory need standby generator with required backup power
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	09-01-2039
সমশ্রসীমা	09-02-4049
অগ্রগতির	সংশোধিত
অবস্থা	
মন্তব্য	Standby generator for backup power has been found. 25/08/2022: Completed

সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ আইটেম ক্যাট্যগুরি	r
[[[]] [] []	'

১৮.১. কাৰ্যক্ৰম Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient কাৰ্যক্ৰম capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা Dedicated fire pump has not been found 25/08/2022: No action taken yet by the মন্তব্য factory management.

ı	১৯. প্রব্বেষ্ফর্ণ
	পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন
	ক্যাপ আইটেম
	ক্যাটাগার
١	ি ১৯ ১ কার্যক্রম

	Factory need to have sufficient water storage capacity to get adequate pressure to
কাৰ্যক্ৰম	feed fire-fighting equipment and at least 1900 ′ 75 =142500 liters water storage tank.
সুপারিশের	
<u>ভ</u> িখ্যসূত্র	
<u>কারখানার</u>	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ত সমর্মীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	o @ - o \$ - 2 o 2 @
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	Sufficient Water capacity for fire-fighting has not been found in the factory. 25/08/2022: No action taken yet by the factory management.

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Availability of dedicated fire pump with sufficient capacity and backup power
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

	Te a contract the contract to
কাৰ্যক্ৰম	Factory needs to have dedicated fire pump with backup power system & sufficient capacity for achieve required pressure in the remote place of the factory.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্খানার ———	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	<u> </u>
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	09-07-5050
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
অবস্থা	O 47 K 1171
মন্তব্য	Dedicated fire pump for fire fighting has not been found. 25/08/2022: No action taken yet by the factory management.