

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈৰম্যাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ভিন্টেজ এ্যাটায়ার্স লিমিটেড
ঠিকানা	Plot # A-78, Rd # 2, BSCIC I/A, Enayetnagar, Fatullah, Narayanganj
কারখানার কোড	NRY287
কালার কোড	

পর্যবেষ্ণণ		
11/14/		
পরিদর্শন Location-3rd Floor Minimum width of aisle size was 0.50 meter at 3rd floor, which was পর্যবেষ্ণ্যন not fulfilled the minimum requirement of width of evacuation pathway. ক্যাপ আইটেম ক্যাডাগরি		
১.১. কাৰ্যক্ৰম কাৰ্যক্ৰম 🏻 🗆	The minimum clear width of the pathway sho	ould be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র কার্খানার		
কার্শক্রম অগ্রাধিকার গ্র চূড়ান্ত	প্রযোগ্য নয়	
अभग्रभाभा	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা মন্তব্য	শুরু হ্রানি	

প্রিদর্শন প্রবিদর্শন প্রবিদর্শন প্রবিদর্শন প্রবিদর্শন হারি ing & steel sewing type doors installed at egress route and do not open in the direction of the travel.

ক্যাপ

আইটেম
ক্যাডাগরি

২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	28-0P-5055
সময়সীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
<u>অবস্থা</u>	
<u> মন্তব্য</u>	

৩. পর্যবেষ্ণণ

Location-All exit doors at egress route All floor exit doors were provided with steel পৰিদৰ্শন sliding & steel sewing type doors installed with locking arrangement at egress route পৰ্যবেষ্ণন and there was a chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.

৩.১. কাৰ্যক্ৰম

আইটেম ক্যাটাগরি

কাৰ্যক্ৰম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্শক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	78-0F-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যনি
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন | Location-Stair 1 & Stair 2 Handrail is not provided on both side of the staircase, only পর্যবেষ্ণণ one side is provided in the stair-1 & stair-2. ক্যাপ আই(টম ক্যাটাগরি ৪.১. কাৰ্যক্ৰম Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from কাৰ্যক্ৰম the nose of stair to the top of the handrail. সুপারিশের ভ৾খ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 28-0P-5055 সমশ্বসীমা

৫. পর্যবেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u>

অবস্থা মন্তব্য শুৰু হয়নি

পরিদর্শন Location - All Stairways Steel sliding type doors were found at the staircase of the factory building, which were not self-closing type at evacuation route, so stairs required fire rated self-closing doors.

ক্যাপ

আইটেম ক্যাটাগরি

৫.১. কার্যক্রম

	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 2 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	
সমশ্রসীমা	
সংশোধিত	78-04-5055
সমশ্রসীমা	28-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হ্রানি
অবস্থা	1°175 °FC
মন্তব্য	

প্রদর্শন All Stairways The factory building was high rised and the stair was connected with all production floors with steel sliding type doors, which was not fire rated self-closing doors from rest of the operational areas.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare design for installation of fire rating smoke proof কাৰ্যক্ৰম enclosure. 2 hours fire rating doors for exit should not be less than that of 4 hours fire resistance rating of the walls of the smoke proof fire rated entry lobby. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ <u> চুডান্ত</u> <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত \$8-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা

প্রদর্শন পরিদর্শন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন পরিদর্শন পর্ববেষ্ণন ত্বাতান All Stairways The factory building was high rised and the stair was connected with all production floors with steel sliding type doors, which was not fire rated self–closing doors from rest of the operational areas. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৭.১. কার্বক্রম

ঢাৰ্ <u>থ</u> ক্ৰম	Within 6 months, Install smoke proof fire rated entry lobby at emergency stairways to separate from the area of incidence.
পারিশের	to separate from the area of interaction.
) স্থ্যসূত্র	
<u> </u>	
চাৰ্যক্ৰম	
মগ্রাধিকার	৬ মাস
ড়ান্ত মিশ্রসীমা	_
াংশোধিত মিশ্রসীমা	09-05-2029
ম্প্রগতির মুবস্থা	শুৰু হুম্বনি

৮. পর্যবেষ্ণণ

মন্তব্য

পর্য <i>বেজ</i> নে	Location–Stair Exit–2, Ground Floor Generator & boiler room was located at ground floor in front of stair exit–2 and also adjacent to the final evacuation route without fire rated barrier and fire rated door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room, which located at the adjacent to the final evacuation route.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	adjacent to the iniai evacuation route.
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হর্মনি
<u>মন্তব্য</u>	

Location-Stair Exit-2, Ground Floor Generator & boiler room was located at ground
floor in front of stair exit-2 and also adjacent to the final evacuation route without fire
rated barrier and fire rated door.
\dagger

	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors a
চা ৰ্য ক্ৰম	ground floor generator room, which located at the adjacent to the final evacuation route.
<u>পু</u> পারিশের	
<u>ই</u> খ্যসূত্র	
<u> </u>	
<u> </u>	
<u> শ্র্থাধিকার</u>	৬ মাস
্ডান্ড নমশ্রসীমা	
াংশোধিত মন্যসীমা	09-05-2029
মগ্রগতির	

ا کے		
	cation–Warehouse,Ground Floor At ground floor, a fabric ware house was	found
পর্যবেষ্কণ wi	thout fire rated door adjacent to the stair final evacuation route.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
১০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
	hught and to be the set of	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Provide 1.5 hrs fire rated door for storage area.	
সুপারিশের		
ভখ্যসূত্র		
কারখানার		
কাৰ্যক্ৰম		
<u> অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত		
সময়সীমা	_	
সংশোধিত		
সম্মুসীমা	28-0P-5055	
অগ্রগতির		
অবস্থা	শুৰু হৰ্মান	
মন্তব্য		

১১. পর্ববেষ্ণণ পরিদর্শন Location–Boiler, 3rd Floor Boiler was installed adjacent to operational area at 3rd floor পর্যবেষ্ণনা without fire rated construction and fire rated door. ক্যাপ <u>আইটেম</u> ক্যাটাগরি| ১১.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with কাৰ্যক্ৰম 2 hours fire rated door at 3rd floor boiler room, which located at the adjacent to operational area. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 28-0P-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location–Boiler, 3rd Floor Boiler was installed adjacent to operational area at 3rd floor পর্যবেষ্কণ without fire rated construction and fire rated door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১২.১. কাৰ্যক্ৰম

- 21/10 \ 1	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at
কাশক্রম	3rd floor boiler room, which located at the adjacent to operational area.
	and noor boner room, which rocated at the adjacent to operational area.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড	
<u> </u>	
সংশোধিত	09-01-2039
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হ্ৰ্যনি
অবস্থা	19175 460
<u> মন্তব্য</u>	

১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন Location–All Floor Aisle marking with arrow guiding & directional changing signs were পর্যবেষ্কণ not provided on all evacuation pathways of the production floor.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সপারিশের	
ভূখ্যসূত্র ভূখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	প্রযোগ্য নর
চূডান্ত	_
সমশ্সীমা	
সংশোধিত	02-02-2590
সমশ্রসীমা	0
অগ্রগতির	শুরু হর্যনি
অবস্থা	اوالای میری
মন্তব্য	
	-

পরিদর্শন Location – All Floor Emergency lighting was not provided on all evacuation pathways of পর্যবেষ্ণণ working floors.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগনি

কাৰ্বক্ৰম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back—up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u> অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সমশসীমা	
সংশোধিত	28-0F-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুরু হর্যনি
অবস্থা	
<u> মন্তব্য</u>	

১৫. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন Location–Stairways Evacuation stairways were provided by emergency lighting but not পর্যবেষ্কণ adequate.

ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত	28-04-5055
সমশ্রসীমা	
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্মনি
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ No	o, Any type of detectors were not provided in the factory.
ক্যাপ আইটেম	
সাহডেশ ক্যাটাগরি	
১৬.১. কার্যত	
50.5. TIL	P°1
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার	
কার্যক্রম অগ্রাধিকার	৬ সংগ্রহ
চুড়ান্ত সম্বসীমা	-
সংশোধিত সম্যুসীমা	28-0F-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
<u> মন্তব্য</u>	

n. পর্ববেষ্ <u>ক</u> ণ		
अधिकार्याच		
পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	o, Any type of detectors were not provided in the factory.	
ক্যাপ		
আইটেম		
ক্যাটাগরি		
,		
১৭.১. কাৰ্যক্ৰ	ম	
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.	٦
সুপারিশের		1
ভঁখ্যসূত্র		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		_
অগ্রাধিকার	ু৬ মাস	4
চুডান্ড সময়সীমা	_	
সন্মন্যান। সংশোধিত		\dashv
गुरु ।।। १७ समयुत्रीमा	0.00-0.7-5.05.00	
অগ্রগতির		1
অবস্থা	শুৰু হৰ্ননি	
মন্তব্য		

	ocation–All Floor Only one manual activation point were provided on 3rd	
পর্ববেষ্কণ a	nd no manual activation point were provided on ground to 2nd floor and	7th floor.
ক্যাপ		
আইটেম্		
ক্যাটাগরি		
		_
১৮.১. কার্যত	<u> </u>	
- Tricy	Install Manual activation call point at all exit routes	
কাৰ্যক্ৰম	Install Manual activation call point at all exit routes	
সুপারিশের		
<u>ভিখ্যসূত্র</u>		
কার্খানার		
কাৰ্যক্ৰম		
	্ব ৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড	_	
সময়সীমা		
সংশোধিত	28-0F-5055	
সময়সীমা		
অগ্রগতির	শুৰু হুম্বনি	
<u>অবস্থা</u>	01 2111	
<u> মন্তব্য</u>		

<u>ه د</u>	. পর্যবেষ্ণ	ſ
<u></u>		
8	রিদর্শন ব্যবেষ্ষণ	ocation–Ground,1st, 2nd & 7th Floor Alarm system has not cover for all floor
4	<u></u> যাপ	
ভ	11ইটেম্	
4	য়াটাগরি	
_		
2	৯.১. কার্ব	<u> </u>
	কাৰ্যক্ৰম	An automatic alarm systems must be provided throughout the factory; the alarm must be automatically triggered on detection of a fire.
	সুপারিশে	
	ভ৾খ্যসূত্ৰ	
	কারখানা	1
	কাৰ্যক্ৰম	
	<u>অগ্রা</u> ধিকা	ৰ ৬ সপ্তাহ
	চুডান্ড	
	সময়সীমা	
	সংশোধিত	
	সমশ্রসীমা	∑8-0₽-2022
	<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হৰ্যনি
	অবস্থা	1°11'5 4°C
	<u> মন্তব্য</u>	
L		

পরিদর্শন পর্ববেষ্ক্রণ	ere was no periodic checking of alarm call point, alarm system.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২০.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নয়
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
মন্ত ব্য	

পর্ববেষ্কণ	
রিদর্শন র্শবেষ্কণ	o dedicated fire pump was available for fire fighting.
<u>সূপ্</u>	
াইটেম সৌম্বনি	
য়াটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰ	ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
<u>তথ্যসূত্র</u>	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>শ্বা এশ</u> অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	_
<u> अभग्रजीमा</u>	
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0b-2022
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যান
অবস্থা	
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্ববেক্ষণ	dedicated fire pump was available for fire fighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২২.১. কার্যজ	ম্
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাপিকার চুডান্ড	७ भाग
সম্বাদীমা সংশোধিত	
यरत्यात्र यमग्रमीमा	o (9 – o % – ₹ o ₹ (9
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	

২৩. পর্যবেষ্ণণ Location-1st, 3rd, 5th & 7th Floor The factory has not installed hose pipe for fire পরিদর্শন পাৰ্থ-শৰ পৰ্ববেষ্ণনা RMG guideline with respect to area. ক্যাপ আইটেম |ক্যাটাগরি| ২৩.১. কাৰ্যক্ৰম Provide sufficient number of hose pipe with respect to area and travel distance as কাৰ্যক্ৰম per RMG guideline. সুপারিশের ভ৾খ্যসুত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুড়ান্ত *স*মশ্রসীমা সংশোধিত @505-60-@0 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন Location-6th Floor The performance of hose (water pressure) was not satisfactory.The
পর্যবেষ্কণ water throw of jet was around 15 ft. distance.
काा थ
আইটেম
ক্যাটাগরি
২৪.১. কার্যক্রম
Triest Ctand nine cumplying first aid base should have minimum pressure of 200 KPa
কাৰ্যক্ৰম Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের
জিখ্যসূত্র
কারখানার
কাৰ্যক্ৰম
অ্থাধিকার ৬ মাস
চুডান্ত
प्रॅमेय्यभीमा
সংশোধিত ৩৩-০১-২০২৩
अभ्यत्राभा
অ্থ্ৰণতির শুক হয়নি
जिन्ह
মন্তব্য

í
The first aid hose and standpipe performance was not checked periodically.
ক্রম
The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
न -
इ
ব্ প্রযোগ্য নয়
5
02-02-2290
শুৰু হুৰ্থনি

The factory has not sufficient water capacity (2 nos. O.H.W.T tank capacity 17000 liter প্রিদর্শন (approx.) & 24000 liter (approx.) for fire & other uses ;U.R.W.T capacity = 36000 liter (approx.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.

ক্যাপ

আইটেম
ক্যাড়াগরি

২৬.১. কাৰ্যক্ৰম Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for কাৰ্যক্ৰম firefighting operation as per RMG guideline. সুপারিশের ভখ্যসূত্র <u>কা</u>রখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ <u> চুডান্ত</u> <u> नेभग्रनी</u>भा সংশোধিত \$8-0B-2022 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

২৭. পর্যবেষ্ণণ

The factory has not sufficient water capacity (2 nos. O.H.W.T tank capacity 17000 liter পরিদর্শন (approx.) & 24000 liter (approx.) for fire & other uses ;U.R.W.T capacity = 36000 পর্যবেষ্কন liter (approx.) for fire & other uses) connected to hose to supply water during peak demand period.

ক্যাটাগরি

আইটেম

	Wilking C Months - Described and instead above to be all for first obtains a contribution
_	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের	
ভ খ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
<u> চুডান্ড</u>	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	
সময়সীমা	0.0-0,0-2.05.0
অগ্রগতির	
অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	o fire lift was provided in the factory building.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	
২৮.১. কার্য	⊅ ম
কাৰ্যক্ৰম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সমর্মীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	28-0P-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হরনি
মন্তব্য	

পর্ববেষ্ণণ	
রিদর্শন শ্বেষ্ডণ	o fire lift was provided in the factory building.
गुश	
াই্টেম্	
য়াটাগরি	
৯.১. কাৰ্যত্ৰ	স্
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Months, Install fire lifts equipped with approved intercommunication (including two way voice communications) with the fire command station or control room on the ground floor lobby of the building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সময়সীমা	
সংশোধিত সমশ্বসীমা	o @ - o \$ - \tau o \tau o
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হয়নি
<u>মন্তব্য</u>	

পরিদর্শন Location–South–East Exit, All Floor Additional fire fighting equipment like sand & water পৰ্যবেষ্ফণ buckets were not provided near exit way at south east exit ,all floor. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩০.১. কাৰ্যক্ৰম Provide additional fire fighting equipment like sand & water buckets near exit or কাৰ্যক্ৰম easily accessible area for first phase fire fighting. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** প্রযোগ্য নয় চুডান্ড *স*মশ্রসীমা সংশোধিত 02-02-2290 সমশ্রসীমা অগ্রগতির শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

20. 11(1-20-1	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	re command station was not provided at ground floor in the factory.
ক্যাপ্	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	
৩১.১. কার্যত্র	চম
কাৰ্শক্ৰম	Within 6 Weeks, Complete full design and plan for providing fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কার্খানার	
<u>কাৰ্যক্ৰম</u>	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	_
সংশোধিত	
	28-0P-5055
সময়সীমা	
অগ্রগতির	শুৰু হ্ৰ্যনি
<u>অবস্থা</u>	
মন্ত ব্য	
	

ভ্ ২.১. কাৰ্বক্ৰম Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. সুগানিশেন ভ্ৰম্যমূত্ৰ কাৰখানান কাৰ্যক্ৰম অঞ্চাধিকান ৬ মাস চুডান্ড সমস্বীমা সংশোধিত সমস্বীমা অঞ্চাতিন অব্যা মন্তব্য	পরিদর্শন Fir পর্শবেষ্ক্রণ ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	re command station was not provided at ground floor in the factory.
Within 6 months, Provide fire command station equipped with detailed floor plans along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. সুপারিশের তথ্যসূত্র কারখানার কার্যক্রম জ্ঞাখিকার ৬ মাস চূড়ান্ত সমস্কীমা সংশোধিত সমস্কীমা জ্ঞাতির ত্বক হ্বলি		<u> </u>
ৰাব্য along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and through the panel board able to detect fire alarm from any floor. সুপাৰিশেৰ ভখ্যসূত্ৰ কাৰখানাৰ কাৰ্যক্ৰম অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস চুডান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা ত্ত ত ০০১ – ২০২৩ অগ্ৰগতিৰ শুক হৰ্যনি	U (1.0. 1114	
ভ্ৰম্যুত্ৰ কাৰ্থনানৰ কাৰ্থক্তম ভ্ৰম্যাধিকাৰ ৬ মাস চুড়ান্ত সময়সীমা সংশোধিত সময়সীমা ভ্ৰজ্মৰাভীৰ ভ্ৰক্ত হ্ৰ্যনি		along with clearly demarcated locations of fire detection and fighting devices and
কাৰ্যক্ৰম <u>অগ্ৰাধিকাৰ ৬ মাস</u> <u>চুডান্ত</u> <u>সমব্যসীমা</u> সংশোধিত <u>সমব্যসীমা</u> <u>অগ্ৰগতিৰ</u> <u>অবস্থা</u>	সুপারিশের তথ্যসূত্র	
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা		
চুড়ান্ত সমশ্রসীমা সংশোধিত সমশ্রসীমা অগ্রগতির অবস্থা	<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
সময়সীমা ^{৩৩–০৯–২০২৩} অগ্রগতিব অবস্থা অবস্থা	চুডান্ড	-
অবস্থা		0 @ - 0 % - 2 0 2 @
মন্তব্য	1 1	শুৰু হৰ্মনি
	মন্ত ব্য	

৩৩. পর্যবেষ্ফণ পরিদর্শন |Location– All Floor P. A. (Public Address) system was not available in whole factory পর্ববেষ্ণণ|building. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৩৩.১. কাৰ্যক্ৰম A suitable public address system should be provided for communicating to all কাৰ্যক্ৰম floors as well as facilities to receive messages from all floors. সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড সম্বসীমা সংশোধিত 28-09-5055 সময়সীমা অগ্রগতির শুৰু হয়নি অবস্থা মন্তব্য

৩৪. পর্ববেষ্ষণ

	cation-Generator Room , Ground Floor Visual alarm system was not ava	ailable at
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি		
· ·		
৩৪.১. কার্যত্র	₽Ŷ	
কাৰ্যক্ৰম	Visual alarm should be placed at the generator room.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কার্খানার কার্খানার		
কাৰ্শক্ৰম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ত সম্যুসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0b-2022	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য		
		J

৫. পর্বাবেছ	5 ₫	
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Boiler license was not available. Boiler capacity was 150 KG.	
ক্যাপ আই্টেম্		
ক্যাটাগরি		
৩৫.১. ক	ৰ্শক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম		
সুপারিণ তথ্যসূত্র		
কারখাঁ কার্যক্রম	াৰ	
অগ্রাধিব	সাৰ ৬ সপ্তাহ	
চুড়ান্ড সময়সী	ना -	
সংশো ^হ সময়সী	भा ^{88-06-२0२२}	
অগ্রগতি অবস্থা	ষ্ শুক হৰ্যনি	
মন্তব্য		

রিদর্শন বিবেষ্কণ	piler operator license was not available.	
চ্যাপ মাইটেম্		
সাটাগরি ১৬.১. কার্যত	221]
কাৰ্যক্ৰম	Obtain the boiler operator license from the proper issuing authority.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা		
সংশোধিত সমশ্বসীমা	28-0P-5055	
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রালি	
মন্তব্য		

৭. পর্যবেষ্ট্রণ
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি
৩৭.১. কার্যক্রম
কাৰ্যক্ৰম Fire drill should be conducted quarterly (4 times a year) in existing buildings as detailed under the Fire Safety Plan & should kept record properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র
কারখানার কার্যক্রম
অগ্রাধিকার প্রযোজ্য নর চূড়ান্ত
স্টাৰসীমা ⁻ সংশোধিত _{১১-১১-১১}
সম্বসীমা ^{৩১ – ১১ – ১১ ৭ ০} অগ্রাতির শ্রেক হর্যনি
অবস্থা ^{ত্ৰমণ হৰাণ} মন্তব্য