

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

# ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	শেলী ইন্টাৰ দ্বেড লি:
ঠিকানা	522, Tabalchari, Rangamati Hill, Rangamati
কারখানার কোড	RNG002
কালার কোড	

ল্যামনের ধরণ: বৈঘুর্তিক মুল্যামন	পর্ববেষ্কণের তারিখ:
. পর্ববেষ্ণ্ডণ	
পৰিদৰ্শন –Location–Office room. '– Electrical Single Line Di পৰ্যবেষ্ণন maintenance person had enough knowledge abou ক্যাপ	
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
1. Provide updated SLD matching the existing ir indicate exact positions of all points of switch b approved by the engineer-in-charge.	
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ মাস	
চূড়ান্ত সম্যসীমা	
সংশোধিত সময়সীমা	
<mark>অগ্রগতির</mark> অবস্থা	
Nন্তব্য 04.03.2021: Electrical Design approved by Dife was found in factory to recheck it .	At 54th Task force but No design

### ২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–Office room. '– As built Electrical Layout Drawings was not available but the পর্ববেষ্ণন factory maintenance person had enough knowledge about electrical layout drawing. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

### ২.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineer—in-charge.
সুপারিশের	
ভঁখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 @ - 0 % - 2 0 2 @
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	04.03.2021:Electrical Design approved by Dife At 54th Task force but No design was found in factory to recheck it .

#### ৩. পর্ববেষ্ষণ

পরিদর্শন Location–All DB panel –Proper electric graded rubber mat was not found in front of পর্ববেষ্কণ electrical panels. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি

## ৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide rubber mats of adequate size in front of all distribution panels.
সুপারিশের	
<u>তখ্যসূত্র</u>	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত	_
<u> সময়সীমা</u>	
সংশোধিত	78-0F-5055
সমশ্রসীমা	90 90 /9//
<u>অগ্রগতির</u>	সংশোধিত
অবস্থা	71/( 111 19
মন্তব্য	04.03.2021:Rubber mats provided for all panel board

#### ৪. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন    পর্ববেষ্ষণ	ocation–The facility –EXIT signage was not provided with proper illumination.
ক্যাপ্	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	
৪.১. কাৰ্যক্ৰ	ন
কাৰ্শক্ৰম	1. Exit signs should be illuminated either by lamps external to the sign or by lamps contained within the sign.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
সময়সীমা	
সংশোধিত	
সময়সীমা	28-0P-5055
<del>  ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</del>	<del> </del>

৫. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	ocation–The facility –Emergency back up for essential lighting was not found.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৫.১. কাৰ্যক্ৰ	N
কাৰ্যক্ৰম	Review capacity of standby generator on basis of loads for essential lighting. Replace generator with larger capacity or install second generator if review indicates existing unit is too small.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ত	<u>ে</u> ৬ মাস –
সম্বর্গীমা সংশোধিত সম্বর্গীমা	09-01-2029
অগ্রগতির অবস্থা	শ্রেক হ্রাল
মন্তব্য	04.03.2021: Generator size is too small on the basis of Connected load .

# ৬. পর্ববেষ্ণণ

<u>অগ্রগতির</u>

অবস্থা মন্তব্য শুরু হয়নি

04.03.2021: No exit sign found

ক্যাপ আই্টেম্	পরিদর্শন পর্শবেষ্ফ	Location-All DB panels – Danger sign was not found on the panel board.
िकार्बिश्वित्री	ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	à l

## ৬.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with <code>lDanger 415</code> Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	
<u> </u>	
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0b-2022
অগ্রগতির	
অবস্থা অবস্থা	শুরু হর্মনি
न १ श	04.00.2004. No model coop namel board formal. Circuit broaden and fire almost what
	04.03.2021: No metal case panel board found . Circuit breaker and fused mounted
<u>মন্তব্য</u>	on on Wooden board and no danger sign provided for panel board and phase
	cables are not properly identified

## ৭. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	Location-All DB panels -DB was found at improper height .
ক্যাপ	
অ।খঙেশ ক্যাটাগরি	

# ৭.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্শক্ৰম	Provide and maintain easy access and proper height of panel boards ( < 2m from floor level ).
সুপারিশের	
তথ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	0 9 - 0 5 - 2 0 2 9
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্বানি
<u> মন্তব্য</u>	04.03.2021: Panel board install excessive height and could not Excess with out ladder .

## ৮. পর্ববেষ্ণণ

পরিদর্শন Location–All DB panels –Proper working clearance was not provided near distribution প্রব্যেষ্ণ panel.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

#### কাৰ্যক্ৰম Provide proper clearance of 0.8 - 1.0 m in front of all distribution panels. |সুপারিশের ভখ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ সপ্তাহ চুডান্ড *ने*भेश्रेत्रीमा সংশোধিত 28-04-5055 **সমশ্বসী**মা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা মন্তব্য 04.03.2021:Clearance was not provided beside panel board

### ১. পর্ববেষ্ষণ নাস্থান্ত। পর্ব(বিষ্কর্ণ Location–All DB panels –Panel boards were made by flammable material. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি ৯.১. কাৰ্যক্ৰম 1. Wooden DB panels should be replaced by non-flammable materials. 2. Prefer DB কাৰ্যক্ৰম panels made of non-flammable materials |সুপারিশের ত্থ্যসূত্র কারখানার কাৰ্যক্ৰম **অগ্রাধিকার** ৬ মাস চুডান্ড সমশ্রসীমা সংশোধিত 09-05-2029 সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> শুরু হয়নি অবস্থা 04.03.2021: Circuit breaker are mounted on Wooden panel board which is মন্তব্য flammable

### ১০. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Location-All DB panels –Wiring diagram was not found on the panels.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগৰি	

### ১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের	
ত্তখ্যসূত্র	
কার্খানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত	_
সময়সীমা	
সংশোধিত	28-0P-5055
সমশ্রসীমা	90-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	শুৰু হুৰ্যুনি
অবস্থা	
মন্তব্য	04.03.2021: No circuit diagram found

# ১১. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন	Location-All DB panels -Earth Continuity Conductor (ECC) was not adequately &
পর্ববেষ্ণণ	dedicated to circuit provided.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

# ১১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. Provide the ECC to meet minimum cross-sectional area as per table 4.5. 2. Ensure that connections between conductors / equipments provided to durable electrical continuity and adequate mechanical strength and protection. 3. The continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	0 @ - 0 \$ - 2 0 2 @
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্মনি
মন্তব্য	04.03.2021: Minimum cross sectional areas for ECC was not provided .

## ১২. পর্যবেষ্ডণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ফণ	Location–The facility – Earthing was not provided on electrical equipments.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	r

## ১২.১. কার্যক্রম

কাৰ্যক্ৰম	Provide separate earthing connection to electrical equipments. Ensure that earth potential provided for all parts of equipment / installation (other than live parts) and that continuous earth connection is provided back to the main intake supply earth.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	\$8-0B-2022
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	04.03.2021: Separate earthing connection was not provided for electrical equipment . Some socket have earthing connection but does not provided for all Equipment

## ১৩. পর্যবেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Roof top –Lightning protection was not found.
ক্যাপ আইস্ট্রেয়	
আহ(ভূম ক্যাটাগরি	

## ১৩.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার	
কাৰ্যক্ৰম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুডান্ত	_
<u> </u>	
সংশোধিত	0 @ - 0 % - 3 0 3 @
সমশ্বসামা	
<u>অগ্রগতির</u>	চল্মান
অবস্থা	0.4141141
মন্তব্য	04.03.2021: No LPS installed . Lps approved by 54th Task force.
	-

### ১৪. পর্ববেষ্ফণ

	Location-Office room -The factory did not conduct planned periodical inspections and
পর্যবেষ্কণ	testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ	
আইটেম	
ক্যাটাগরি	

ক্যাটাগাৰ		
১৪.১. কার্যত্র	১৪.১. কার্যক্রম	
কাৰ্যক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কারখীনার কার্যক্রম		
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে	
চুডান্ত সমশ্রসীমা	_	
সংশোধিত সময়সীমা	02-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি	
মন্তব্য	04.03.2021: No periodical Inspection report found	