

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বিশ্বমাহীন বাংলাদেশের অঙ্গীকার"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

	ইমপ্রেস– নিউটেক্স কম্পোগিট টেক্সটাইলস্ লিঃ
ঠিকানা	Gorai, Mirzapur, Tangail
কারখানার কোড	TNG001
কালার কোড	

14(44 144	: বৈদ্যুত্তিক মূল্যারন	প্রব্বেষ্ণণের ত্যার্থ:
পৰ্ববেষ্কণ		
রিদর্শন 🏻 र র্ববেক্ষণ ge	The generator room smaller than the required sienerator room 🛘 No cable trench	ze 🛮 Combustible materials inside
ন্যাপ াাইটেম ন্যাটাগরি		
.১. কাৰ্যক্ <u>র</u>	1	
কাৰ্যক্ৰম	Remove Combustible materials from generate cover	or room. Provide cable trench with
সুপারিশের তথ্যসূত্র		
কারখানার কার্যক্রম		
অগ্রাধিকার চূড়ান্ত সময়সীমা	<u>। ৬ পঞ্জাহ</u>	
সংশোধিত সমশ্রসীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	09–03–2021 cvv–1: Permission not given to vis Generator room has enough space for maintena ventiliation. B) No combustible materials found underground cable trench with proper cable lay	ance work and also have proper d in the generator room. C.) Used

২. পর্যবেষ্ণণ

পরিদর্শন | Access to substation not easy | Electric cables do not pass through service shaft or পর্যবেষ্ণণ insulated conduits | Combustible material present in the room.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগরি

কাৰ্শক্ৰম	☐ Provide easy access to the substation	
সুপারিশের		
ভ৾খ্যসূত্ৰ		
কার্থানার		
কাৰ্যক্ৰম		
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ	
চুডান্ড		
<u> </u>		
সংশোধিত	02-02-2290	
সময়সীমা		
অগ্রগতির	সংশোধিত	
অবস্থা	7N(III 19	
	09–03–2021 cvv–1: Permission not given to visit floor 05.08.2021 cvv–2: A.) Substation room has good access having a fire door in front B.) Cables went	
	through service shaft in the undergound. C.) No combustible materials found in	
	the substation room.	

৩. পর্যবেষ্ণ	ণ
পরিদর্শন পর্ববেষ্কণ	Access obstructed/barred Live parts of machine or equipment exposed
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
৩.১. কার্	্র ক্রম

৩.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Remove obstruction to ensure access to MDB/MCB Box Encase live machine and/or equipment parts
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার চুড়ান্ড	প্র্যোগ্য ন্য
সমশ্রসীমা সংশোধিত	07-07-7940
সময়সামা অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
<u>ম</u> ন্তব্য	09-03-2021 cvv-1: Permission not given to visit floor 05.08.2021 cvv-2: A.) MDB/MCB (Tap OFF) boxes have good access. B.) Live parts including BBT riser is encased properly.

৪. পর্ববেষ্ফণ

পরিদর্শন পর্যবেষ্ণ্ডণ			
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
৪.১. কাৰ্যক্ৰঃ	ন		
কাৰ্যক্ৰম	Provide service ducts or insulated conduits.		
সুপারিশের তথ্যসূত্র			
কার্থ্যনার কার্যক্রম			
অগ্রাধিকার	৬ মাস		
চুড়ান্ত সমশ্বসীমা			
সংশোধিত সময়সীমা	02-02-2990		
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত		
মন্তব্য	09-03-2021cvv-1: Permission not given to visit floor 05.08.2021 cvv-2: Electrical Cable use is very minimum as they have Bus bar trunking system so lightning and power BBT is well covered and safely insulated.		

পর্ববেষ্ফণ	
পরিদর্শন ∐ ৷	Lightning protection system not available Improper Earth electrodes Air rmination network absent No earthing/lighting pit is identified
<i>৫.১.</i> কাৰ্যক্ৰম	
40 √ √ 10	☐ Provide appropriate Lightning protection system. ☐ Provide air termination network
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার চুডান্ড	<u>৬ মাস</u> _
সম্বসীমা সংশোধিত সম্বসীমা	07-07-7940
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	09-03-2021 cvv-1: Permission not given to visit floor 05.08.2021 cvv-2: Lightning protection system is installed on the shed top as per ACCORD reviewed design. Earth electrode needs to be checked. Air terminal network is there as per drawing. Earthing pit is identified by numbering tag.