

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোতন কর্মপরিবেশ; াড়ে জুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

### ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	ভিনটেইগ টেক্সটাইল লি.
ঠিকানা	Plot# 01,Block# B,14, Fouzdarhat BSCIC I/E, Chattogram
কারখানার কোড	CHT187
কালার কোড	

ল্যায়নের ধরণ: বৈঘুত্তিক মূল্যায়ন পর্ববেষ্ফণের জারিখ: ২৬–০৫–২০			
১. পর্যবেষ্ণণ	. পর্যবেষ্ফণ		
পরিদর্শন পর্ববেষ্কন factory maintenance person didn lt ha system.	gle Line Diagram was not available and the ave enough knowledge about overall electrical		
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি			
১.১. কার্যক্রম			
কাৰ্শজন indicate exact positions of all point approved by the engineer-in-char	he existing installation at the factory. 2. SLD to so of switch boxes and other outlets. 3. SLD to be ge.		
সুপারিশের ভখ্যসূত্র			
কার্থানার কার্শক্রম We will provide require requiremen	nts as per suggestion.		
<b>অগ্রাধিকার</b> ৬ সপ্তাহ			
চূড়ান্ত সম্বসীমা ২১–১১–২০১৭			
সংশোধিত সমরসীমা			
্ব্যাধিত অবস্থা			
35th task force at 07.04.2019 12.10 মন্তব্য 19.08.2021: SLD Apparoved in 35th	n 25.09.2018 At 28.01.2020: SLD Approved at 0.20: SLD Approved and Available in factory At n task force 07.04.2019. "26.05.2022 (CCVV): esent on the audit date and they had not nts."		

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location–Office room –Updated As built Electrical Layout Drawings wasn't available in the factory and the factory maintenance person doesn thave enough knowledge about electrical layout drawing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

.১. কাৰ্যক্ৰম	১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্শক্ৰম	1. Provide updated Electrical layout drawing prepared after proper locations of all outlets for lamps, fans, fixed and transportable appliances, motors etc. 2. Drawings to indicate exact positions of all points of switch boxes and other outlets to match existing installation. 3. As built drawing to be approved by the engineerin-charge.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ	
চুডান্ড সময়সীমা	₹%-7?-4°7d	
সংশোধিত সময়সীমা	\$€-0B-3033	
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত	
মন্তব্য	Factory has agreed to completed on 25.09.2019 At 28.01.2020: ELD Approved at 35th task force at 07.04.2019. 12.10.20: No ELD Found in Factory At 19.08.2021: As build Electrical layout drawing found in factory. "26.05.2022 (CCVV): Factory concern person was not present on the audit date and they had not provided any drawing and documents."	

পরিদর্শন পর্শবেষ্কণ	Location–Generator room –Ventilation of Generator rooms were not adequate.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate ventilation arrangements for indoor substation.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	We will provide require requirements as per suggestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড	39-77-5074
<u> </u>	40-29-4091
সংশোধিত	
সময়সীমা	08-0%-2039
অগ্রগতির	
<u>অবস্থা</u>	চলমাল
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Front side of Generator is open
	that $\square$ s why ventilation system is ok but it is not proper solution."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন Location – Generator room – Fire protection were not provided (Heat detector and পর্যবেষ্ণণ smoke detector) in Generator rooms.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাডাগরি

#### ৪.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	Install smoke detection in the generator room.
সুপারিশের	
ভিখ্যসূত্র	
কারখানার	Ma will provide require requirements as non-surgestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	39-77-307
<u> </u>	∠0 − 2 2 − ∠ 0 2 J
সংশোধিত	
সময়সীমা	%€-0P-5055
অগ্রগতির	
অবস্থা	চলমান
ਪਕਤਾ	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Only fire extenguisher found in
<b>মন্ত</b> ব্য	Generator room."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ষণ	Location–Generator room –Fire rated doors was not available.
ক্যাপ আইটেম	
ক্যাভাগার <u> </u>	

কাৰ্যক্ৰম	Provide 4 hour fire rated walls all around the transformer / generator room on ground level.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	1900-01-12 02:24:00

পরিদর্শন	Location-All Panels - There adequate signage of electrical danger / caution was not
পর্ববেষ্ণণ	provided at substation
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Adequate number of caution boards should be kept in the substation/ transformer room.
সুপারিশের	
ভখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রাখিকার</u>	৬ সপ্তাহ
চুডান্ত সমশ্রসীমা	59-77-5074
সংশোধিত সময়সীমা	%-0B-3033
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্বনি
মন্তব্য	1900-01-12 02:24:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Caution board/Danger Sign was not found in Substation Room & Generator Room"

### সংশুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location – Generator room – The generator room area was 18m2
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

14014191	Modify Area of generator room to meet requirements of Table 4.4, RMG Guideline; the area should be 60 m2, or relocate the generator room.
সুপারিশের	
ত্থ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ মাস
চুডান্ড সমশ্রসীমা	59-22-5029
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Generator room size is not adequate."



পৰিদৰ্শন Location – Generator room – Proper working clearance was not maintained around the প্ৰব্বেষ্ণন generator.
ক্যাপ
আইটেম
ক্যাটাগবি

#### ৮.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Provide and maintain proper clearance in all sides of generator for ease of maintenance.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ মাস
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-507d
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-2020
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰ্যনি
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Proper working clearance is not maintained around the generator."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



পৰিদৰ্শন Location–All panels –Cable sockets at cable end was not provided to stranded cables পৰ্শবেষ্ণ্যণ with cable size area >= 6mm2. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

#### ১.১. কাৰ্যক্ৰম

কাৰ্যক্ৰম	1. All stranded conductors > 6mm2 to be provided with cable sockets. 2. All stranded conductors < 6 mm2, at exposed end should be soldered / crimped.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্র	
কার্থানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চূডান্ড সময়সীমা	39-22-5029
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হ্রানি
<b>মন্ত</b> ব্য	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Still cable sockets at cable end was not provided to stranded cables with cable size area >= 6mm2."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



পৰিদৰ্শন Location-All Panels -Proper signage of Danger / 415 V was not provided on electrical প্ৰবস্থেন panels ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

#### ১০.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	The electrical panels to be of metal case and should be marked with Danger 415 Volts and identified with proper phase marking and danger signage.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> খিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড সময়সীমা	59-77-5074
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰানি
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Proper signage was not found around DB's."

### সংখুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Location–All panels –Electrical connections was not properly secured with lugs.
ক্যাপ জ্যাইটেয়	
আখ্ডেশ ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide cable connections with properly soldered / welded lugs at MDB and DBs. Ensure that all the electrical connections are properly secured with lugs.
সুপারিশের	
ভি <b>খ্যসূত্র</b>	
<del></del>	
কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ শঙাং
চুডান্ড	39-77-3074
<b>मेमेश्मीमा</b>	/O 00 / 01
সংশোধিত	
সম্যসীমা	?&-∘₽-≤∘≤≤
অগ্রগতির	
অবস্থ <u>া</u>	শুৰু হৰ্মনি
	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Electrical connections was not
<u> মন্তব্য</u>	properly secured with lugs."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন	Location-All panels -Bunch of cables was observed at MCCB/MCB terminal and bus bar
পর্ববেষ্ণণ	terminal.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

#### ১২.১. কার্যক্রম

 কাৰ্যক্ৰম	Avoid bunch of cable at MCCB/MCB or bus bar terminal, use individual circuit and over current device for every incoming and outgoing circuit at the distribution
	boards.
সুপারিশের	
ভ৾খ্যসূত্ৰ	
কারখানার	We will provide veguine requirements as new suggestion
কাৰ্যক্ৰম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সপ্তাহ
চুডান্ড	39-77-3078
<u> </u>	\(\alpha - 2 \gamma - \chi \gamma \gamma\)
সংশোধিত	%6-04-5055
সময়সীমা	26-08-4044
<u>অগ্রগতির</u>	क्रम राजि
<u>অবস্থা</u>	শুৰু হুৰ্ননি
ਪਰਤਾ	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Bunch of cable was observed at
<b>মন্ত</b> ব্য	MCCB/MCB and busbar terminal."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



	Location–All panels –Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not
পর্ববেষ্ণণ	available on every distribution boards.
ক্যাপ	
<u>আইটেম</u>	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide circuit diagram /circuit list with proper current ratings and fuse size, marking for DBs identifying end use load, voltage, number of phases.
সুপারিশের তখ্যসুত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	we will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ড সমশ্রসীমা	39-22-304
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হৰ্বনি
মন্তব্য	Factory has agreed to completed on 25.09.2018. After installation they will start to solve it. 12.10.20: Wiring Diagram was not found At 19.08.2021: Wiring diagram not available. "26.05.2022 (CCVV): Wiring diagram or circuit list with proper current ratings was not available on any distribution boards."

পরিদর্শন পর্শবেষ্ডণ	Location–All panels –Cable entry–exit point to the panel was not properly sealed.
ক্যাপ আইন্টেম	
ক্যা <b>টা</b> গরি	

কাৰ্যক্ৰম	Seal the cable entry-exit points of (MDB/DB's with non-flammable materials. In addition: 1. Ensure that DB panels / Switchgears to be vermin / damp proof. 2. Ensure all unused holes / openings in DBs to be blocked properly.
সুপারিশের ভখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চুড়ান্ড সমশ্রসীমা	59-77-5074
সংশোধিত সমশ্রসীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	শুৰু হ্ৰাণি
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 ( CCVV ): Cable entry and exit point to the panel was not properly sealed."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



পৰিদৰ্শন Location–All Panel Boards –Earthing was not provided to all distribution board for its পৰ্শবেষ্ষণ body & door. ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগৰি

#### ১৫.১. কাৰ্যক্ৰম

কাশক্রম	Provide adequate earthing to body and doors to DBs. Ensure that all electrical panels provided with proper and separate earth potential.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
<u>অগ্রা</u> ধিকার	৬ সম্ভাহ
চুডান্ত সমশ্বসীমা	59-77-507d
সংশোধিত সময়সীমা	%€-0B-5055
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	2022-07-04 00:00:00 "26.05.2022 (CCVV): Body earthing found but Door earth connection is missing."

### সংযুক্তিসমূহ (১)



পরিদর্শন পর্ববেষ্ডণ	Location–Building roof top – Lightning protection was not provided
ক্যাপ	
আই(টেম্	
ক্যাটাগরি	

কাৰ্যক্ৰম	Provide adequate protection against lightning depending on the probability of a strike and acceptable risk levels at roof top of building.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূডান্ড সমশ্রসীমা	59-77-5074
সংশোধিত সময়সীমা	08-0%-205@
অগ্রগতির অবস্থা	চলমাল
মন্তব্য	Factory has agreed to completed on 25.09.2019 At 28.01.2020: LPS Design Approved. Not started installation work till now. 12.10.20: LPS Design Approved but LPS was not Installed At 19.08.2021: LPS Design Approved but LPS was not Installed "26.05.2022 (CCVV): Factory concern person was not present on the audit date and they had not provided any drawing and documents. Also LPS was not Installed "

### সংশুক্তিসমূহ (১)



	Location–Office room – The factory did not conduct planned periodical inspections and testing for insulation, earth resistance, operation test of all equipments.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্বক্রম		
কাৰ্শক্ৰম	Conduct Planned Periodical inspection and testing (insulation, earth resistance, operation test) of all electrical equipment to ensure proper operability of the installation and record should be maintained.	
সুপারিশের তখ্যসূত্র		
কার্নথানার কার্বক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.	
<u>অগ্রা</u> ধিকার	চলছে	
চুডান্ড সমশ্বসীমা	59-77-5074	
সংশোধিত সময়সীমা	07-07-7940	
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান	
মন্তব্য	Factory has agreed to completed on 25.09.2019 12.10.20: No Panel board Periodical checklist found. Thermal, Insulation and earth test report found but Does not updated . At 19.08.2021: Thermal, Insulation and earth test report found but panel periodical checklist not found. "26.05.2022 (CCVV): Factory concern person was not present on the audit date and they had not provided any drawing and documents."	