



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুস্থ শ্রমিক, কর্মঠ হাত আসবে এবার
নব প্রভাত

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	ভিনাটেইজ টেক্সটাইল লি.
ঠিকানা	Plot# 01,Block# B,14, Fouzdarhat BSCIC I/E, Chattogram
কারখানার কোড	CHT187
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: অগ্নি মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৬-০৫-২০২২
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor Minimum width of aisle size is 0.84 meter, which does not fulfill the minimum requirement of width of evacuation pathway.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The minimum clear width of the pathway should be 0.9 meter
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28-01-20: Some width found more then 0.9 meter and one aisles found 0.84 meter.12/10/20:same as before. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)



২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is not more than 50 meter, so it does not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for one more exit in a way not to exceed the maximum travel distance
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28-01-20:Factory submit required design drawing by an anlisted firm on 15th sep 2018.12/10/20:Same as before. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF Travel distance from any location of the floor to the nearest emergency exit is not more than 50 meter, so it does not meet the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Implement the plan and design for one more exit
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All exit doors at egress route The exit doors in the egress route are collapsible security gate type doors and do not open in the direction of the travel.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Replace all existing exit doors on evacuation routes, exit doors with side hinged type door, which swing outward and in the direction of travel. Swinging of the door should not constrict the width of the corridor / passage below 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)



৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All exit doors at egress route The exit doors in the egress route are collapsible security gate type doors and there is chance that doors get locked due to any obstruction in opening/closing.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Remove all locking device from all egress door. All exit doors should be open-able from the side they serve without the use of a key.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)



৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-1st floor The width of emergency exits is 0.86 meter, which does not meets the requirement of RMG guideline.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit door should have minimum clear width 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Exterior stair The minimum width of stair is 0.87 meter, which meets the requirement of RMG guideline
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan & design for staircase. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28-01-20:Factory submit required design drawing by an anlisted firm on 15th sep 2018.12/10/20:Same as before. 26.05.2022 (CCVV): Submitted design not yet approved


৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Exterior stair The minimum width of stair is 0.87 meter, which meets the requirement of RMG guideline
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install staircase as per plan and design. – Minimum clear width should be 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20: They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)

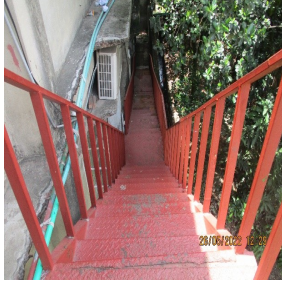

৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Stair-1 Handrail is not provided on both side of the staircase-1, only one side is provided.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide handrails on both side of each stairway with height of 0.9m measured from the nose of stair to the top of the handrail.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28-01-20:They provide handrail on both side of stair.12/10/20:same as before.

১০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Both stair Sliding / collapsible security gate type doors are installed, which are without self closing type at evacuation route, so stairs require fire rated self-closing door.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Doors in stair should be outward opening, side-swing, self closing, non-lockable 0.75 hours fire rated doors in all stair way encloses.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)




১১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	An exterior stair is connected from ground floor to 2nd floor, adjacent to 1st floor unproductive opening window.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide 1 hour fire rated construction at unprotected opening window, which is adjacent to external staircase.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20: They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)

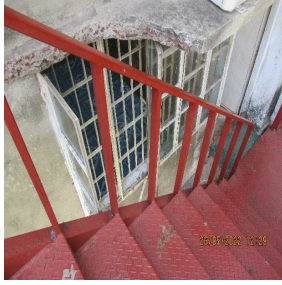

১২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF At ground floor, 200 nos. of occupants and 2 nos exits, the requirement of discharge floor exit is 1.8 m considering minimum width 0.9 m in each exit. However the factory has discharge floor exit width is 2.6 meter, & the minimum width of discharge exit -1 passageway is 0.84 fulfill the requirement of RMG guideline.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Exit door should have minimum clear width 0.9 meter.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	28-01-20:Factory reduce manpower on ground floor below 20,so size of width meet the requirment.12/10/20:Same as before.

১৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Exterior stair, Floor exit-1 Exterior Stair is finished at ground floor and finally discharge outside of the building via infront of compressor room and Floor exit-1 are finished outside of the building via a long non protected corridor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for fire rated barrier for 1 hour fire rating separated corridor at ground floor infront of compressor room and floor exit-1 corridor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28-01-20:Factory submit required design drawing by an anlisted firm on 15th sep 2018.12/10/20:Same as before. 26.05.2022 (CCVV): Submitted design not yet approved

১৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Exterior stair, Floor exit-1 Exterior Stair is finished at ground floor and finally discharge outside of the building via infront of compressor room and Floor exit-1 are finished outside of the building via a long non protected corridor.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, All stairway to have direct access to outside of the factory building, which requires 1 hour fire rating separated corridor at ground floor infront of compressor room and floor exit-1 corridor
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–GF Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at electrical generator, which is located adjacent to main exit and a compressor room is located in front of exterior stair route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room and compressor room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide required requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28-01-20:Factory submit required design drawing by an anlisted firm on 15th sep 2018.12/10/20:Same as before. 26.05.2022 (CCVV): Submitted design not yet approved


১৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-GF Final evacuation route of building is not protected with fire rated construction at electrical generator, which is located adjacent to main exit and a compressor room is located in front of exterior stair route.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated doors at ground floor generator room and compressor room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)

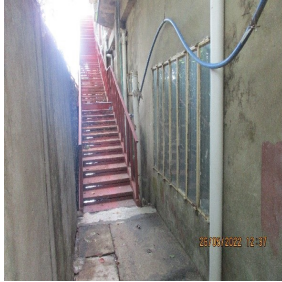

১৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor Boiler A boiler is located at 2nd floor without fire separation adjacent to operational area.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper plan and design for 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at boiler floor generator room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28-01-20:Factory submit required design drawing by an anlisted firm on 15th sep 2018.12/10/20:Same as before. 26.05.2022 (CCVV): Submitted design not yet approved

১৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor Boiler A boiler is located at 2nd floor without fire separation adjacent to operational area.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Provide 4 hours fire rated barriers with 2 hours fire rated door at boiler floor generator room, which located at the adjacent to operational area.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20: They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)



১৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–GF Aisle marking with arrow guiding & exit signage is not provided at ground floor operational area as well as exit doors.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide aisle marking with arrow guiding and exit signage on all Evacuation pathways or provided with overhead signage fixed at ceiling level. – Illuminated exit sign should be posted above the exit door, – It should be clearly visible at all time, – Provide directional signs wherever necessary. – All exit doors should be clearly marked for easy identification.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28-01-20:Some exit sign were posted which is easily visible but not sufficient. Directional sign is missing 26.05.2022 (CCVV) : During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (২)



২০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Evacuation pathway. Emergency lighting is not provided for evacuation pathway.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The egress paths should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for all corridors & exit doors. Aisles should be provided with a minimum 2 lux.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12/10/20: They have taken action but not enough. emergency marking is missing. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)



২১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–Stairways Evacuation stairways are not provided emergency lighting.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The stairway should be illuminated with emergency lighting with power back-up supply & illumination should be a minimum of 10 lux for stairway.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	12/10/20:They have taken action but not enough.emergency marking is missing. 26.05.2022 (CCVV) : During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

২২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location–All floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 weeks, Produce design and plan for automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	28-01-20:Factory submit required design drawing by an anlisted firm on 15th sep 2018.12/10/20:Same as before. 26.05.2022 (CCVV) : Submitted design not yet approved

২৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor The factory has not implemented automatic detection system, only stand alone type smoke detector system implemented. Smoke alarm activation sound only a local alarm and doesn't provide automatic fire alarm notification of occupants.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install automatic detection system with automatic fire alarm.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

২৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The manual activation points are not installed.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install Manual activation call point at all exit routes
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

২৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Stand alone detectors are provided in the factory but not sufficient.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Provide adequate nos. of automatic smoke detectors to cover the whole factory building.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

২৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-All floor The factory has not implemented fire alarm, call point & automatic detection system.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory management should be checked alarm call points, alarm & detection system periodically and maintained the record properly.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

২৭. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৭.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare proper design and plan for dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

২৮. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	No dedicated fire pump is available for fire fighting.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৮.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 months, Install dedicated fire pump with alternate backup power supply.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

২৯. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-2nd floor The water throw of jet is around 12 ft distance. Hose pipe water pressure is lower than the minimum requirement of RMG guideline.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২৯.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Stand pipe supplying first aid hose should have minimum pressure of 200 KPa.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

৩০. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Standpipe and first aid hose pipe performance is not checked periodically.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩০.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The first aid hose and standpipe performance should be checked periodically and properly tagged.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20: They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)



৩১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has 2000 liter PVC tank at ground floor and 5000l + 8000 liter 2 nos RCC tank in roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Weeks, Prepare plan and design for dedicated water storage tank for firefighting operation as per RMG guideline.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20:They have not taken any action regarding this NC.

৩২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	The factory has 2000 liter PVC tank at ground floor and 5000l + 8000 liter 2 nos RCC tank in roof top.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Within 6 Months, Provide dedicated storage tank for firefighting operation
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৪-০১-২০২৩
অগ্রগতির অবস্থা	শুরু হয়নি
মন্তব্য	12/10/20: They have not taken any action regarding this NC. 26.05.2022 (CCVV): During site visit no change found or no initiatives have been taken yet

সংযুক্তিসমূহ (১)



৩৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Location-Generator Room Visual alarm system was available at generator room.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Visual alarm should be placed at the generator room.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will provide require requirements as per suggestion.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৯-১১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	১৫-০৮-২০২২
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	12/10/20: They provide visual alarm at generator room.

